


Instructions de mise en
service et maintenance
Moteurs à courant continu

Operating and maintenance
instructions
DC machines

DMP 112...180

DMC

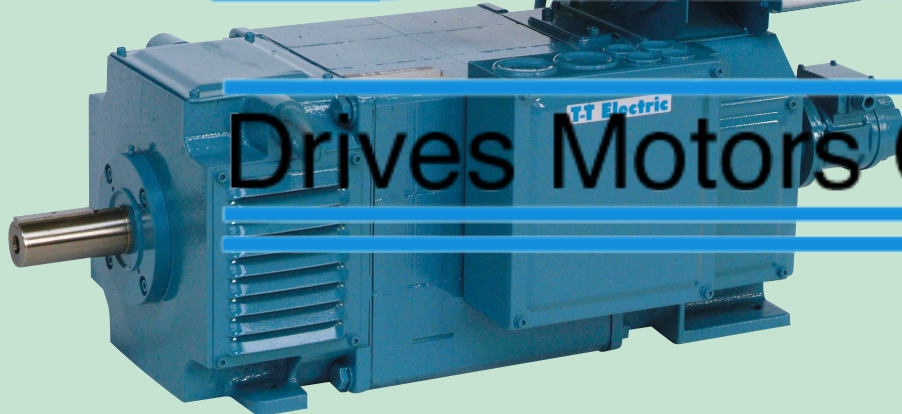

Drives Motors Controls

T-T Electric

Sommaire

Précautions générales de stockage	5
Stockage	5
Protection de l'arbre du rotor contre la rouille	6
Unités de mesure	6
Installation et montage	7
Fondations - Généralités	7
Levage de la machine	8
Montage de l'accouplement	8
Montage sur les fondations	9
Inspection	9
Scellement	9
Travaux après scellement	9
Couple de serrage des boulons de fondation	10
Alignement	10
Alignement	11
Vérification de l'alignement	11
Alignement avec transmission à courroies trapézoïdales	12
Charges aux paliers avec transmission à courroies trapézoïdales	13
Effort admissible sur l'arbre	14
Mise en service	18
Contrôles avant la mise en service	18
Contrôles pendant la mise en service	19
Surveillance et entretien	20
Inspection après 100 heures de service	20
Maintenance	21
Mesure de la résistance d'isolation	22
Exemple	23
Séchage des enroulements	23
Balais et commutateur	24
Généralités	24
Formation d'éclats	24
Porte-balais	24
Mauvais contact	25
Balais coincés	25
Doigts de presoir	25
Balais usés	26
Huile sur les surfaces	26
Surface de contact rayée	26
Mica	26
Vibrations	26
Formation de la patine sur le collecteur	27
Frottement et usure des balais	28
Longue durée de vie du collecteur	28
Ne pas détériorer une bonne patine	28
Traitement de la surface du collecteur	29
Remplacement des balais usés	29
Rodage des balais	30
Réglage du porte-balais sur la ligne neutre	30
Tournage du collecteur	32
Balai de terre	33
Niveau de vibrations	34
Roulements (inspection des roulements)	34
Graissage	35
Graissage	36
Graissage à la mise en service	36
Graissage pendant la marche	36
Nettoyage	37
Généralités	37
Nettoyage des bobines	37
Nettoyage de l'échangeur air/air (IC 6 66)	38
Nettoyage de l'échangeur air/eau (IC 86 W)	38
Inspection intérieure de la machine en cours de fonctionnement	39
Remplacement du filtre	39
Raccordement des câbles	40
Schéma de bornes	40
Démontage et remontage	42
Démontage	42
Remontage	43
Pièces de rechange	44
Pièces de rechange conseillées	44
Nomenclature DMP	44

Contents

General storage precautions	5
Storage	5
Rust protection of the rotor shaft	6
Units of measure	6
Installation and erection	7
Foundations - General	7
Lifting of machine	8
Mounting of coupling	8
Erection on the foundation	9
Inspection	9
Grouting	9
Work after grouting	9
Tightening torque of foundation bolts	10
Alignment	10
Alignment	11
Measurement of parallel deviation	11
Alignment with V-belt drive	12
Bearing loads with V-belt drive	13
Permissible bearing load	14
Commissioning	18
Checks before commissioning	18
Checks during commissioning	19
Inspection and maintenance	20
Inspection after 100 operating hours	20
Maintenance	21
Measurement of insulation	22
Example	23
Drying of windings	23
Brushes and commutation	24
Generalities	24
Formation of chips	24
Brush gear	24
Poor contact	25
Stuck brushes	25
Stuck spring fingers	25
Worn brushes	26
Oil on contact surfaces	26
Scratched contact surface	26
Protruding mica	26
Vibrations	26
How the patina is formed	27
Brush friction and brush wear	28
Long commutator life limit	28
Do not touch a good patina	28
Treatment of commutator surface	29
Replacing the worn brushes	29
Embedding of brushes	30
Adjustment of brush gear to neutral position	30
Turning of commutator	32
Earthing brush	33
Vibration level	34
Bearings (bearing inspection)	34
Lubrication	35
Lubrication	35
Lubrication during commissioning	36
Lubrication during operation	36
Cleaning	37
General	37
Cleaning of windings	37
Cleaning of air/air cooler (IC 6 66)	38
Cleaning of air/water cooler (IC 86 W)	38
Internal machine inspection during operation	39
Filter change	39
Connection of cables	40
Terminal diagram	40
Dismantling and reassembling	42
Dismantling	42
Reassembling	43
Spare parts	44
Recommended spare parts	44
Nomenclature DMP	44

Instructions de sécurité pour l'utilisation de machines à courant continu

(conformes à la directive Basse Tension 73/23/CEE)

1. Généralités

Les machines à courant continu comportent des parties tournantes, éventuellement sous tension même à l'arrêt, ainsi que, le cas échéant, des surfaces chaudes.

L'ensemble des opérations relatives au transport, au raccordement, à la mise en service et à la maintenance régulière doivent être effectuées par **du personnel qualifié habilité et responsable** (respecter les normes EN 60034; EN 50110-1/ VDE 0105). Tout comportement ou maniement inapproprié est susceptible de causer des **dommages corporels et matériels graves**. Les prescriptions et exigences nationales, locales et spécifiques à l'installation considérée doivent être prises en considération.

Les auto-collants d'avertissements et d'instructions fixées sur les machines doivent obligatoirement être respectées.

Pour information complémentaire, se référer à nos instructions d'emploi et de maintenance que nous vous transmettrons sur demande pour le type et le numéro de machine que vous nous indiquerez.

Pour information supplémentaire et assurer un fonctionnement correct et sans trouble, consulter la documentation

2. Utilisation correcte

Ces machines sont conçues pour être utilisées dans des installations à basse tension pour usage commercial. Elles sont conformes aux normes européennes EN 60034-1 (EN 60034-1) et EN 50110-1 (EN 50110-1) pour l'utilisation dans des environnements non dangereux (à moins d'être explicitement conçues pour cette utilisation) (respecter les normes européennes). Dans des cas exceptionnels ou l'installation dans des environnements autres qu'industriels, il faut garantir des conditions plus sévères (par exemple, protection contre les chocs avec des doigts d'enfant). Les conditions requises doivent être réalisées du côté de l'installation lors de la mise en place de la machine.

Les machines sont conçues pour des températures ambiantes de **- 5 °C à + 40 °C** et des altitudes ne dépassant pas 1000 m au-dessus du niveau de la mer. D'éventuelles indications divergentes sur la plaque signalétique doivent impérativement être respectées. Les conditions sur le site doivent correspondre à la totalité des indications de la plaque signalétique.

Les machines à courant continu sont des **composants** destinés à être incorporés dans les machines au sens de la directive sur les machines **89/392/CEE**. Leur **mise en service** est interdite tant que la conformité du produit final avec cette directive n'a pas été établie (respecter la norme EN 60204-1). Les machines à courant continu répondent aux exigences de la Directive Basse Tension 73/23/CEE.

Le fonctionnement de la machine utilisée conformément à sa destination doit satisfaire aux exigences en matière de protection de la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE. L'installation adéquate (par exemple distance physique entre conducteurs de signalisation et câbles d'énergie, utilisation de câbles et conducteurs blindés) est de la responsabilité du constructeur de l'installation. Dans les installations comportant des convertisseurs, respecter également des indications en matière de CEM fournies par le constructeur de convertisseurs.

3. Transport, stockage

D'éventuels **dommages** constatés après la livraison doivent être signalés immédiatement à l'entreprise de transport; **si nécessaire, la mise en service doit être annulée**. Les oeillets de transport vissés doivent être bien serrés. Ils sont dimensionnés en fonction du poids de la machine; par conséquent, aucune charge **supplémentaire** ne doit leur

Safety instructions for the operation of direct-current machines

(in conformity with the low-voltage directive 73/23/EEC)

1. General

DC machines have rotating parts and parts which may be live even at rest, as well as possibly hot surfaces.

All operations serving transport, connection, commissioning and periodic maintenance shall be carried out by **skilled, responsible technical personnel** (observe EN 60034; EN 50110-1/ VDE 0105). Improper handling can cause serious **personal injury and damage to property**.

The applicable **national, local and installation-specific regulations and requirements** shall be taken into account.

Warning stickers and signs affixed to the machine must, on all accounts, be observed. **For details see our operating and maintenance instructions**. These will be sent to you on request, subject to indication of the machine type and serial number.

To guarantee trouble-free operation the manufacturers documentation shall be followed.

2. Correct use

These machines are intended for industrial and commercial installations at low voltage. They are in conformity with the standards series EN 60034-1 (EN 60034-1) and EN 50110-1 (EN 50110-1) for use in non-hazardous areas (unless explicitly intended for such use or otherwise indicated in the instructions). Where, in exceptional cases, use in non-hazardous areas is required, more stringent requirements are to be observed (e.g. protection against contact with live parts, etc.). It must be ensured by the user when the machine is installed.

The machines are rated for ambient temperatures of **- 5 to + 40 °C** and altitudes of <1000 m above sea level. By all means, take account of different instructions on the rating plate. Conditions on site must conform to **all** data given on the rating plate.

DC machines are **components** for installation in machinery as defined in the Machinery Directive 89/392/EEC. **Commissioning** is prohibited until conformity of the end product with this directive has been established (see EN 60204-1).

DC machines need the requirements of the low voltage directive 73/23/EEC.

The normal operation of the DC machine must comply with the protection requirements of the EMC directive 89/336/EEC. The proper installation (e.g. separation of signal lines and power cables, screened cables etc.) is the responsibility of the erector of the installation. For installations with power converters, the EMC instructions of the converter manufacturer must be taken into account.

3. Transport, storage

Immediately report **damage** established after delivery to transport company. **If necessary, stop commissioning**. Tighten screwed-in ring bolts before transport. They are designed for the weight of the machine. Do not apply **extra** loads. If necessary, use suitable, adequately dimensioned means of transport (e.g. rope guides).

être appliquée. En cas de besoin, utiliser des moyens auxiliaires de transport appropriés de dimensions adéquates (par ex. guidage par câbles).

Lorsque les machines sont stockées, veiller à ce que l'environnement soit **sec, exempt de poussières et, autant que possible, de vibrations** ($V_{\text{eff}} \leq 0,2 \text{ mm/s}$). Danger d'endommagement des paliers suite à l'arrêt prolongé des machines ! Des durées de stockage prolongées réduisent la durée d'emploi du lubrifiant des paliers.

(Se reporter au chapitre «précautions générales de stockage» du manuel d'instruction).

4. Installation

Veiller à une surface d'appui plane, une bonne fixation des pattes ou, selon le cas, des brides, et un alignement précis en cas d'accouplement direct.

Eviter que le montage ne soit à l'origine de résonances dans la plage des vitesses de service et avec le sextuple (en cas d'alimentation en monophasé, le double) de la fréquence du réseau. Pour les machines de puissance inférieure ou égale à 100 kW, faire tourner le rotor **manuellement** pour détecter d'éventuels bruits de frottement anormaux. **Contrôler le sens de rotation** à l'état non couplé (tenir compte de ce qui est dit sous 5). Ne monter et démonter les éléments entraînants (poulie, accouplement) qu'avec les dispositifs appropriés (chauffés !) et les protéger contre les contacts par un recouvrement. Eviter des tensions de courroie inadmissibles (catalogue, ...).

L'équilibrage de la machine doit être effectué sur la base de la plaque signalétique (voir la notice de montage). L'équilibrage doit être effectué sur la clavette entière. ...

Pour les modèles ... d'arbre ... vers le ... il est recommandé de ...

Veiller à ce que ... **pas entraver** l'évacuation de la machine - de même que celui provenant de groupes voisins - ne doit pas pouvoir être aspiré directement. Un air de refroidissement chimiquement pollué ou contenant des poussières, ainsi qu'une durée prolongée de fonctionnement à faible charge peuvent provoquer une dégradation de la commutation et réduire la durée de vie des balais.

5. Raccordement électrique et mise en service

Les travaux ne doivent être effectués que par des **personnes qualifiées et habilitées**, la machine étant au repos, séparée de l'alimentation et protégée contre tout réenclenchement intempestif. Ceci vaut également pour les circuits auxiliaires (par exemple chauffage à l'arrêt). Avant la mise en service, **enlever les arrêts de transport**.

Vérifier l'absence de tension!

Tout dépassement des **tolérances selon la EN 60034 (VDE 0530)**, c'est-à-dire tout dépassement de la tension de plus de $\pm 5\%$, ou un facteur de forme moins favorable du fait de la nature de l'alimentation par convertisseur, a pour effet une augmentation de l'échauffement et une réduction de la durée de vie.

Les indications de la plaque signalétique ainsi que le schéma de raccordement dans la boîte de connexions doivent être respectés.

Le raccordement doit être réalisé de manière à assurer une **liaison électrique durable et sûre** (pas de brins effilochés); utiliser les embouts prévus à cet effet. Réaliser une **connexion du conducteur de protection sûre**.

Les **distances** dans l'air entre les parties nues sous tension et entre celles-ci et la terre doivent être respectées.

La boîte de connexions **ne doit contenir** ni corps étrangers, ni saletés ou humidité. Les entrées de câbles non utilisées doivent être obturées, la boîte elle-même devant être fermée de façon à être **étanche à l'eau et à la poussière**.

When machines are stored, make sure of **dry, dust-free, low-vibration** ($V_{\text{rms}} \leq 0.2 \text{ mm/s}$) environment (danger of bearing damage at rest). Long storage periods reduce the grease service life of the bearings. (Refer to the chapter «general storage precautions» of the maintenance instruction manual).

4. Installation

Make sure of even supporting surface, of solid foot or flange mounting and of exact alignment in case of direct coupling.

Avoid resonances in operating speed range and with the sixfold (or, in case of single-phase supply, the double) mains frequency which may be caused by the assembly. In case of machines $\leq 100 \text{ kW}$, turn rotor **by hand**, listen for abnormal slipping noises. **Check direction of rotation** in uncoupled state (follow Section 5.) Mount or remove output elements (pulley, coupling) only using appropriate means (heat!) and cover them with a touch guard. Avoid excessive belt tensions (catalogue, technical list).

The **balance** is indicated on the shaft end face or on the rating plate (H = half, F = full kev). When mounting the output

... take care of balance!

For ... with shaft end ... upward, a canopy is ... pointing upward, ...

... Exhaust air, also from ... be drawn in again directly. ... dust-containing cooling air or low- ... may negatively

Drives Motors Controls

5. Electrical connection and commissioning

All operations may be carried out only by **skilled technical personnel** on machines at rest and de-energized and provided with a safeguard to prevent unintentional reclosing. This applies also to auxiliary circuits (e.g. anti-condensation heating). Remove **shipping brace** before commissioning. Check safe isolation from supply!

Exceeding of the **tolerances according to EN 60034 (VDE 0530)**, i.e. voltage $\pm 5\%$, or an unfavourable form factor resulting from the type of converter used leads to increased heating and shortens the life of the machine. Pay attention to rating plate markings as well as to the connection diagram in the terminal box.

The connection must be so made that a **permanent and safe** electrical connection is ensured (no loose wire ends). Use correct cable terminals. Establish safe **protective conductor connection**.

Maintain **clearances** between live, uninsulated parts and between such parts and earth.

No presence of foreign objects, dirt and moisture is admitted in the terminal box.

Close unused cable entrance holes and the box itself in a **dust- and watertight manner**.

For the trial run without output elements, **lock key**.

For the connection and installation of **accessories** (e.g. tachogenerators, pulse generators, brakes, temperature

Pour l'essai de mise en marche sans éléments entraînants, veiller à ce que la clavette soit immobilisée.

Pour le raccordement et l'installation d'accessoires (par exemple génératrice tachymétrique, freins, sondes de température, dispositif de contrôle des balais), les informations s'y référant doivent être respectées; le cas échéant, consulter le constructeur de la machine.

Pour les machines munies de freins, vérifier le bon état de fonctionnement des freins avant la mise en service de la machine.

Avant la mise en service, mesurer la résistance d'isolement. La résistance d'isolement mesurée sous 500 V ne doit pas être inférieure à 1 MΩ. Pour y remédier, voir la notice d'emploi.

6. Fonctionnement

Le fonctionnement **sans excitation** et, par analogie, la **marche à vide d'un moteur série** peuvent générer des **survitesses dangereuses** et doivent donc être exclus au moyen d'un verrouillage.

Des vibrations de vitesse $V_{\text{eff}} \leq 3,5 \text{ mm/s}$ ($P_N \leq 15 \text{ kW}$) ou $V_{\text{eff}} \leq 4,5 \text{ mm/s}$ ($P_N > 15 \text{ kW}$) aux emplacements des paliers sont sans conséquence pour le fonctionnement à l'état couplé.

En cas de déviation par rapport au fonctionnement normal - par exemple **températures élevées, bruits, vibrations** - arrêter et déconnecter la machine et rechercher la cause des anomalies; le cas échéant, consulter le constructeur.

Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être mis hors d'état de fonctionner lors d'une mise en service.

Pour tous **travaux de réparation**, éteindre la machine et mettre pour l'inspection des balais, le moteur de la machine, dit sous le chapitre «**vélocité**» de la notice de **construction de maintenance**.

En cas d'atmosphère poussiéreuse, nettoyer régulièrement les parties de ventilation. Ouvrir, de temps en temps, les **obturés** pour l'écoulement de l'eau de condensation.

Dans le cas des machines **sans dispositif de regraissage**, changement des paliers ou de la graisse selon les indications du constructeur, mais au moins tous les trois ans.

Les paliers **avec** dispositif de regraissage doivent être regraissés lorsque la machine est en marche. Tenir compte du plan de lubrification.

7. Entretien et maintenance

La documentation du constructeur doit être prise en considération.

sensors, air-flow monitors, brush monitors), strictly follow the corresponding instructions. In case of doubt, consult machine manufacturer.

For machines with brakes, check satisfactory functioning of brake before commissioning.

Before commissioning, measure insulation resistance. With 500 V applied, the insulation resistance value measured should not be lower than 1 MΩ. For corrective measures, see operating instructions.

6. Operation

Operation **without excitation** (and, by analogy, **also the no-load operation of a series-wound motor**) can lead to **dangerous overspeeds** and must be prevented by interlocking.

Vibration severities $V_{\text{rms}} \leq 3.5 \text{ mm/s}$ ($P_N \leq 15 \text{ kW}$) or $V_{\text{rms}} \leq 4.5 \text{ mm/s}$ ($P_N > 15 \text{ kW}$) at the bearings are acceptable in the coupled state. In case of deviations from normal operation - e.g. **elevated temperatures, noise, vibrations** - switch off machine in case of doubt. Establish cause, consult manufacturer, if necessary.

Do not defeat protective devices, not even in trial runs.

For **operation and maintenance**, especially for inspection, function and the use of the **operation instruction**.

In case of heavy dust, periodically clean air intake. Open room to time closed **condensate drain**.

For machines **without lubricating device**, replace bearings or change grease according to manufacturer's instructions, but not later than 3 years.

Re-grease bearing assembly **with lubricating device** while machine is running. Refer to the chapter «lubrication» of the maintenance instruction manual.

7. Maintenance and servicing

The manufacturer's documentation shall be followed.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS
DE SECURITE!**

KEEP THESE SAFETY INSTRUCTIONS !

Précautions générales de stockage

■ Stockage

Des soins particuliers doivent être accordés aux machines qui doivent être stockées pendant une durée prolongée avant d'être mises en service. Dans ce cas, la machine doit être placée dans un local ou un bâtiment où la température varie aussi peu que possible.

Si cela n'est pas possible et si la machine doit être stockée dans un local non chauffé, des éléments chauffants doivent être prévus pour maintenir une température constante.

L'élément chauffant doit être tel que la température de la machine soit toujours au moins 5° C au-dessus de la température ambiante. On constate généralement qu'une puissance de 100 W par m² de superficie de machine est suffisante.

Grâce à cette précaution, on élimine les risques de condensation. Une autre solution possible consiste à alimenter sous tension réduite le bobinage d'excitation. La corrosion des collecteurs se produit même en atmosphère «normale».

Les choses se compliquent en présence de gaz corrosifs. Les gaz les plus dangereux sont le gaz sulfureux, les gaz sulfuriques, le chlore et l'ammoniac. Les gaz sulfuriques réagissent avec le cuivre pour former des sulfures de cuivre. L'effet est le même pour le bronze.

Lors de la mise en marche d'une machine ainsi stockée, il se produit une usure importante des balais en particulier. Une usure du collecteur et celle des balais peuvent causer des problèmes de commutation, c'est-à-dire étincelage important.

En présence de chlore ou d'ammoniac, il y a formation d'un composé qui a tendance à se détacher du collecteur. Ces gaz causent aussi l'usure du collecteur et l'usure des balais, ainsi que des problèmes de commutation quand le moteur est en marche.

General storage precautions

■ Storage

Special attention must be given to machines which are to be stored for a long period of time before commissioning. In such a case, the machine should be placed in a room or in a building where the temperature varies as little as possible.

If this is not possible and the machine is to be stored in an unheated room, heating elements must be provided to maintain a constant temperature.

The heating element should be such that the temperature of the machine is always at least 5° C above the ambient temperature. It is generally found that an output of 100 W per m² of machine surface area is adequate.

As an alternative the heating can be accomplished by supplying reduced voltage to the excitation winding. Corrosion on commutators occurs even in a «normal» atmosphere (surrounding air).

There are added complications if corrosive gases are present. The gases which cause the greatest amount of problems are sulphuric, sulphurous, chlorine and ammonia. Sulphurous gas reacts with copper and bronze to form copper sulphide which acts as an insulator.

When starting such a machine an uneven current distribution is obtained in the contact between brushes, resulting in commutator wear and brush wear and it may cause commutation problems and sparking.

Chlorine and ammonia with copper form a compound which tends to loosen from the commutator. These gases also cause commutator wear and brush wear as well as commutation problems when the motor is in operation.

Drives Motors Controls

Précaution

Précautions recommandées pendant le stockage :

- relever tous les balais,
- envelopper le collecteur de ruban ou de papier protecteur,
- remiser/stocker le moteur dans un local exempt de gaz.

Caution

Recommended cautions during storage :

- Lift all brushes,
- Wrap tape or protective paper around the commutator,
- Store the motor in a gas-free room.

Précautions générales de stockage

Précaution

Pendant le stockage, la machine doit être placée dans un endroit exempt de vibrations.

Les roulements peuvent être endommagés si la machine est stockée sur une surface vibrante. Dans ce cas, il se pourrait que les roulements aient besoin d'être remplacés avant même que la machine ne soit mise en service. Pour éliminer ce risque, tourner l'induit plusieurs fois par mois.

■ Protection de l'arbre du rotor contre la rouille

Toutes les machines quittent l'usine avec un revêtement anti-corrosion sur le bout d'arbre. Le revêtement doit être inspecté par le client et renouvelé si nécessaire.

General storage precautions

Caution

During storage the machine is to be placed in a vibration-free area.

The anti-friction bearings are subject to damage if the machine is stored on a vibrating surface. If such is the case the bearings may have to be replaced before the machine can be put into operation. To eliminate this possibility, turn the armature several times per month.

■ Rust protection of the rotor shaft

All machines leave the factory with an anti-corrosion coating at the shaft extension.

The coating should be inspected by the customer and reapplied if necessary.

DANGER

Les hautes tensions et les parties en rotation sont dangereuses.

Le contact avec les pièces sous tension ou en rotation peut entraîner de graves blessures.

L'entretien et la réparation doivent être effectués que par du personnel qualifié.

DANGER

High voltages and rotating parts are dangerous.

Contact with live rotating parts may cause injury.

Service and maintenance should only be carried out by qualified personnel.

■ Unités de mesure

Les facteurs de conversion sont donnés ci-dessous pour faciliter les calculs.

$$1 \text{ kg} = 2,20 \text{ lb}$$

$$1 \text{ kgm}^2 = 23,73 \text{ lb ft}^2$$

$$1 \text{ kW} = 1,34 \text{ HP}$$

$$1 \text{ Nm} = 0,7375 \text{ lbf. ft}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 35,31 \text{ cu. ft/s}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h} = 0,59 \text{ cu ft/min (CFM)}$$

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 0,1 \text{ mm H}_2\text{O} \\ = 1,45 \times 10^{-4} \text{ lbf/sq.in (PSI)}$$

$$1 \text{ atm} = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

■ Units of measure

Comma signs (,) are used throughout the tables to indicate decimals.

Conversion factors are given below in order to facilitate calculations.

$$1 \text{ kg} = 2,20 \text{ lb}$$

$$1 \text{ kgm}^2 = 23,73 \text{ lb ft}^2$$

$$1 \text{ kW} = 1,34 \text{ HP}$$

$$1 \text{ Nm} = 0,7375 \text{ lbf. ft}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 35,31 \text{ cu. ft/s}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h} = 0,59 \text{ cu ft/min (CFM)}$$

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 0,1 \text{ mm H}_2\text{O} \\ = 1,45 \times 10^{-4} \text{ lbf/sq.in (PSI)}$$

$$1 \text{ atm} = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Drives Motors Controls

Installation et montage

■ Fondations - Généralités

Le montage des machines chez le client peut être effectué par lui-même ou par le personnel d'entretien de T-T Electric.

Les informations nécessaires concernant les contraintes, les forces, etc. peuvent être obtenues sur le plan des fondations ou auprès de T-T Electric.

T-T Electric décline toute responsabilité concernant les fondations, car elles peuvent être influencées par des facteurs qui ne dépendent pas de T-T Electric.

La surface de montage de la machine doit être de niveau et exempte de vibrations. C'est pourquoi une fondation en béton est fortement conseillée.

Le client est responsable de l'étude et des calculs de fondation. Les facteurs suivants doivent être pris en compte au stade de l'étude:

- Stabilité suffisante pour supporter les forces dues au court-circuit éventuel.
- Stabilité suffisante pour absorber les pulsations de couple et le déséquilibre résiduel de l'induit.
- La fondation ne doit pas être de telle nature que sa fréquence naturelle ne coïncide pas avec celle du moteur, ni avec les fréquences des courants harmoniques qui existent normalement dans un moteur c.c. alimenté par thyristor. La fréquence naturelle et les fréquences harmoniques doivent être choisies de telle sorte qu'elles ne causent pas de vibrations et un bruit indésirables.
- Les fondations ne doivent pas être de telle nature que les vibrations soient isolées et ne puissent pas atteindre d'autres parties du bâtiment, par exemple en se propageant dans la structure du bâtiment.

Installation and erection

■ Foundations - General

The erection of machines at the customers site can be made by the customer himself or by T-T Electric service personnel.

Necessary information with regard to stresses, forces etc. can be obtained from the foundation drawing or from T-T Electric.

T-T Electric does not accept any responsibility regarding the foundation, as this can be influenced by factors which are not controllable by T-T Electric.

The mounting area of the machine must be level and free from vibrations. For these reasons a concrete foundation is strongly recommended.

The customer is responsible for the design and the design calculations of the foundation. The following considerations should be evaluated in the design stage:

- Enough stability to withstand possible short-circuiting forces.
- Enough stability to take up torque pulsations and the remaining imbalance of the motor.
- The foundation should not be of such a nature that its own natural frequency coincides with the frequency of the disturbing frequencies which exist normally in a thyristor-fed d.c. motor. Natural frequency and disturbing frequencies can cause vibrations and undesirable noise.
- The foundation should be designed in such a way that vibrations are not transferred from the machine to other parts of the building, e.g. through the beam and girder structure of the building.

Remarque

Un espace suffisant doit être prévu pour l'inspection, l'entretien, les câbles électriques et les conduits de refroidissement.

Remark

Adequate space for inspection, maintenance, electrical cables and cooling ducts must be provided.

Installation et montage

■ Levage de la machine

Avertissement

Toujours soulever la machine par ses anneaux de levage. Pour lever une machine équipée d'un échangeur, employer un palonnier de levage pour éviter tout endommagement.

Installation and erection

■ Lifting of machine

Warning

Always use the lifting eyes of the machine. When lifting machines with built-on coolers, a lifting yoke should be used to prevent damage.

DMP Poids (sans accessoire) Montage à pattes DMP Weight (excluding accessories) Foot mounting

	kg		kg		kg		kg
112-2MA	90	132-2M	132	160-4S/SO	190	180-4A	290
112-2LA	96	132-4S	115	160-4M/MO	220	180-4B/S	315
112-4M	103	132-4M	135	160-4L/LO	265	180-4C/M	365
112-4L	110	132-4L	130	160-4LB	360	180-4L	425
		132-4LB	200			180-4LB	455
						180-4LB/D	500

■ Montage de l'accouplement

Inspecter les surfaces d'arbre et de couplage avant l'assemblage. La procédure normale d'assemblage consiste à chauffer l'accouplement. La température de chauffage requise dépend du serrage de l'ajustement entre arbre et accouplement. C'est pourquoi il n'est pas possible de donner une température précise.

Veiller à ce que les accouplements soient équilibrés avant assemblage. Noter que l'induit est équilibré dynamiquement avec demi-clavette.

Un jeu de 0,2-0,3 mm est suffisant pendant l'assemblage. Faire tourner l'arbre d'induit pendant la durée de refroidissement de l'accouplement afin d'éviter des contraintes thermiques, et par là des moments de flexion sur l'arbre. N'utiliser en aucun cas des outils de frappe.

■ Mounting of coupling

Inspect the rotating shaft and coupling before assembling. The normal assembling is by heating the coupling. The required heating temperature depends on the interference fit between shaft and coupling. For this reason a specific temperature cannot be given.

Make sure that the couplings are balanced before assembling. Note that the armature is dynamically balanced with its half key.

A clearance of 0,2-0,3 mm is sufficient during assembling. The armature shaft should be rotated during the time the coupling bending moments on the shaft.

Under no circumstances are stamp tap tools allowed.

Montage sur les fondations

■ Inspection

Il est conseillé de procéder aux contrôles suivants:

- Les fondations correspondent au plan de fondation certifié.
- Le site de montage est propre.
- Le site de montage est préparé pour le montage, ce qui signifie que des conduits de câbles et de refroidissement ont été prévus dans les fondations.
- L'accès est prévu pour l'inspection et l'entretien de la machine.
- S'assurer que l'air de refroidissement du moteur peut circuler librement.

■ Scellement

Pour assurer des résultats satisfaisants, il est conseillé d'utiliser du béton sans retrait, par exemple EMBECO 636. Toujours suivre le mode d'emploi fourni par le fabricant du béton sans retrait. Les blocs de montage ou les boulons de fondation qui sont boulonnés à la machine doivent prendre les mesures de montage indiquées pendant le scellement. Il est important de ne pas laisser d'air dans le béton. Vérifier la résistance du béton à la compression et le temps de prise selon les mesures aux instructions du fabricant. Le scellement doit être effectué à une température ambiante comprise entre +5°C et +30°C.

Erection on the foundation

■ Inspection

The following inspections are recommended:

- The foundation corresponds to the certified foundation drawing.
- The erection site is clean.
- The erection site is prepared for installation, which means that cable and cooling ducts have been provided in the foundation.
- Accessibility is provided for inspection and maintenance of the machine.
- Make sure that cooling air can freely circulate.


■ Grouting


To ensure satisfactory results, it is recommended to use shrink-free concrete, for example EMBECO 636. The instructions supplied by the manufacturer of the shrink-free concrete should be followed. Mounting blocks or foundation bolts which are bolted to the machine hang from the mounting bracket during grouting. Make sure that there is no air trapped in the concrete. Check the compressive strength of the concrete and the curing time in accordance with the manufacturers' instructions. Grouting should be permitted if the ambient temperature is between +5°C and +30°C.


DMC

Drives Motors Controls

DMP	A	H	P
112	90	8	200
132	90	8	200
160	110	10	220
180	110	10	220
180-4F/LC/LD	110	10	220

  Béton armé
Steel reinforced concrete

 Béton sans retrait
Non-shrinking concrete

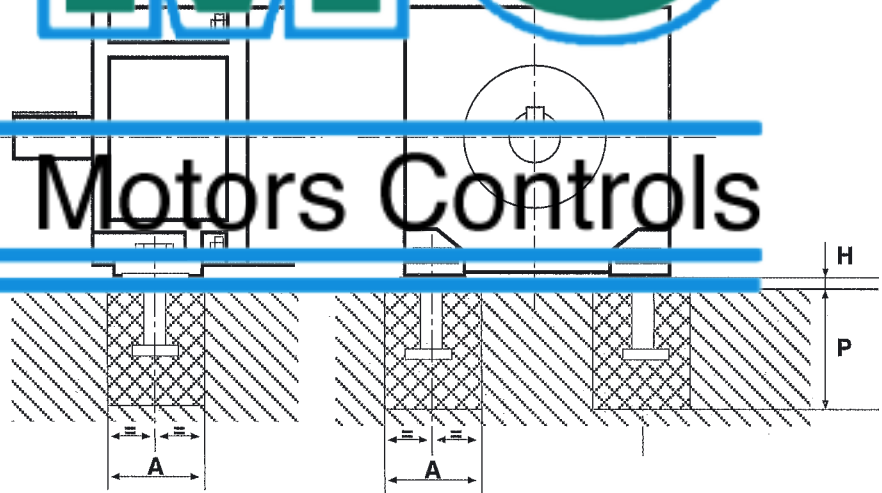

■ Travaux après scellement

Vérifier que tous les conduits d'air et autres cavités, qui font partie de l'installation de la machine, sont exempts de béton et d'autres corps étrangers qui pourraient être aspirés dans la machine lors de la mise en marche. Les conduits d'air à parois en béton doivent être revêtus d'une peinture appropriée qui fixe la poussière de béton et autres particules.

■ Work after grouting


Check that all air ducts and other cavities, which are part of the machine installation, are free from concrete and other foreign matter which could be sucked into the machine during start-up. Air ducts with concrete walls should be painted with suitable paint to bind the concrete dust and other particles.

Montage sur les fondations

■ Couple de serrage des boulons de fondation

DMP	Couple de serrage Tightening torque
112	45 Nm
132	45 Nm
160	80 Nm
180	80 Nm
180-4F/LC/LD	140 Nm

Valeurs ci-dessus sans lubrification.
Above values without lubrication

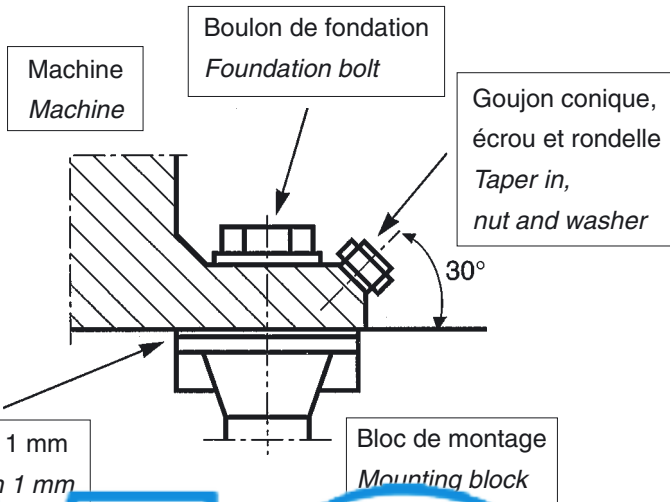

■ Alignement

• Alignement des machines à couplement direct.

Un bon alignement assure la sécurité du fonctionnement et une longue durée de service. Pour aligner deux machines, utiliser plusieurs points de mesure pour déterminer si les deux machines ont la même hauteur d'axe et si il y a une déviation angulaire entre les deux (cf. Fig. 1 et 2).

■ Alignement

• Alignment of directly coupled machines

Good alignment assures safe operation and long machine life. Several methods can be used to check if the driving and driven machine have the same center height, and to find out if there is an angular deviation between the two (refer to fig. 1 and fig. 2).

Drives Motors Controls

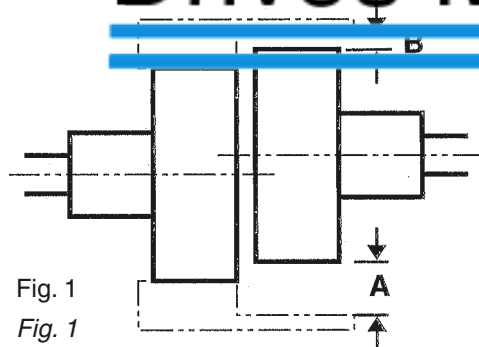


Fig. 1
Fig. 1

$$A - B = \max. 0,05 \text{ mm}$$

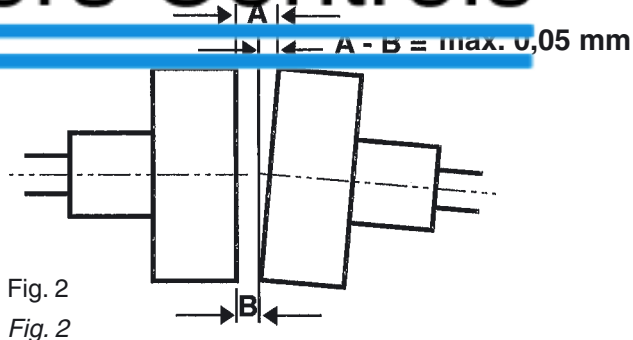


Fig. 2
Fig. 2

Alignement

■ Vérification de l'alignement

La méthode normale fait usage de comparateurs montés conformément à la figure 3.

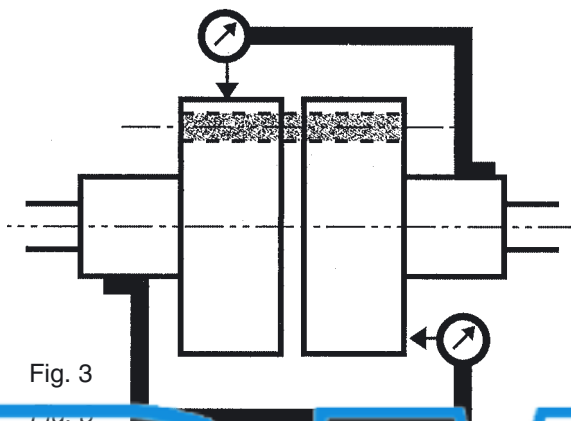


Fig. 3

Fig. 4

Alignment

■ Measurement of parallel deviation

A normal method is the use of dial indicators, which are mounted according to fig. 3.

Mesure de la déviation angulaire

Measurement of angular deviation

Les comparateurs contrôlent la distance initiale entre les deux accouplements. Ils permettent de vérifier l'alignement en tournant lentement les arbres d'un angle complet (rotation de 90° à la fois) et de noter les variations des indications des comparateurs. On peut ainsi déterminer une bonne indication des points de contact. Les comparateurs doivent être réglés.

L'alignement de la machine doit être poursuivi jusqu'à ce que les indications des comparateurs ne dépassent pas 0,05 mm. Pour assurer l'alignement correct de la machine, placer des cales métalliques entre les pieds de la machine et les blocs de montage.

Les tolérances d'alignement excessives provoquent des vibrations, des avaries de papiers, etc.

C'est pourquoi les tolérances si faibles de 0,05 mm doivent être obtenues. Les tolérances si faibles de 0,05 mm doivent être obtenues.

Les tolérances autorisent des tolérances plus larges. Pour aligner le moteur par rapport à un objet entraîné qui fonctionne à une température beaucoup plus élevée, il faut tenir compte de la différence de hauteur des axes dans les conditions de marche.

Dans ce cas, demander conseil à T-T Electric. Les instructions d'installation des fournisseurs de pompes, engrenages, etc., spécifient souvent le déplacement vertical et latéral de l'arbre d'entraînement à la température de fonctionnement.

Les comparateurs contrôlent la distance initiale entre les deux accouplements. Ils permettent de vérifier l'alignement en tournant lentement les arbres d'un angle complet (rotation de 90° à la fois) et de noter les variations des indications des comparateurs. On peut ainsi déterminer une bonne indication des points de contact. Les comparateurs doivent être réglés.

Machine alignment must be continued until dial indicator readings of max. 0,05 mm are obtained.

To ensure correct alignment of machine, place suitable metal shims between machine feet and mounting blocks.

Alignment tolerances which are too large will lead to vibrations, bearing damage etc. It is for this reason that the above mentioned tolerances of max. 0,05 mm should be obtained, even if coupling manufacturers allow larger tolerances.

When aligning the motor against a driven object which runs at a much higher temperature, the difference in centre height under running conditions must be taken into consideration.

In such a case contact T-T Electric for advice. Installation instructions from the suppliers of pumps, gear drives etc. often specify the vertical and lateral displacement of the driving shaft at operating temperature.

Remarque

Il importe que ces instructions soient observées pendant l'alignement afin d'éviter des vibrations et autres perturbations pendant la marche, notamment le respect de la directive CEM.

Remark

It is important that these instructions are observed during the alignment in order to avoid vibrations and other disturbances during operation, in respect of EMC directive.

Alignement


■ Alignement avec transmission à courroies trapézoïdales

La transmission doit être agencée de telle sorte que les courroies proches du moteur soient tendues. Les glissières (accessoires) doivent être boulonnées au pied de la machine et positionnées de telle sorte que les vis de tension soient opposées diagonalement entre elles et que la vis de tension à l'extrémité de l'entraînement soit positionnée entre le moteur et l'objet entraîné.

Alignment

■ Alignment with V-belt drive

The drive should be arranged in such a way that the lower belts are the driving ones, i. e. that the slack is at the upper belts. The slide rails (accessories) are to be bolted to the machine feet and positioned in such a way that the tensioning screws are diagonally opposite each other and the tensioning screw at the D-end is located between the motor and the driven object.

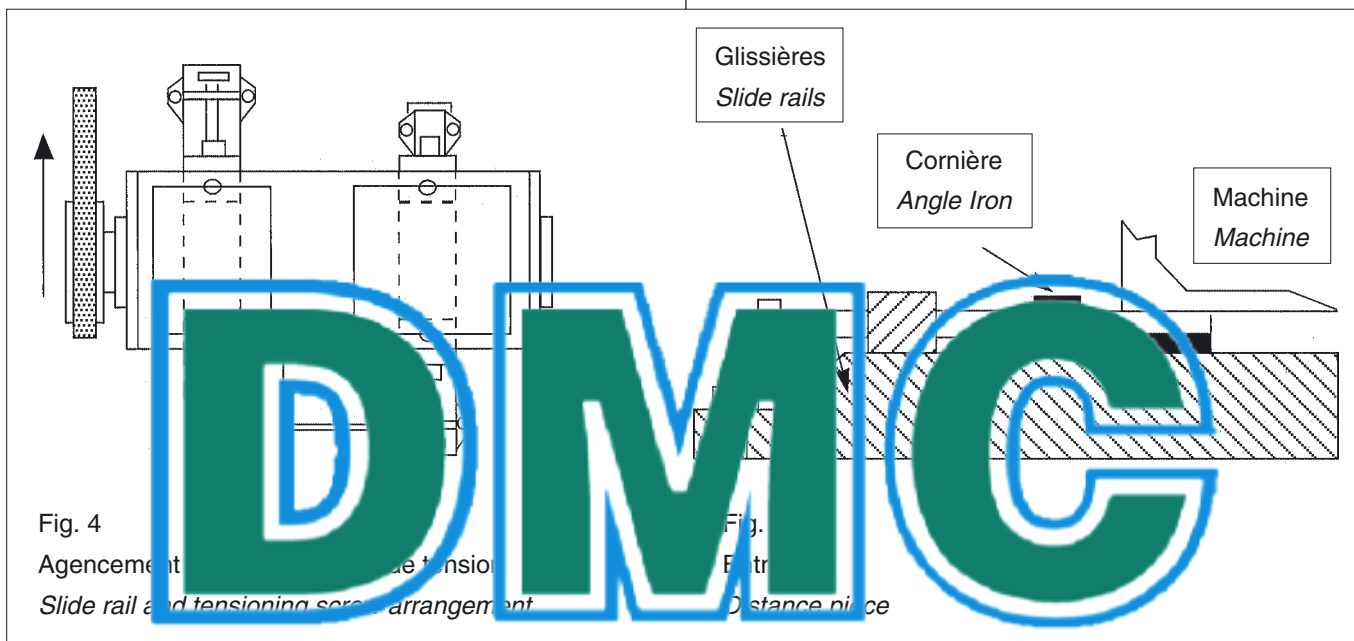


Le moteur, muni des glissières, est posé sur des plaques de réglage temporaires qui sont placées à côté des trous de fondation. Les boulons de fondation sont placés dans leurs trous respectifs dans les glissières et pendent librement dans les logements de fondation.

Le moteur doit alors être aligné de telle sorte que les axes du moteur et de l'arbre mené soient parallèles et que poulie menante et poulie menée soient alignées (Cf. Fig. 6). A l'aide d'un niveau à bulle, les glissières sont alors mises de niveau dans les directions longitudinale et transversale par des cales sous les plaques de réglage. Après avoir terminé les opérations d'alignement, sceller les boulons de fondation des glissières. Voir section «scellement».

The motor, with slide rails mounted, is put onto temporary setting plates which are placed beside the foundation holes. The foundation bolts are put into their respective holes in the slide rails and hang freely in the foundation holes.

The motor is now to be aligned so that the centre lines of the motor and of the driven shaft are parallel to each other and that driving and driven pulley are exactly in line (see fig. 6). Using a spirit level, the slide rails are now brought into level in longitudinal and transvers direction by shimming under the set-up plates. After completing the alignment procedures grout the slide rail foundation bolts. Refer to section «Grouting».

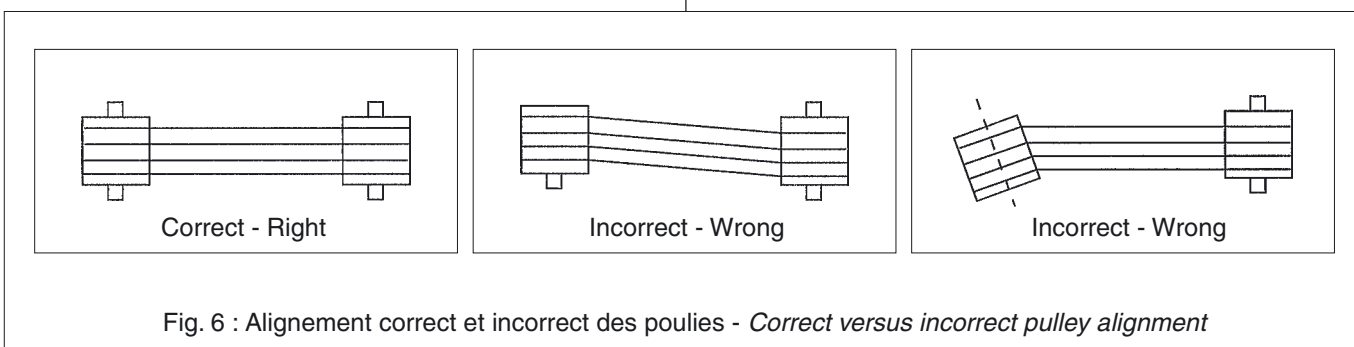

Alignement

■ Charges aux paliers avec transmission à courroies trapézoïdales

Les moteurs DMP sont prévus pour supporter un effort Fr dû à la transmission et appliqué sur le bout de l'arbre. Le diamètre minimum de poulie D (mm) peut être obtenu par la formule suivante:

$$D = 19,1 \times 10^6 \cdot \frac{P}{n \cdot Fr} \cdot K_c$$

Fr = effort radial autorisé sur l'arbre, en N, suivant les diagrammes des pages 14 à 17

P = puissance nominale du moteur en kW

n = régime du moteur en tr/mn

D = diamètre minimum de poulie en mm

K_c = facteur de correction fourni par le fabricant, annuellement:
courroies trapézoïdales = 3,5
courroies trapézoïdales =

La charge autorisée est basée sur une durée de vie de

$L_{10h} = 20\,000$ heures

X = code de positionnement de l'effort Fr

Alignment

■ Bearing loads with V-belt drive

Motors for belt drives must be ordered with a roller bearing at the D-end, instead of a ball bearing which is standard. The minimum belt pulley diameter D (mm) can be obtained from the formula:

$$D = 19,1 \times 10^6 \cdot \frac{P}{n \cdot Fr} \cdot K_c$$

Fr = Permissible radial shaft load, in N, acc. to diagrams on pages 14-17.

P = rated output of motor, in kW

n = motorspeed, in rpm

D = minimum pulley diameter, in mm

K_c = correction factor from manufacturer, annually:
V-belts = 3,5
V-belts =


The permissible shaft load is based on a bearing life of

$L_{10h} = 20\,000$ hours

X = Dimension for load center

Drives Motors Controls

DMP	X
	max
112	80
132	80
160	110
180-4A/B/S/M/L	110
180-4C/D/E/F/LB/LC/LD	140

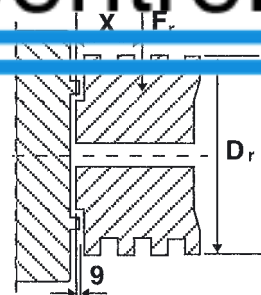


Alignement

■ Effort admissible sur l'arbre

Alignment


■ Permissible bearing load

DMP 112

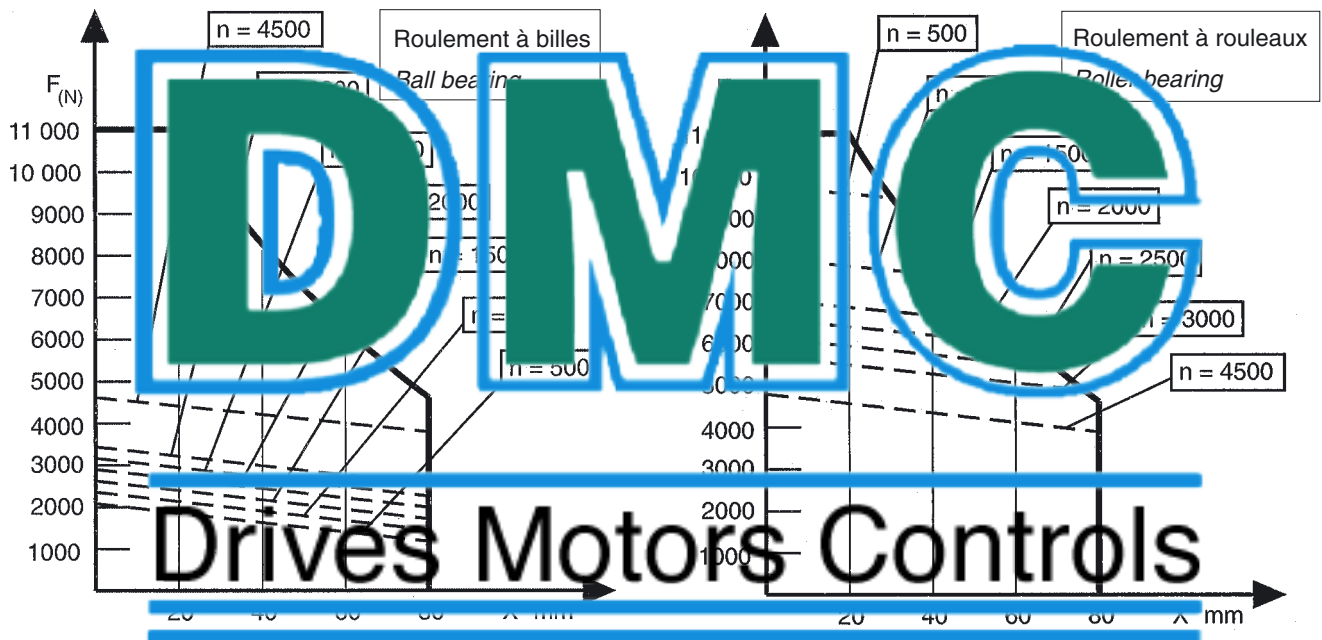


Alignement

■ Effort admissible sur l'arbre

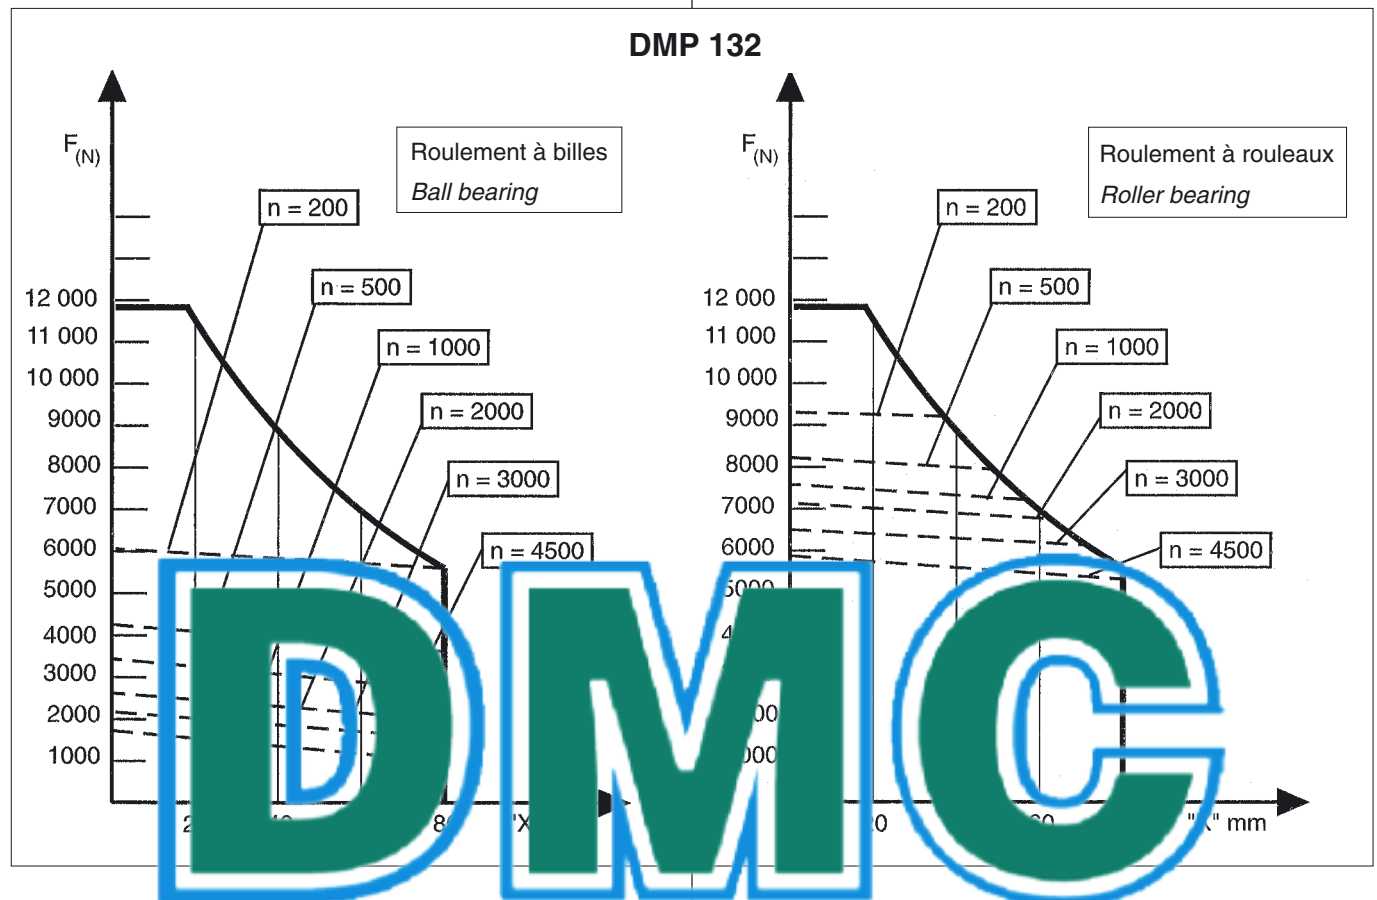


Alignment

■ Permissible bearing load

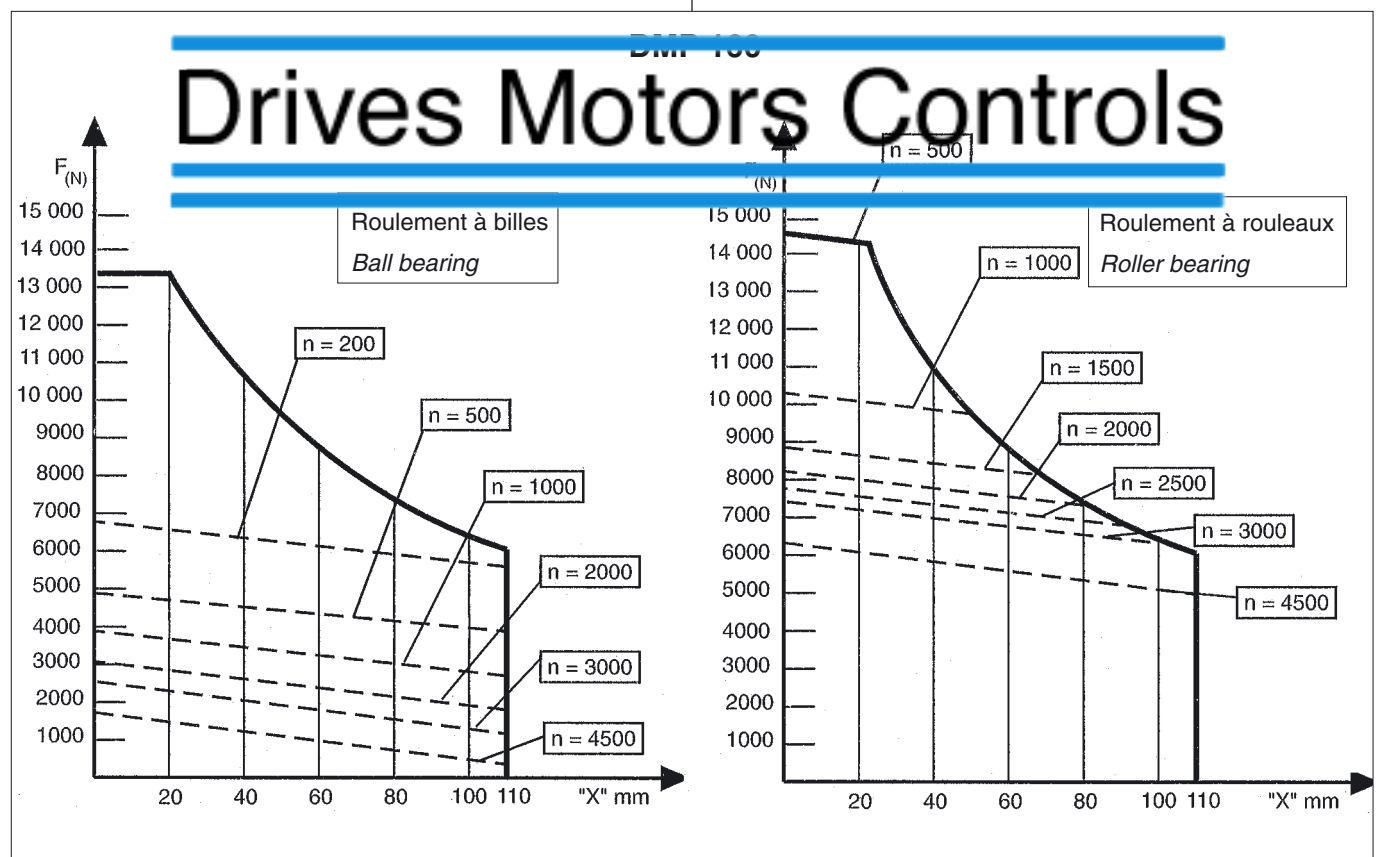


Alignement

■ Effort admissible sur l'arbre

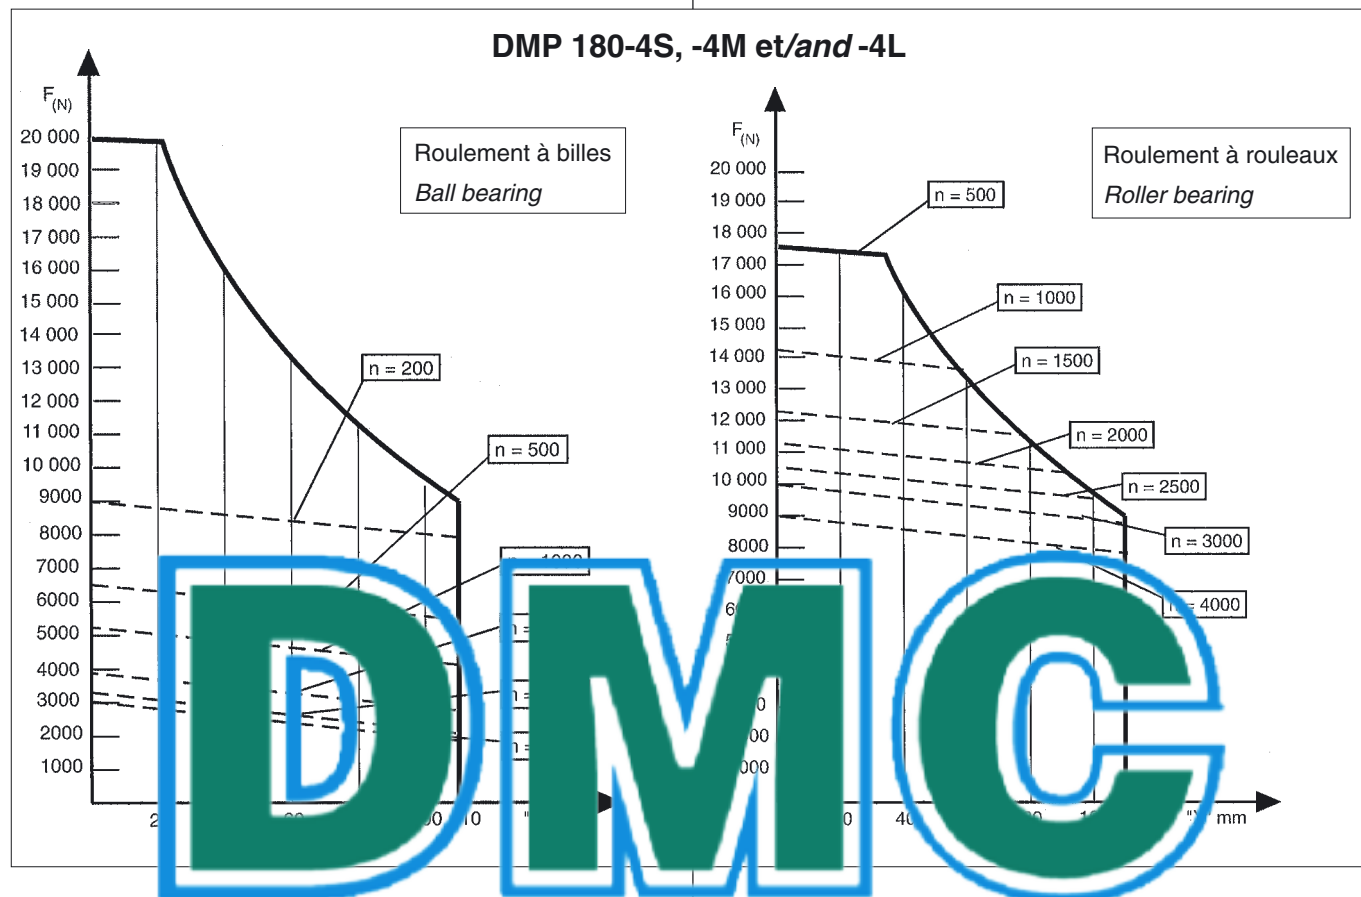

Alignment

■ Permissible bearing load

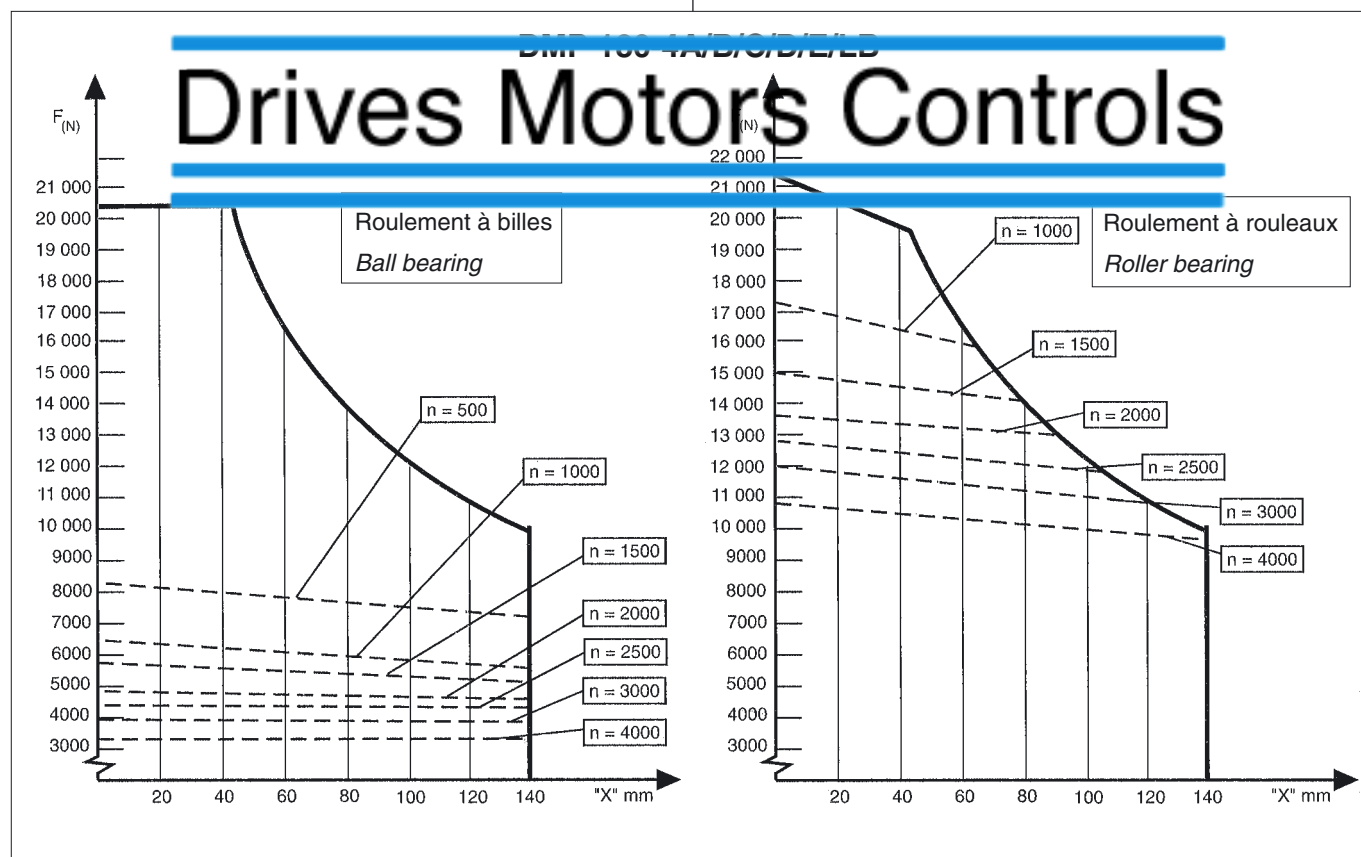



Alignement

■ Effort admissible sur l'arbre

Alignment

■ Permissible bearing load

DMP 180-4F/LC/LD

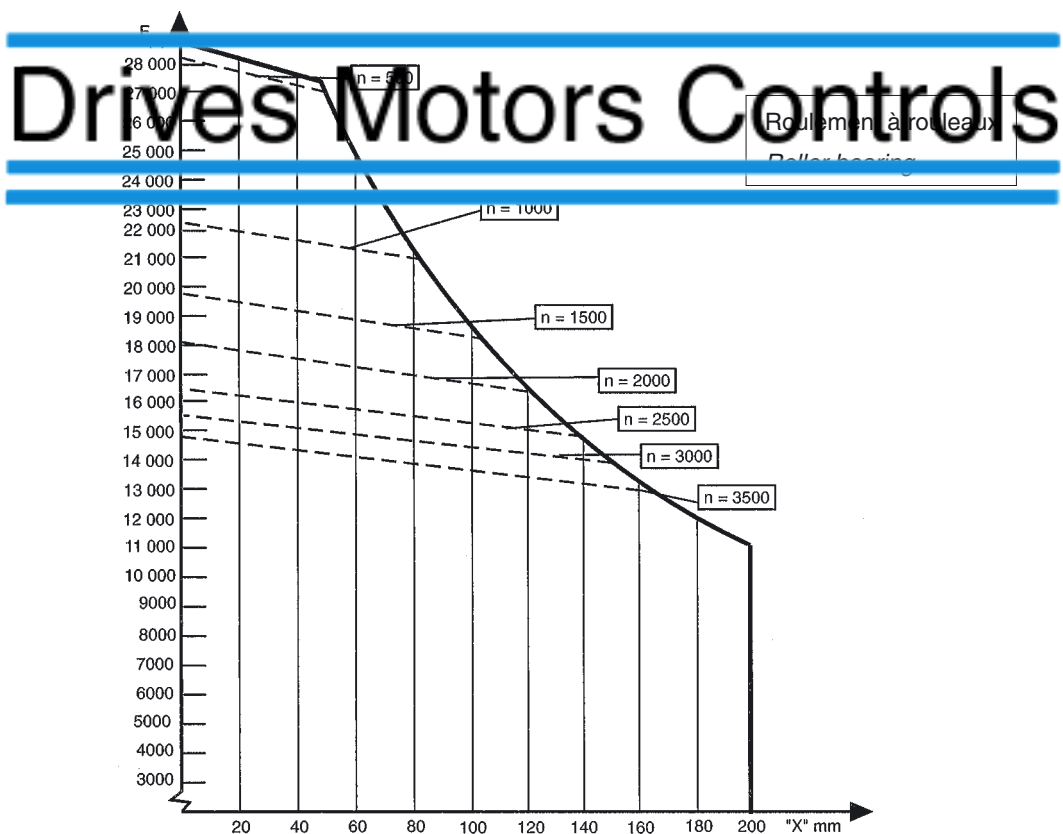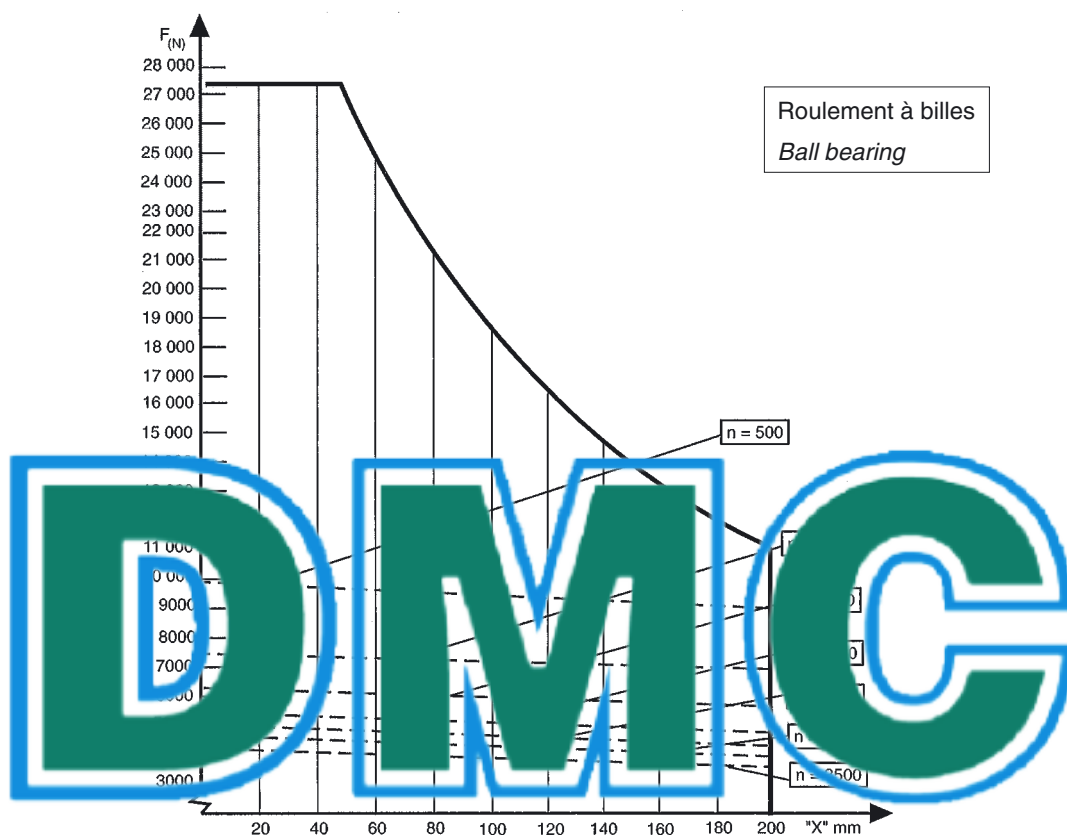

Mise en service

■ Contrôles avant la mise en service

Les contrôles suivants doivent être effectués avant la mise en service d'un moteur s'il s'agit :

- d'un démarrage initial,
- d'un démarrage après une immobilisation prolongée,
- d'un démarrage après réparations ou remise en état du moteur.

Vérifiez que :

- l'induit tourne librement et qu'il n'y a pas de bruit de frottement,
- les accouplements et autres organes mécaniques sont bien serrés,
- les ventilateurs tournent dans le bon sens,
- les raccordements pour l'air et l'eau de refroidissement sont étanches,

Précaution

Les conduits d'air et d'eau pour ne pas être scellés avec des produits contenant des silicones, car les silicones causent une usure importante des balais.

- l'air de refroidissement sortant du moteur,
- tous les balais, y compris le balai de terre (le cas échéant) sont en position. Les doigts de pression à ressort sont en appui contre les balais et ceux-ci peuvent se déplacer librement dans les porte-balais
- la surface du collecteur a été nettoyée, si elle a été exposée à des gaz corrosifs en cours de stockage (cf. section «Traitement de la surface du collecteur» p.29),
- les connexions électriques sont correctes et conformes au schéma de branchement joint au moteur à la livraison),
- l'équipement de protection fonctionne correctement, notamment pour les montées de température dans le moteur ainsi que d'autres équipements de contrôle,
- la résistance d'isolement a été mesurée et le résultat des mesures a été accepté (cf. section «mesure de la résistance d'isolement» p. 22). Il est recommandé de contacter T-T Electric en cas d'observations anormales,
- les roulements sont remplis de graisse (cf. section graissage p. 35).

Commissioning

■ Checks before commissioning

The following points should be checked before commissioning a motor, if it is:

- an initial commissioning,
- after a longer period of stand-still,
- after repairs or motor overhaul.

Check that:

- the armature turns freely and no scraping noise can be heard,
- the couplings and other mechanical components are safely tightened,
- the fans rotate in the right direction,
- the connections for cooling air and cooling water are tight,

Caution

Do not use grease on the motor brushes. Grease sealed with brushes on air inlets, and on oil inlets will adhere to the surface of the commutator and cause a heavy brush wear.

- the cooling air has been drawn out of the motor
- all brushes, including the earthing brush (if ordered), are in position. The spring loaded pressure fingers are snapped against the brushes and the brushes can move freely in their pockets
- the commutator surface has been cleaned, if it has been exposed to corrosive gases during storage (refer to section «Treatment of commutator surface» p. 27)
- the electrical connections are securely tightened and in agreement with the terminal diagram,
- the protective equipment is functioning properly, e. g. for temperature rise in the motor as well as other monitoring equipment,
- the insulation resistance has been measured and the measurements have been accepted (refer to section «Measuring of insulation resistance» p. 22). It is recommended to contact T-T Electric if abnormal observations are recorded,
- the bearing are filled with grease (refer to section «lubrication» p. 35).

DMC

Drives Motors Controls

Mise en service

■ Contrôles pendant la mise en service

Les contrôles suivants doivent être effectués pendant la mise en service.

Vérifier :

- que les températures des roulements sont normales après quelques heures de fonctionnement. A la température ambiante normale, les valeurs doivent être inférieures à 70 ° C.
- qu'il n'y a pas de bruit de roulements anormal
- que tous les instruments de mesure donnent des indications normales.
- les commandes de régulation du convertisseur.
- la forme et la courbe de réponse de courant (valeur réelle).
- la commutation de la machine.
- qu'il n'y a pas de vibrations anormales (Cf. section «vibrations» p. 34).
- l'état du collecteur de la machine.

Inspection of the fan motor
de refroidissement externe IC 06

Précautions

Si l'un des paramètres ci-dessus n'est pas satisfaisant, l'arrêt immédiat de la machine doit être effectué. Pendant la marche de la machine, les précautions suivantes doivent être prises:

- fermer l'entrée d'air (pour éviter la surchauffe du moteur de ventilateur),
- ouvrir le carter d'inspection,
- à partir de la fermeture de l'entrée d'air, l'inspection ne doit pas durer plus de 5 minutes (en raison du manque d'air de refroidissement). Cette stipulation est valide aux caractéristiques nominales de la machine.

Commissioning

■ Checks during commissioning

The following checks are to be made during commissioning.

Check:

- that the bearing temperatures show normal values after a few running hours. At normal ambient temperature the values should be under 70° C.
- that no unusual bearing noise is noticed.
- that all instruments show normal readings.
- the regulating controls of the thyristor convertor.
- the shape and form of the current response (actual value).
- the commutation of the machine.
- that no abnormal vibrations are present (refer to section «Vibrations» p. 34).
- the surface condition of the commutator.-

Inspection of the fan motor
de refroidissement externe IC 06

Caution

When the cover is closed to the fan is to be protected from the motor in the machine is running, the following must be observed :

- close off the air intake (to avoid overheating of the fan motor),
- open the inspection cover.
- from the time the air intake was closed there are max. 5 minutes for inspection (due to lack of cooling air). This stipulation is valid at rated machine data.

Drives Motors Controls

Surveillance et entretien

■ Inspection après 100 heures de service

Remarque

Après 100 heures de service, le collecteur et les balais doivent être inspectés pendant que la machine est à l'arrêt. La surface du collecteur doit présenter une pellicule homogène (patine). La surface de contact des balais doit être homogène, sans décoloration inégale. Si les résultats de l'inspection ne sont pas satisfaisants, contacter T-T Electric.

Inspection and maintenance

■ Inspection after 100 operating hours

Remark

After 100 operating hours the commutator and the brushes should be inspected while the machine is at rest. The surface of the commutator must show a homogenous film (patina). The brush contact surface must be homogenous without patchy discoloring. If the results of the inspection are not satisfactory T-T Electric should be consulted.

DMC

Drives Motors Controls

Surveillance et entretien

Remarque

Un programme d'entretien scrupuleusement appliqué est la meilleure assurance contre les pannes et les arrêts de fonctionnement.

C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de suivre le programme de maintenance proposé ci-après.

■ Maintenance

500 heures de service ou 1 mois max.

- Contrôler l'usure et la liberté de mouvement des balais.
- Contrôler l'état des porte-balais et du collecteur.
- Contrôler la commutation.
- Vérifier les vibrations. Mesurer près du couvercle de palier extérieur, les vibrations à un niveau de bruit de 100 dB(A) à 1 m.
- Vérifier l'état des roulements.
- Vérifier s'il n'y a pas de vibrations aux roulements des ventilateurs.
- Vérifier le bon fonctionnement des thermostatiques des refroidisseurs.
- Si nécessaire, lubrifier la graisse et vérifier par pénétration.
- Remplacer les filtres d'air principaux ainsi que le filtre à air de fuite dans les échangeurs.
- Pour les ventilateurs séparés, le remplacement des filtres dépend du milieu ambiant.
- Voir chapitre «remplacement du filtre p. 39».

2000 heures de service ou 4 mois max.

- Nettoyer l'intérieur du moteur avec un aspirateur conjointement à un jet d'air propre et sec, ou en enlevant la contamination avec un chiffon.
- Mesurer la résistance d'isolement des bobinages à l'aide d'un mégohmmètre de 500 V (avant et après le nettoyage).
- Inspecter toutes les connexions, y compris les câbles des balais.
- Lubrifier les roulements ou les nettoyer.
- Voir chapitre «graissage p. 35» pour regraissage.

Inspection and maintenance

Remark

Careful maintenance is the best insurance against failures and interruption of operation.

This is the reason why we advise you to follow the maintenance schedule shown below.

■ Maintenance

500 duty hours or max. 1 month

- Inspect brush for wear and freedom of movement.
- Inspect the condition of brush-holders and the commutator.
- Check the commutation.
- Check for vibrations. Measure near the outer bearing cover. Vibration level checked at the bearing housing should not exceed 100 dB(A) at 1 m.
- Check bearing condition.
- Check for bearing vibrations.
- Check the function of thermostat regulators for cooling.
- If necessary, clean the oil which has entered the motor.
- Exchange main air filters as well as air leakage filter in coolers.
- For separate fans, filter exchange depends upon the environment.
- See chapter «filter change p.39».

2000 duty hours or max. 4 months

- Clean the motor inside using a vacuum cleaner in combination with clean, dry pressure air or by wiping off the contamination.
- Measure the insulation resistance of the windings using a 500 V megger (both before and after cleaning).
- Inspect all connections including the brush flexibles.
- Lubricate or wash out bearings and repack with grease.
- See chapter «lubrication p. 35».

Drives Motors Controls

Surveillance et entretien

■ Mesure de la résistance d'isolement

Précaution

Avant qu'une machine ne soit mise en service pour la première fois ou après une période de repos prolongée, il faut vérifier l'isolement des enroulements pour s'assurer qu'il ne présente pas de défaut.

Utiliser à cet effet un mégohmmètre de 500 V. Il n'est pas possible de préciser une valeur minimum absolue de résistance d'isolement. Dans certains cas, les machines peuvent fonctionner de façon satisfaisante à des valeurs inférieures au minimum recommandé. La résistance d'isolement minimum recommandée peut être obtenue par la formule (1) :

$$R_m = kV + 1$$

R_m = résistance d'isolement recommandée en MΩ à 40 °C

kV = la tension nominale de la machine en kV

Pour recalculer la résistance d'isolement mesurée à 40 °C, il faut tenir compte de la température : la résistance d'isolement est fonction de la température. Lors d'une mesure la résistance d'isolement mesurée en MΩ à t°C, après un certain temps la température des enroulements pour pouvoir recalculer la résistance d'isolement correspondante à une température recommandée, on utilise la formule suivante (2) :

$$R_{40^{\circ}\text{C}} = K_{t_{40^{\circ}\text{C}}} \times R_t$$

$R_{40^{\circ}\text{C}}$ = résistance d'isolement corrigée à 40 °C

R_t = résistance d'isolement mesurée en MΩ à t°C

$K_{t_{40^{\circ}\text{C}}}$ = facteur de correction suivant diagramme

Inspection and maintenance

■ Measuring of insulation resistance

Caution

Before an electric machine is taken into operation for the first time or after a long period of stand-still, the winding insulation should be checked to see that there is no risk of an insulation defect.

This should be done with a 500 V megger.

It is not practical to state a definite minimum value of the insulation resistance. In some cases the machines can operate satisfactorily with lower values than the recommended minimum value. The recommended minimum insulation resistance can be obtained from the formula (1):

$$R_m = kV + 1$$

R_m = the lowest recommended insulation resistance in MΩ at 40 °C

kV = the rated voltage of the machine in kV

For the insulation of the measured machine, resistance to

be taken into consideration:

temperature dependence of the insulation resistance.

When measuring insulation resistance, the

temperature of the winding should be measured at the

same time to enable insulation resistance to be

recalculated to correct to a temperature of 40 °C. This

can be accomplished by the following formula (2):


$$R_{40^{\circ}\text{C}} = K_{t_{40^{\circ}\text{C}}} \times R_t$$

$R_{40^{\circ}\text{C}}$ = insulation resistance corrected to 40 °C

R_t = insulation resistance measured in MΩ at t°C

$K_{t_{40^{\circ}\text{C}}}$ = correction factor acc. to the diagram

Drives Motors Controls

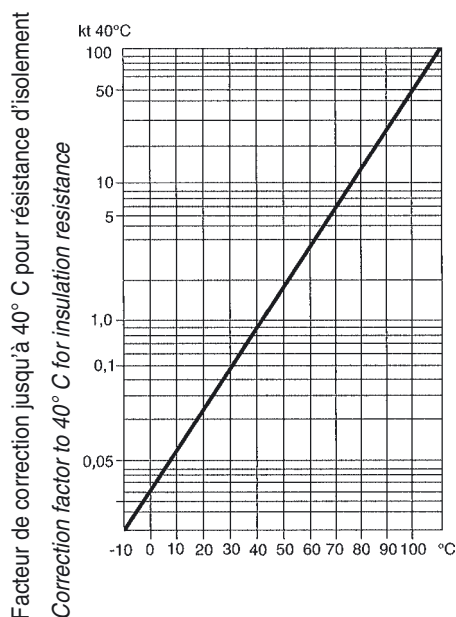

Température de l'enroulement lors de la mesure
Winding temperature at the time of measurement

Surveillance et entretien

■ Exemple :

Dans l'enroulement d'un moteur de 460 V, la résistance d'isolement mesurée est de 100 MΩ à 30 °C.

D'après le diagramme :

$$K_{t_{40^{\circ}\text{C}} \text{ à } 30^{\circ}\text{C}} = 0,1$$

La résistance d'isolement minimum recommandée R_m , selon la formule (1), est:

$$R_m = 0,460 + 1,0 = 1,46 \text{ M}\Omega$$

Selon la formule (2):

$$R_{40^{\circ}\text{C}} = 0,1 \times 100 = 10 \text{ M}\Omega$$

CONCLUSION :

$R_{40^{\circ}\text{C}}$ est supérieure à R_m et la résistance d'isolement est acceptable.

■ Séchage des enroulements

Le séchage des enroulements doit être effectué avec soin. La montée en température doit pas dépasser 5 °C par heure, la température ne doit pas dépasser 100 °C.

Si la température monte trop rapidement, ou trop haut, l'enroulement atteint une température où l'humidité se vaporise à l'intérieur de l'isolant, ce qui peut compromettre ce dernier.

Remarque

La température doit être soigneusement contrôlée pendant le cycle de séchage.

La résistance de l'isolant tombe au début par suite de l'augmentation de température, mais elle remonte à la mesure que l'isolant sèche.

Remarque

Le processus de séchage ne doit pas être interrompu tant que la résistance de l'isolant n'est pas restée stable au cours de plusieurs mesures. Une bonne ventilation doit être assurée pour éliminer complètement l'humidité. Lors du séchage en étuve, il faut surveiller la montée de température et la température maximum. La température de l'étuve doit être d'environ 90 °C pendant 12-16 heures, puis d'environ 100 °C pendant 6-8 heures.

La puissance de chauffe totale requise peut être calculée à partir de la formule suivante :

$$P_a = \frac{M}{1000} \text{ kW}$$

où :

P_a = puissance totale en kW

M = poids du moteur en kg

Inspection and maintenance

■ Example:

In the winding of a 460V motor, the insulation resistance has been measured to 100 MΩ at 30 °C. We obtain from the diagram:

$$K_{t_{40^{\circ}\text{C}} \text{ at } 30^{\circ}\text{C}} = 0.1.$$

The recommended minimum insulation resistance R_m , according to formula (1) is:

$$R_m = 0.460 + 1.0 = 1.46 \text{ M}\Omega$$

According to formula (2):

$$R_{40^{\circ}\text{C}} = 0.1 \times 100 = 10 \text{ M}\Omega$$

CONCLUSION :

$R_{40^{\circ}\text{C}}$ is larger than R_m and the insulation resistance is approved.

■ Drying of windings

The drying of windings should be done with care.

The temperature increase should not be more than about 5 °C per hour and the temperature should not exceed about 100 °C.

If the temperature rises too quickly, or too high, a winding temperature is reached, where the moisture evaporates inside the insulation which may result in damage to the insulation.

Remark

The temperature should be carefully supervised during the drying cycle.

The insulation resistance will drop to start with as a result of the temperature increase, but will rise again when the insulation gets drier.

Remark

The drying process should not be interrupted until the insulation resistance has remained the same on several measuring occasions. Good ventilation must be ensured to remove the moisture completely.

With oven drying, the only task is the supervision of the temperature increase and the peak temperature.

The goods temperature should be about 90 °C for 12-16 hours and then about 100 °C for 6-8 hours.

The total required heating power can be calculated from the following formula:

$$P_a = \frac{M}{1000} \text{ kW}$$

Where:

P_a = total power in kW

M = motor weight in kg

Balais et commutation

■ Généralités

Le fonctionnement du collecteur et des balais est affecté par de nombreux facteurs, notamment l'humidité, les impuretés dans l'air sous forme de gaz, de brouillard d'huile, de particules de poussière, etc. Une température d'air de refroidissement anormalement basse, une charge très réduite pendant une période prolongée ou des vibrations de la machine peuvent aussi avoir une influence. Une condition indispensable au bon fonctionnement des balais (en écartant l'usure normale du collecteur et des balais) est le choix d'un matériau approprié pour les balais, convenant à l'application de la machine. T-T Electric possède de nombreuses années d'expérience dans le choix des balais pour adapter la machine à l'application. Malgré cette expérience, des facteurs imprévisibles, comme une humidité anormalement haute ou basse, peuvent rendre nécessaire l'adoption d'un matériau de préférence à un autre. Prendre contact avec T-T Electric si un tel changement est prévu.

■ Formation d'étincelles

La cause la plus fréquente d'étincelles est un mauvais contact entre la surface des balais et la surface du collecteur. Il est tout à fait possible que certains balais qui ont un meilleur contact qu'un autre, créent une étincelle de courant et les autres donnent lieu à des étincelles surcharges. La formation d'étincelles est une réaction chimique, c'est-à-dire comme par exemple, l'étincelle est une réaction chimique inoffensive, mais elle peut être très dangereuse si elle se produit rapidement pour une machine à courant continu, surtout si la surface du collecteur a été brûlée. Il est donc important de vérifier régulièrement la surface du collecteur et de noter tous signes d'augmentation d'étincelles aux bords des balais. De faibles étincelles peuvent donc se produire et être acceptables si cela ne s'amplifie pas. Il peut aussi arriver que certaines lames uniformément espacées, par exemple les surtours, acquièrent une patine sombre ou noircissent légèrement par endroit sur le bord des lames. Habituellement on peut considérer qu'il ne s'agit que d'un défaut esthétique, mais dans certains cas il peut entraîner la formation de facettes et des dégâts à la surface du collecteur. Dans certaines applications, il y a souvent des variations rapides de courant et de vitesse. Les étincelles qui se produisent dans ce cas, ne présentent généralement aucun danger.

Brushes and commutation

■ General

The performance of the commutator and the brushes is influenced by many factors, such as humidity, impurities in the air in form of gases, oil mist, dust particles etc.

Other factors can be unusually low cooling air temperature, low load during a long period of time or machine vibrations.

A pre-requisite for good brush performance (i.e. normal commutator and brush wear) is the right choice of brush material, which has to suit the motor application.

T-T Electric has many years of experience in selecting suitable brushes to match the machine to the application. Despite this experience, unexpected factors such as abnormally high or low humidity, can make it necessary to change from one material to another.

Contact T-T Electric if such a change is planned.

■ Sparking

The most common reason for poor contact is the poor contact between the brush and the commutator surface. It is possible that some brushes which have better contact can handle more current and therefore spark more heavily than others. Sparking may be progressive, i.e. small sparks, which are harmless, can slowly progress to more serious sparking. If the commutator surface has been burnt it is important that the commutator surface is inspected regularly and any sign of increased sparking at the brush edges is noted.

Faint sparking may occur and can be accepted if it does not go any further than that.

So called patterning may also occur, which means that certain evenly spaced laminations, for instance every third, acquires a dark patina or becomes slightly blackened in parts on the edge of the lamination. Usually this may be considered merely as a blemish, but in some cases it may lead to flattening and damage on the commutator surface. In certain applications there are often rapid current and speed fluctuations. The sparking occurring in this case is usually quite harmless.

Drives Motors Controls

Balais et commutation

Si un moteur alimenté par un convertisseur se met à produire des étincelles sans raison apparente, on peut soupçonner un défaut dans le convertisseur.

La cause peut en être une défaillance dans l'équipement de régulation, un fusible, etc.

■ Porte-balais

Les balais doivent pouvoir coulisser dans leurs cages. Il est évident que, si la poussière s'accumule dans l'espace étroit entre porte-balais et balais, le mouvement sera réduit et il en résultera un mauvais contact dû à la pression insuffisante du balai. La poussière peut provenir de l'usure des balais ou du milieu ambiant. Tant que la poussière est sèche, on peut empêcher le balai de se coincer dans le logement en «pompage», c'est-à-dire en tirant sur le fil du balai pour le déplacer de quelques millimètres. S'il y a présence d'humidité ou d'huile, le nettoyage est nécessaire et le «pompage» n'aura aucun effet.

Avertissement

Toujours débrancher l'électricité avant d'effectuer ces manipulations correctives.

■ Mauvais contact des balais

Comme indiqué ci-dessus, un mauvais contact peut produire des étincelles qui peuvent collecter de la poussière, ainsi le défaut. La formation d'étincelles peut être due à l'une des raisons suivantes :

■ Balais coincés

S'il arrive parfois qu'un seul balai se déplace rapidement ou se coince dans le porte-balai, la formation d'étincelles ne sera généralement pas grave. Mais si plusieurs balais sont coincés, la situation peut devenir plus sérieuse car les autres balais sont alors surchargés.

Remarque

Noter que les balais ne doivent pas être soumis à une force de contact telle qu'ils soient difficiles à retirer.

Si les balais se déplacent trop lentement, leur contact avec le collecteur est réduit.

■ Doigts de pression coincés

Le mécanisme à doigts de pression du porte-balais peut se coincer. C'est un défaut grave car il élimine pratiquement la pression des balais.

Brushes and commutation

If a motor supplied by a convertor begins to spark without apparent reason, a fault in the convertor may be suspected. Possible reasons might be a fault in the control equipment, a fuse etc.

■ Brush holders

The brushes must be able to move in their holders. It is obvious, if dust collects in the narrow space between holder and brush, movement will be impeded and the result is poor contact due to insufficient brush pressure. The dust may come from brush wear or from the surroundings. As long as the dust is dry, the brush can be prevented from sticking in the holder by «pumping», i. e. pulling on the brush wire so that the movement is a few millimeters. If there is moisture or oil present cleaning is necessary and «pumping» will be to no avail.

Warning

Always disconnect the motor from the electricity supply before performing any corrective measures.

■ Poor brush contact

As pointed out earlier, poor contact causes sparking which can burn the commutator and in turn causes further sparking. One of the following points can be the reason for sparking:

■ Stuck brushes

If a single brush occasionally moves sluggishly in the brush holder or gets stuck, sparking usually will not be serious. But if several brushes get stuck, the others get overloaded and the sparking is more serious.

Remark

Note that the brushes need not sit so hard that they are difficult to remove.

Good brush contact is reduced if brushes move sluggishly.

■ Stuck pressure fingers

The pressure finger mechanism of the brush holders may jam. This is a serious fault since the brush pressure then more or less disappears.

Balais et commutation

■ Balais usés

Si les balais ne sont pas remplacés en temps voulu, la pression risque de disparaître, ce qui causera un mauvais contact.

Précaution

Ne pas laisser s'user les balais au point que le shunt noyé dans le balai entre en contact avec la surface tournante, car cela peut avoir de graves conséquences (rainures sur le collecteur).

■ Huile sur les surfaces de contact

Si, pour une raison ou une autre de l'huile atteint la surface du collecteur, et par suite la surface de contact des balais, il peut se produire des étincelles. Les étincelles brûlent la pellicule d'huile, ce qui entraîne la formation de tâches noires rugueuses à la surface du collecteur. L'huile forme une mince pellicule isolante qui oblige le courant à passer en petits arcs électriques.

■ Surface de contact

Les particules de poussière ou de charbon de mines analogues peuvent se loger sous la surface des balais et provoquer des étincelles.

Précaution

Si des travaux de construction ont lieu à proximité de la machine, prévoir un écran anti-poussière efficace, surtout pour les balais et les enroulements. Le carter de protection doit cependant permettre l'inspection.

■ Mica

À mesure que le collecteur s'use avec le temps, le mica séparant les lames finit par dépasser progressivement, ce qui peut faire sauter les balais. On peut observer ce phénomène en tenant un petit outil isolé sur le dessus du balai. L'apparition de mica en saillies pourra se manifester par des projections d'étincelles dues aux particules de balais brûlées.

■ Vibrations

Les vibrations ont un effet nocif sur le contact des balais, elles peuvent induire des perturbations électromagnétiques. Des perturbations sous forme de vibrations peuvent être causées par un déséquilibre de la machine entraînée. Par exemple, dans l'industrie du ciment, des dépôts peuvent s'accumuler sur les aubes des ventilateurs et provoquer un balourd. Des vibrations peuvent aussi être dues à un mauvais alignement ou à un mauvais équilibre de la machine. Des perturbations mécaniques peuvent aussi provenir des balais, par exemple sous l'effet de variations du frottement. Un frottement élevé des balais dû à une atmosphère sèche ou froide et à un courant élevé peut aussi causer des étincelles. Ce phénomène est décrit plus en détail à la page 28.

Brushes and commutation

■ Worn brushes

If worn brushes are not replaced in time the pressure may cease to exist which results in poor brush contact.

Caution

Do not let the brush wear down so much that the flex attachment embedded in the brush comes into contact with the rotating surface. This can have serious consequences.

■ Oil on contact surfaces

If oil should appear on the commutator surface, and thus on the brush contact surface, sparking can occur. The sparks burn the oil film which results in coarse, black patches on the commutator surface. The oil forms a thin insulating film which causes the current to pass over as small electric arcs.

■ Contaminated contact surface

Particles of dust or coal dust of the like may get under the brush surface and cause scratches.

Caution

If construction work is going on in the vicinity of the machine, an efficient dust shield must be provided, particularly for brush gear and windings. The shield should however permit inspection.

■ Protruding mica

As the commutator gets worn with time, the mica between the laminations will gradually begin to protrude and may cause the brushes to jump. This can be seen by holding an insulated pin against the top of the brush. One sign that mica is sticking up may be jumping sparks caused by burning brush particles.

■ Vibrations

Vibrations have a detrimental effect on brush contact.

Disturbances in the form of vibrations may be caused by an unbalance of the driven object, for instance fans in the cement industry can acquire deposits on the blades which result in an out-of-balance condition.

Vibration can also be caused by poor machine alignment or by an unbalance of the machine.

Mechanical disturbances may also come from the brushes which could be caused by varying friction.

High brush friction due to dry or cold atmosphere and low current load may also cause sparking. This is described in more detail on page 28.

Drives Motors Controls

Balais et commutation

■ Formation de la patine sur le collecteur

Un collecteur neuf présente une surface de cuivre propre. Après un certain temps de fonctionnement, il se forme une patine constituée d'oxydes de cuivre mélangés à des particules des balais. En principe, la patine se forme comme suit:

un mince coussin d'air adhérent à la surface en rotation fournit continuellement de l'oxygène à la surface de contact sous le balai. Dans des conditions de température favorables et en présence de vapeur d'eau, il se forme des oxydes de cuivre. Les particules de balais (graphite) sont mélangées à une couche d'oxyde et elles produisent ensemble un revêtement dur et résistant qui protège le collecteur.

Il est important que la température de la surface de contact soit suffisamment élevée pour activer le processus chimique. La température dépend principalement de la densité du courant dans les balais et des pertes dues au frottement.

Brushes and commutation


■ How the patina is formed

A new commutator has a clean copper surface. After some time of operation a patina is formed, consisting of copper oxides mixed with particles from the brushes. In principle the patina is formed as follows:

A thin cushion of air adhering to the rotating surface continuously supplies oxygen to the contact surface below the brush. Under favorable temperature conditions and in the presence of water vapor, copper oxides are formed.

Brush particles (graphite) are mixed with a layer of oxide and together produce a hard, resistant coating which protects the commutator.

It is important that the temperature of the contact surface is sufficiently high to activate the chemical process. The temperature is primarily dependent on the current density in the brush and the frictional losses.

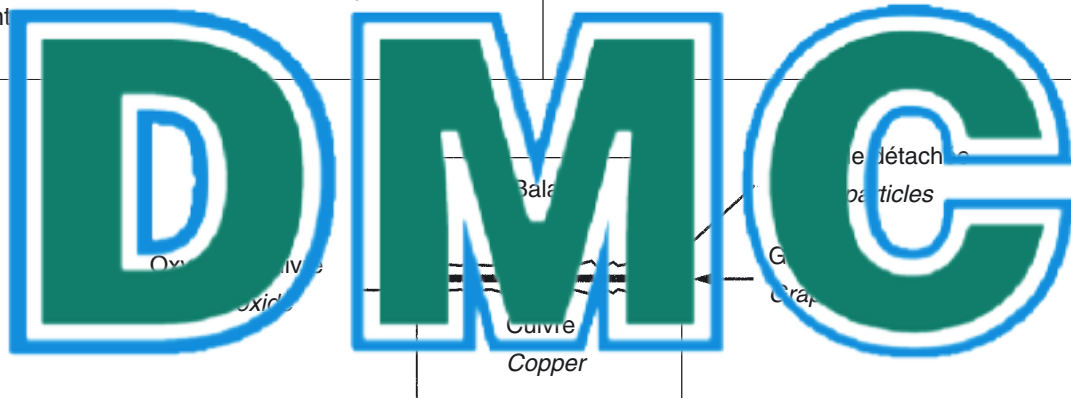

Drives Motors Controls

Un autre facteur important est l'humidité de l'air environnant car l'humidité est un élément nécessaire dans le processus chimique.

Si l'air est extrêmement sec, avec une teneur en eau inférieure à 3-4 grammes/m³ d'air, il ne se formera pas de patine.

Une teneur en eau favorable pour une patine satisfaisante est d'environ 10 grammes/m³, tandis qu'une teneur en eau supérieure pourra donner une patine trop épaisse.

Another important factor is the humidity of the surrounding air since moisture is a necessary element in the chemical process.

If the air is extremely dry, with a water content of less than 3-4 gram/m³ air, no patina will be formed.

A favorable water content for a satisfactory patina is about 10 gram/m³, whereas a higher content may give a patina which is too thick.

Balais et commutation

■ Frottement et usure des balais

Pour un contact de glissement satisfaisant, il est nécessaire que le lieu où fonctionne le moteur soit suffisamment humide et que la température à la surface des balais soit appropriée. Un balai qui fonctionne bien ne doit avoir aucun contact mécanique avec le collecteur. Il doit reposer sur un «coussin» de molécules d'eau. Le courant est transmis à un certain nombre de points qui se déplacent rapidement à travers toute la surface du balai.

Si l'une des conditions ci-dessus manque, une bonne patine de collecteur peut être facilement endommagée ou brisée, ce qui a pour effet d'accroître le frottement et l'usure des balais. Si la machine fonctionne un certain temps sous faible courant, ou si l'air de refroidissement est plus froid que de coutume, la température à la surface des balais peut rester trop basse. Si, pour une raison quelconque, la machine doit fonctionner pendant un certain temps à un courant de charge beaucoup plus bas que la valeur nominale, il est conseillé de retirer certains des balais pour augmenter ainsi la densité du courant dans les autres.

Toutefois, il est important considérer que l'usure est un type de changement qui s'opère à long terme. Toute

■ Longue durée de vie du collecteur

Une bonne patine ne prévient pas l'usure, mais elle permet aux balais de fonctionner avec un minimum d'usure.

Le collecteur n'a généralement pas besoin d'être usiné avant plusieurs années de service. Cependant, lorsqu'il est usé au point que le mica séparateur fait saillie, le tournage est alors nécessaire.

■ Ne pas détériorer une bonne patine

Un commutateur couvert d'une bonne patine doit être laissé tel quel et ne pas être rectifié, etc.

Brushes and commutation

■ Brush friction and brush wear

A condition for satisfactory gliding contact is, that the location where the motor is operating is sufficiently humid and the temperature at the brush surface is suitable. A brush which is operating well should have no mechanical contact with the commutator. It should «ride» on a «cushion» of water molecules. The current is transmitted at a number of points moving rapidly across the entire brush surface.

If one of the above pre-requisites is missing, a good commutator patina can easily be damaged or break down, resulting in increased brush friction and wear. Low temperature at the brush surface may occur if the machine is run for some time with low load current or if the cooling air is colder than usual.

If for some reason the machine is to operate at considerably lower load current than stipulated by the rated data for any length of time, it is advisable to remove some of the brushes thus increasing the current density in the rest. If possible however, the change should be undertaken in consultation with the manufacturer.

Some types of brush may also be considered.

■ Long commutator life limit

A good patina, even if varying, makes the brush run smoothly and with minimum wear on the commutator. The brushes usually need to be changed until it has been in operation for several years. However, when it has become so worn that the mica between the lamination protrudes, turning is necessary.

■ Do not touch a good patina

A commutator which is covered by a good patina should be left alone and should not be subjected to grinding, etc.

Drives Motors Controls

Balais et commutation

■ Traitement de la surface du collecteur

La mesure à prendre, en cas de défaut du collecteur, doit être décidée au cas par cas. Nous ne pouvons donner ici que des conseils généraux.

Remarque

Si des défauts sont légers, essayer d'abord d'utiliser une toile émeri fine ou une gomme à polir, pour éviter d'enlever plus de patine que nécessaire.

Si la patine est de mauvaise qualité, il est préférable de l'enlever complètement en espérant en obtenir une meilleure par la suite. Si la surface est brûlée au point que des cratères sont apparus, on pourra utiliser une toile abrasive ou une meule fine, mais il faut bien prendre soin d'éviter de causer des court-circuits entre les lames. Le meulage doit être effectué à tension réduite. Inspecter la surface du collecteur avant de commencer pour voir si la machine a été exposée à des gaz corrosifs. Si c'est le cas, enlever la patine avec une toile émeri fine. Une gomme à polir peut être utilisée pour enlever la patine.

■ Remplacement des balais usés

Les balais doivent être remplacés par un jeu complet. Tous les balais doivent être remplacés dans leur ensemble (Cf. la section « Balais »).

Ce n'est qu'après ce rodage et après nettoyage de l'ensemble porte-balais que la machine peut être mise en marche.

Précaution

Les balais doivent obligatoirement être remplacés lorsqu'ils ont atteint une longueur minimum de 15 mm (Cf. figure ci-dessous).

Ne pas mélanger différents types de balais possédant des qualités variables.

La pression des balais recommandée est 2,5 N/cm².

Brushes and commutation

■ Treatment of commutator surface

The action to be taken, in case of a defect arising from the commutator, must be determined from case to case. We can only give general advice.

Remark

If the defects are slight, fine emery cloth or a rubber polishing block should be tried first so as not to remove more of the patina than necessary.

If the patina is of poor quality it is better to remove it completely and hope for a better result later. If the surface is burnt to the extent that craters have appeared, an abrasive cloth or a fine grindstone may be used, but great care must be taken to avoid short-circuiting in the laminations. Grinding should be performed at reduced voltage. Inspect the commutator surface before start-up to see if the machine has been exposed to corrosive gases. If this has happened remove the coating with fine emery cloth or a rubber polishing block. A stone.

■ Exchange worn brushes

Worn brushes must be exchanged as a complete set. All brushes must be embedded after they have been placed into the brush holder section. Embedding of brushes.


Only after embedding and cleaning of the entire brush gear may the machine be started.

Caution


The brushes must be exchanged when they have reached a min. length of 15 mm (see figure below).

Do not mix different types of brushes which have varying qualities.

The recommended brush pressure is 2,5 N/cm².

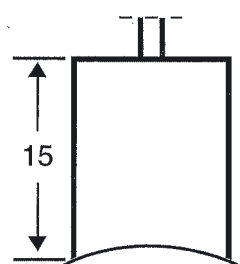

Balai à dessus droit
Brush with straight top

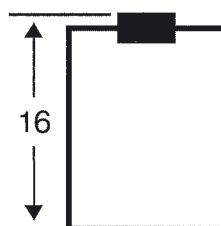

Balai à tampon amortisseur
Brush with dampening pad

Balais et commutation

■ Rodage des balais

On utilise une toile émeri de rugosité moyenne pour roder les balais de carbone.

Avertissement

Cette opération s'effectue sur la machine arrêtée.

On insère la toile émeri entre les balais et le collecteur, surface abrasive côté balais, et on la fait glisser sur la courbure du collecteur.

Brushes and commutation


■ Embedding of brushes

A medium-coarse emery cloth is used for embedding the carbon brushes.

Warning

This is done when the machine is stationary.

The emery cloth is inserted between brushes and commutator with the abrasive surface facing the brushes and should slide over the curvature of the commutator.

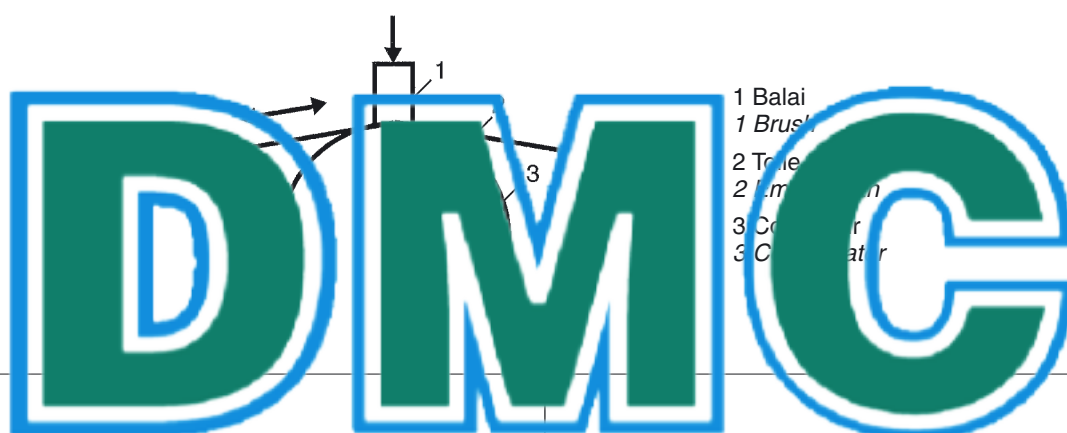

Après le rodage, le collecteur et le porte-balais doivent être nettoyés, les balais retirés de leurs logements et nettoyés à l'air comprimé, et l'on doit alors vérifier qu'il ne reste pas de particules abrasives à la surface des balais.

After embedding, the commutator and the brush gear must be cleaned, the brushes removed from their pockets, blown clean and checked to see that there are no abrasive particles on the brush surface.

■ Réglage du porte-balais sur la ligne neutre

Le porte-balais est réglé sur la ligne neutre et repéré en usine. Si la ligne neutre est changée, un nouveau repère doit être pratiqué pour indiquer la nouvelle position.

■ Adjustment of brush gear to neutral position

The brush gear is set and marked at its neutral position at the factory. If the neutral position is changed, a new marking must be made to indicate the new position.

Remarque


Lorsqu'un nouvel induit de rechange est monté, le repère doit toujours être vérifié. Ce contrôle doit être effectué selon le schéma ci-après.

Remark

When a new replacement armature is installed, the neutral position must always be checked. This check can be made acc.to the following sketch.

Balais et commutation

Brushes and commutation

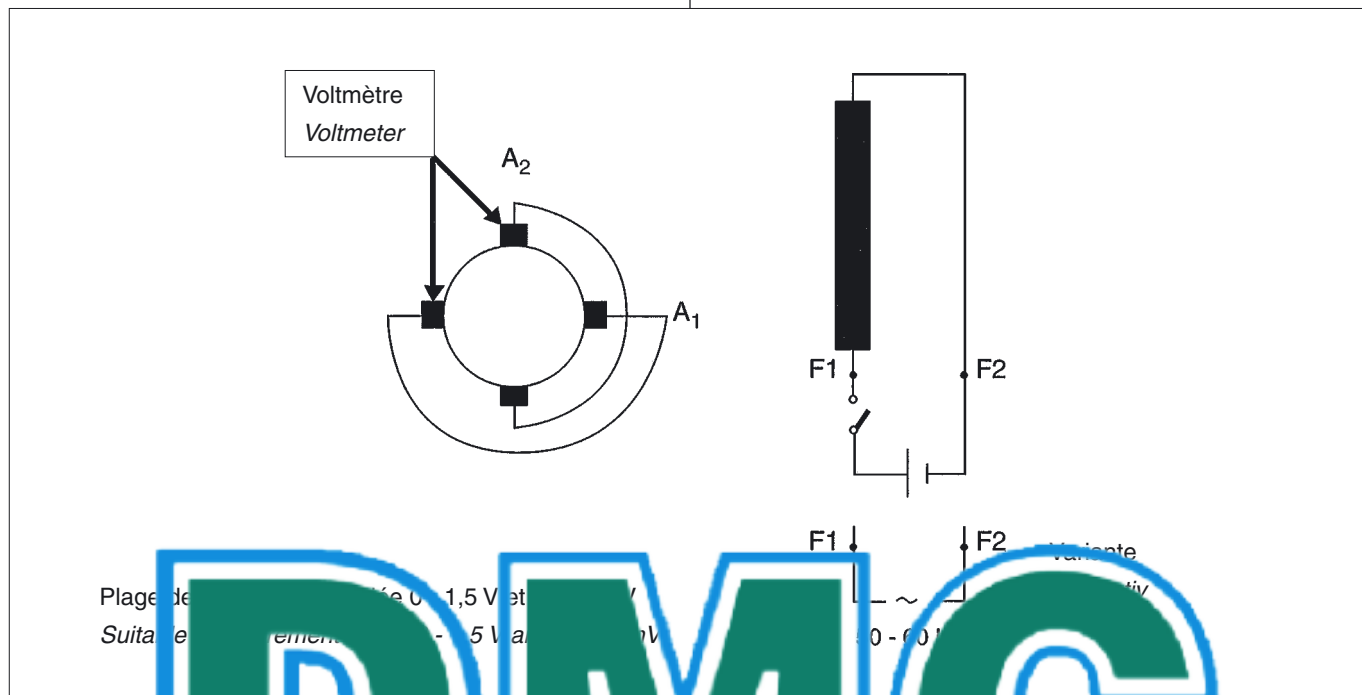

Lorsqu'on établit un "excitation" on obtient un flux qui induit une tension entre les balais ne se situant pas réglés en ligne neutre. L'excitation peut être fournie par un convertisseur ou une batterie de 12-24 V.

When switching on the field circuit, a voltage is obtained which places a voltage between the brushes if they are not in the neutral position. The excitation can be from the converter or from a battery with 12-24 V.

Remarque

Noter que la gamme de mesure plus élevée sur le voltmètre doit être utilisée pour un réglage approximatif, et la gamme inférieure pour le réglage final.

Remark

Note that the higher measuring range on the voltmeter should be used for rough setting and the lower for final adjustment.

Le porte-balais doit être tourné jusqu'à ce que la tension induite soit aussi près que possible de 0 Volt.

The brush gear should be rotated until the induced voltage is as close to 0 Volt as possible.

Avertissement

Débrancher le voltmètre avant de couper la tension d'excitation, sinon il pourra être endommagé.

Caution

The voltmeter should be disconnected before the field voltage is cut, otherwise the instrument can be damaged.

Avant d'utiliser cette méthode de réglage, il faut avoir rodé correctement le balai, c'est-à-dire que la surface de contact des balais doit avoir le même rayon que le collecteur. Comme contrôle final du point neutre, tourner l'induit de quelques tours, si possible dans le sens normal de rotation. Cela amène le balai le plus près possible de la position réelle de fonctionnement.

Before using this method of adjustment, the brushes must be embedded correctly, i. e. the contact surface of the brush must have the same radius as the commutator. As a final check of the neutral position, rotate the armature a few turns, if possible in the direction of rotation. This brings the brushes as close as possible to the actual operating position.

Balais et commutation

■ Tournage du collecteur

Lorsqu'il devient nécessaire de remettre en état par tournage un collecteur dont la surface est usée, irrégulière ou endommagée, il faut disposer d'un tour convenable. Il est extrêmement important d'effectuer très soigneusement le tournage et le rainurage des micas.

Si la vitesse de tournage est trop basse, le tour ne donnera pas une taille nette et les lames pourront prendre une forme incorrecte, ce qui perturbe la commutation de manière inacceptable.

Il est conseillé d'utiliser un outil en carbure et une vitesse de coupe de 200 m/mn minimum.

Le collecteur peut être tourné comme suit:

Brushes and commutation

■ Turning of commutator

When it becomes necessary to restore a worn, uneven or damaged commutator surface by turning, a suitable lathe must be available.

It is extremely important that the turning and the undercutting of the mica are performed very carefully. If the turning speed is too slow the lathe will not cut clean and the laminations can get a wrong shape. This disturbs the commutation extremely and cannot be tolerated.

A carbide tool is recommended with a minimum cutting speed of 200 m/min.

The commutator can be turned down as follows:



Type de moteur	Diamètre du collecteur D (mm)		
	Commutator dia., D (mm)		
Motor type	Neuf	Min	Profondeur d'usure
	New	Min	Depth of wear
DMP			au rayon
112-2	95	90	3
112-4	105	95	3
132-2	120	114	3
132-4	124	118	3
160	160	154	3
180	170	164	3
180-4F/LC/LD	175	169	3

Drives Motors Controls

La rugosité de surface doit être $Ra = 1,6 \mu m$

L'arrondi est très important. La déviation totale au comparateur sur un collecteur qui vient d'être tourné ne doit pas dépasser 0,03 mm par rapport aux portées de roulement.

Moteur monté, le même battement de 0,04 mm est acceptable.

De plus, une rampe maxi de $15 \mu m$ sur 1/10 du périmètre du collecteur est admissible.

The surface roughness should be $Ra = 1,6 \mu m$.



Roundness is very important. The total indicator reading (TIR) on a newly turned commutator must not exceed 0.03 mm with reference to the bearing surfaces.

For an assembled motor, a runout of 0,04 mm is acceptable.

In addition a maximum ramp of $15 \mu m$ over 1/10 of the commutator perimeter is acceptable.

Balais et commutation

Brushes and commutation

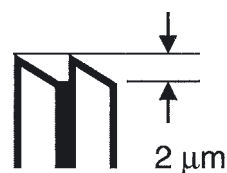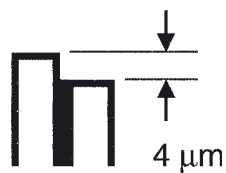

Suivant le type de profil de lame, l'écart maximum autorisé est le suivant:

Ecart de hauteur maximum autorisé = $4 \mu\text{m}$

Les séparations en mica du collecteur doivent être creusées à une profondeur de $1,5 \pm 0,2 \text{ mm}$. Tout le mica doit être enlevé des bords des lames. Des perturbations sous forme d'étincelles peuvent être causées par un enlèvement inadéquate du mica.


Après avoir creusé le mica, il faut chanfreiner toutes les arêtes vives des lames. Un chanfrein de $0,1 \text{ mm}$ est conseillé.

Max. permitted height deviation = $4 \mu\text{m}$

The mica laminations of the commutator should be undercut to a depth of $1,5 \pm 0,2 \text{ mm}$.

All mica must be removed from the edges of the laminations.

Disturbance in the form of sparking may be caused by mica which has not been properly removed. After undercutting, all sharp edges must be chamfered. A chamfer of $0,1 \text{ mm}$ is recommended.

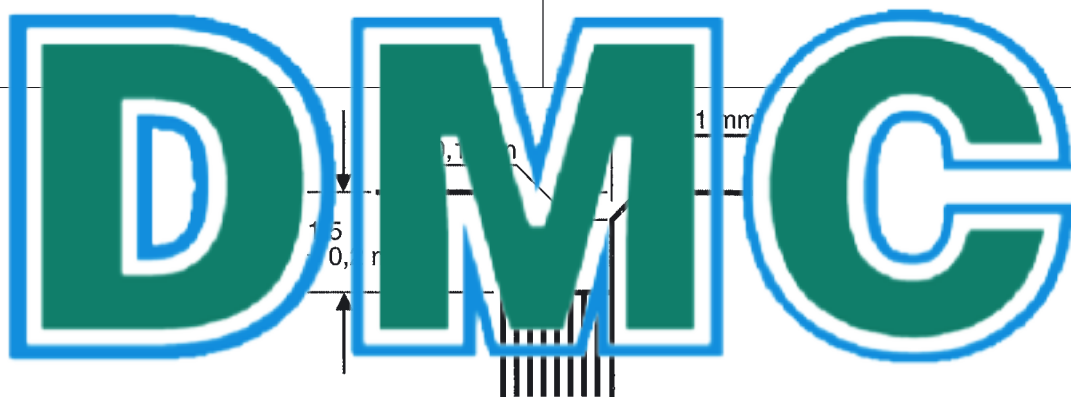

La distance entre le porte-balais et la surface du collecteur doit être de $2,5 \pm 0,5 \text{ mm}$. Si elle dépasse cette tolérance, le porte-balais doit être repositionné.

The distance between the brush holder and the commutator surface should be $2,5 \pm 0,5 \text{ mm}$. If the distance has become larger than stated, the brush holder must be reset.

■ Balai de terre

Certaines machines à c.c. sont équipées d'un balai de terre. Ce balai est situé entre le roulement et le dispositif tachymétrique.

■ Earthing brush

Some DC-machines are equipped with an earthing brush. The brush is located between the bearing shield and the tachogenerator.

Remarque

L'usure du balai et son contact doivent être contrôlés au moins deux fois par an, et le balai doit être remplacé suivant nécessité.

Remark

Brush wear and brush contact are to be inspected at least twice a year and replaced if necessary.

Balais et commutation

■ Niveau de vibrations

Précaution

Le niveau de vibrations de la machine doit être vérifié à intervalles réguliers.

Un niveau de vibrations élevé est nocif pour la machine et réduira sa durée de service.

Le niveau de vibration normal est d'environ 2-3 mm/s. Si le niveau mesuré dépasse 4,5 mm/s, des mesures appropriées doivent être prises pour réduire ce niveau.

■ Roulements (Inspection des roulements)

Ecouter attentivement les roulements. S'ils sont en bon état, on entend un ronronnement doux, et la cause de tout autre bruit doit être déterminée. Cependant, une longue expérience est nécessaire pour juger de l'état de roulements à l'écoute.

Remarque

Il est préférable d'utiliser un contrôleur de roulements à titre préventif.

C'est un accessoire qui peut être livré avec le moteur sur demande.

Brushes and commutation

■ Vibration level

Caution

The vibration level of the machine is to be checked at regular intervals.

A high vibration level is detrimental to the machine and will shorten its service life. The normal vibration level is about 2-3 mm/sec. If the measured level exceeds 4,5 mm/sec, appropriate measures must be taken to reduce the level of vibration.

■ Bearings (Bearing inspection)

Listen carefully to the bearings. If everything is in order, a soft purring sound should be heard. Be suspicious if other noises are noticeable. However, to be able to judge the condition of the bearings by listening requires long experience.

Remark

It is preferable to use bearing scanner as a preventive maintenance.

This accessory can be delivered with the motor on request.

Drives Motors Controls

Graissage

■ Graissage

On peut graisser les moteurs DMP avec une pompe à graisse pendant la marche de la machine. Les intervalles de graissage et la quantité de graisse sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Le roulement de l'extrémité collecteur est soit muni d'un graisseur pour lubrification, soit graissé de façon permanente.

Précaution

Quelles que soient les heures de service, la graisse doit néanmoins être remplacée au moins tous les cinq ans.

Lubrication

■ Lubrication

DMP motors can be lubricated while the machine is running by using a grease gun. Lubrication intervals and amount of grease are listed in the table below.

The bearing on the ND-end either has a grease nipple for lubrication, or it is permanently greased.

Caution

Irrespective of the duty time the grease must be replaced at least every fifth year.

Type DMP Type DMP	Vitesse du moteur Motor speed min/rpm	Intervalles de graissage en mois - Marche Intervals for regreasing in months		Quantité de graisse en gramme Amount of grease in g
		24H/	8 H/	
112	- 1000	12	12	10
	(1000) - 1500	11	12	
	(1500) - 2000	8	12	
	(2000) - 2500	6	12	
	(2500) - 3000	5	10	
132	- 1000	12	12	12
	(1000) - 1500	11	12	
	(1500) - 2000	7	12	
	(2000) - 2500	5	12	
	(2500) - 3000	3	10	
160	- 1000	12	12	15
	(1000) - 1500	8	12	
	(1500) - 2000	5	12	
	(2000) - 2500	4	12	
	(2500) - 3000	3	9	
180	- 1000	11	12	25
	(1000) - 1500	7	12	
	(1500) - 2000	5	12	
	(2000) - 2500	4	12	
	(2500) - 3000	3	9	
180-4F/LC/LD	- 1000	12	12	30
	(1000) - 1500	11	12	
	(1500) - 2000	8	12	
	(2000) - 2500	5	12	
	(2500) - 3000	4	11	

Graissage

■ Graissage à la mise en service (ne s'applique pas aux roulements à graissage permanent)

Immédiatement après la mise en service d'une machine qui vient d'être installée ou d'une machine qui est restée au repos pendant une durée prolongée, de la graisse neuve doit être injectée dans les roulements. Suivre les instructions de graissage qui figurent sur l'instruction livrée avec la machine. La température du roulement augmente au début en raison d'un excédent de graisse dans le couvercle de roulement. Une fois que l'excédent de graisse s'est écoulé du couvercle de roulement, la température doit redescendre à des valeurs normales ($< 70^{\circ}\text{C}$). Cela demande normalement quelques heures.

Remarque

Ne graisser que pendant le fonctionnement de la machine, à plus de 300 tr/mn.

Si la machine est graissée à l'arrêt, la graisse usagée ne passe pas par l'ouverture de la machine. Au lieu de cela, elle s'introduit entre les surfaces de frottement et l'arbre se porte dans la machine, ce qui cause une contamination. N'utiliser qu'une seule fois la hauteur de graisse recommandée.

■ Graissage pendant la marche

Remarque

Graisser à l'aide d'une pompe de graissage pendant la marche de la machine, avec la quantité exacte et aux intervalles spécifiés sur le tableau page précédente.

Précaution

Nettoyer le graisseur avant d'injecter la graisse, afin d'éviter la pénétration d'impuretés dans les roulements.

Les intervalles de graissage sont indiqués sur le tableau page précédente. N'utiliser que de la graisse de bonne qualité. La graisse T-T Electric correspond à :

Elf = Epexelf 2
BP: Energrease L S 2
Castrol: Spheerol SW 2
Esso: Beacon, 2
Nynas: L 42 EP
Optimol: Longtime PD 2
Shell: Alvania Grease R3
SKF: Alfalub LGMT 2
Texaco: Regal Starfak 3
Imperial OIL: Unirex N3
Chevron: Dura-Lith Grease 2
A Christiernsson: Alexol 408
Mobil Oil: Mobilux 2
Molub-Alloy: BRB 572 (avec MoS2)

Lubrication

■ Lubrication during commissioning (not valid for permanently lubricated bearings)

Immediately after commissioning of a newly installed machine or of a machine which has been standing for a longer period, new grease must be pressed into the bearings. Follow the lubricating instructions supplied with the DC machine. The bearing temperature increases in the beginning due to a surplus of grease in the bearing housing. After the surplus grease has run out of the bearing housing, the temperature should reach normal running values ($< 70^{\circ}\text{C}$) again. Normally this takes a few hours.

Remark

Lubricate only when the machine is running preferably over 300 r/min.

If the machine is lubricated while standing still, the old grease does not pass out of the discharge opening. Instead, it squeezes between the housing and the shaft and the machine will be seriously contaminated. Use only one design quantity as recommended below.

■ Lubrication during operation

Remark

Use a manual grease gun and lubricate while the machine is running with the exact amount and within the intervals as specified on the instruction on previous page.

Caution

Clean the grease nipples prior to lubrication to prevent any impurities from being pressed into the bearings.

Lubricating intervals are stated on the chapter «lubrication». Use only high quality grease.

T-T Electric grease, corresponds to :

Elf = Epexelf 2
BP : Energrease L S 2
Castrol : Spheerol SW 2
Esso : Beacon 2
Nynäs : L 42 EP
Optimol : Longtime PD 2
Shell : Alvania Grease R3
SKF : Alfalub LGMT 2
Texaco : Regal Starfak 3
Imperial OIL : Unirex N3
Chevron : Dura-Lith Grease 2
A Christiernsson : Alexol 408
Mobil Oil : Mobilux 2
Molub-Alloy: BRB 572 (with MoS2)

Nettoyage

■ Généralités

Le facteur le plus important dans l'entretien préventif est la propreté générale.

Remarque

La machine proprement dite et son environnement doivent être exempts de poussière, d'huile et d'autres matières pouvant provenir de la machine entraînée ou pénétrer par les orifices de ventilation, etc.

■ Nettoyage des bobinages

Comme le degré de contamination peut varier considérablement d'un lieu à un autre, les intervalles entre nettoyages complets doivent être déterminés pour chaque cas individuel.

Si les bobinages sont secs, on peut utiliser un aspirateur muni d'un embout approprié.

De l'air sous pression peut être utilisé conjointement à un aspirateur. Si les bobinages sont humides, ils doivent être séchés avec un chauffage. Si les bobinages sont imbibés de l'huile ou d'autres produits, on peut utiliser la «Formule 602». La «Formule 602» est une solution commerciale.

La «Formule 602» dissout les impuretés mais ne doit pas couler dans les fentes de l'induit ou d'autres cavités.

Les surfaces nettoyées à la «Formule 602» ne seront pas complètement sèches. Pour les sécher, laver alors les surfaces à l'«Inhibisol», au «Chlorothène NU» ou avec un liquide équivalent. Conjointement au nettoyage pour réimprégnation, il faut traiter le bobinage avec le solvant ci-dessus pour donner une bonne base au nouveau vernis d'imprégnation.

Si les bobinages sont très contaminés, il peut être nécessaire de les nettoyer en pulvérisant la solution sous pression sur les bobinages. Surtout dans le cas des induits, pulvériser si possible de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter que la saleté dissoute ne soit introduite dans le creux de l'induit. Une autre bonne méthode consiste à plonger ou rouler l'induit dans le solvant. Si le nettoyage doit être effectué de façon répétée, il sera peut-être utile de prévoir un système spécial à cette fin.

Cleaning

■ General

The most important factor in preventive maintenance is that everything is clean.

Remark

The machine itself and the surroundings are to be kept free from dust, oil and other matter, which can come from the driven object or which can enter through ventilation openings, etc.

■ Cleaning of windings

As the degree of contamination can vary considerably between different localities, the intervals between more thorough cleaning is required must be determined from case to case. If the windings are dry, a vacuum cleaner fitted with a suitable nozzle can be used for cleaning.

Pressurized air, which must be clean and dry, can be used in combination with vacuum cleaning.

If the winding surfaces are wet, they should be dried with a fan heater. If necessary, the windings can be dipped in a solvent such as «Formula 602».

«Formula 602» is a commercial solution.

«Formula 602» dissolves the impurities but must not flow into the armature slots or other cavities.

Surfaces cleaned with «Formula 602» will not be completely dry. To obtain a dry surface, the surfaces should then be washed with «Inhibisol», «Chlorothene NU» or equivalent. In conjunction with cleaning for re-impregnation, it is necessary to treat the windings with the above mentioned solvent to provide a good base for the new impregnating varnish. Heavily contaminated windings may need cleaning by pressure feeding the solution onto the windings. Especially with armatures, where possible,

spraying should be performed from the inside and outwards to prevent dissolved dirt from being forced into hollows of the armature.

Another good method is to dip or roll the armature in the solvent. If cleaning is to be performed repeatedly it may be worthwhile making a special arrangement for this purpose.

Nettoyage

Après ce nettoyage au solvant, les bobinages doivent être séchés en étuve (Cf. «Séchage des enroulements» p. 23). Si le vernis d'imprégnation est endommagé, il devra être réparé de temps en temps.

Remarque

Avant et après le nettoyage au solvant, les bobinages doivent toujours être soumis à un contrôle de l'isolement (avec un mégohmmètre).

■ Nettoyage de l'échangeur air/air (IC 6 66)

Déposer le carter de tôle de l'extrémité collecteur. Enlever la poussière et les autres impuretés en passant dans les tubes un goupillon rond et doux en fil de laiton.

Remarque

Ne pas utiliser de fils en acier.

■ Nettoyage de l'échangeur air/eau (IC 86 V)

Un certain enroulement de la surface de refroidissement et de l'intérieur des tubes est inévitable. Cet enroulement réduit la capacité de refroidissement. L'échangeur doit donc être nettoyé à intervalles devant être déterminés dans chaque cas particulier en fonction de la qualité de l'air et de l'eau de refroidissement.

Enlever toute l'eau et démonter l'échangeur de chaleur avant le nettoyage. Nettoyer les tubes avec un goupillon rond et doux en fil de laiton, tout en rinçant le système à l'eau.

Si nécessaire, découper de nouveaux joints en caoutchouc et les placer entre l'échangeur de chaleur et la face de montage.

Remarque

Si l'extérieur du faisceau de l'échangeur de chaleur doit être nettoyé, l'échangeur doit être entièrement démonté de la machine.

Ajouter du détergent à l'eau. Nettoyer et rincer l'extérieur de l'échangeur de chaleur.

Pendant la période initiale de fonctionnement, vérifier l'étanchéité de l'échangeur.

Cleaning

The windings must be heat dried after such a solvent cleaning procedure (refer to section «Drying of windings» p. 23). Damaged impregnation should be patched up from time to time.

Remark

The windings must always be insulation tested (meggar) both before and after washing with solvent.

■ Cleaning of air/air cooler (IC 6 66)

Remove the sheet metal cover at the ND-end. Remove dust and dirt by drawing a soft, round brush, made of brass wire, through the tubes.

Remark

Do not use a steel wire.

■ Cleaning of air/water cooler (IC 86 V)

A certain amount of dirt on the cooling surface and on the inside of the tubes is inevitable. This accumulation of dirt reduces the cooling capacity. The cooler must therefore be cleaned at intervals which are determined in each individual case depending on the condition of the air and the cooling water.

Remove all water and disassemble the heat exchanger before cleaning. The tubes are to be cleaned by using a soft, round brush, made of brass wire, together with rinsing the system with water. If necessary new rubber gaskets must be cut out and placed between the heat exchanger and the mounting area.

Remark

If the outside of the heat exchanger battery is to be cleaned, the entire cooler must be removed from the machine.

Add detergent to the water.

Clean and rinse the outside of the heat exchanger.

During the first period of running, the cooler should be inspected for leakage.

Nettoyage

■ Inspection intérieure de la machine en cours de fonctionnement (machines à ventilateur de refroidissement, IC 06)

Précaution

Si l'un des carters proches du ventilateur de refroidissement doit être ouvert pour l'inspection du moteur pendant la marche de la machine, les précautions suivantes doivent être prises :

- fermer l'entrée d'air (pour éviter la surchauffe du moteur de ventilateur),
- ouvrir le carter d'inspection,
- à partir du moment de la fermeture de l'entrée d'air, on dispose d'un maximum de 5 minutes pour l'inspection (en raison du manque d'air de refroidissement).

Ces consignes sont applicables aux caractéristiques nominales de la machine.

■ Remplacement du filtre

Remarque

Les machines à ventilateur d'air doivent être inspectées à intervalles réguliers, et les filtres doivent être remplacés si nécessaire.

Le filtre peut être démonté en appuyant simultanément sur les deux côtés de l'ensemble tout en le tirant vers l'extérieur. Séparer le média filtrant de son support et le remplacer par un neuf. S'assurer que le média est correctement maintenu sur son support par les ergots puis repositionner l'ensemble sur le carter.

Le média filtrant peut être nettoyé dans une solution eau + détergent. Il doit être impérativement sec avant d'être réutilisé.

Remarque

La chute de pression à travers un filtre propre ne doit pas être supérieure à 50 Pa.

Le filtre doit absorber plus de 85 % de matières polluantes.

Cleaning

■ Internal machine inspection during operation (machine with cooling fan, IC 06)

Caution

If one of the covers close to the cooling fan is to be opened for motor inspection while the machine is running, the following must be observed :

- Close off the air intake (to avoid overheating of the fan motor),
- Open the inspection cover,
- From the time the air intake was closed there are max. 5 minutes for inspection (due to lack of cooling air).

This stipulation is valid at rated machine data.

■ Filter change

Remark

Machines which have a cooling fan filters must be checked at regular intervals and the filters are to be exchanged if necessary.

The filter is removed by pushing simultaneously at both lateral sides of the filter and pulling it off. Remove the filter mat from the filter support and apply a new filter mat. Make sure that the filter mat is maintained on the filter support by the pins before pushing the filter unit back in place.

The filter mat can be washed in a water detergent solution. The filter must be absolutely dry before it is being used again.

Remark

The pressure drop through a clean filter is to be less than 50 Pa.

The filter is to absorb more than 85% of contamination.

Raccordement des câbles

Les moteurs DMP peuvent être fournis avec boîte à bornes montée soit sur l'un des côtés, soit sur le dessus de la machine.

Les couples de serrage des cosses de connexion des câbles à l'intérieur de la boîte à borne sont les suivants :

25 Nm		pour/for	M 10
7,5 Nm		pour/for	M 8
5,3 Nm		pour/for	M 6
1,2 Nm		pour/for	M 4

Connection of cables

DMP motors are supplied with the terminal box mounted on either side or on top of the machine.

Tightening torques for cable connections inside the terminal box are:

■ Schéma de bornes


Se reporter au schéma des moteurs à courant continu à enroulement en dérivation shunt.

■ Terminal diagram

Refer to diagram for shunt wound DC motors.

Enroulements standards

Terminal diagram, DMP Standard design

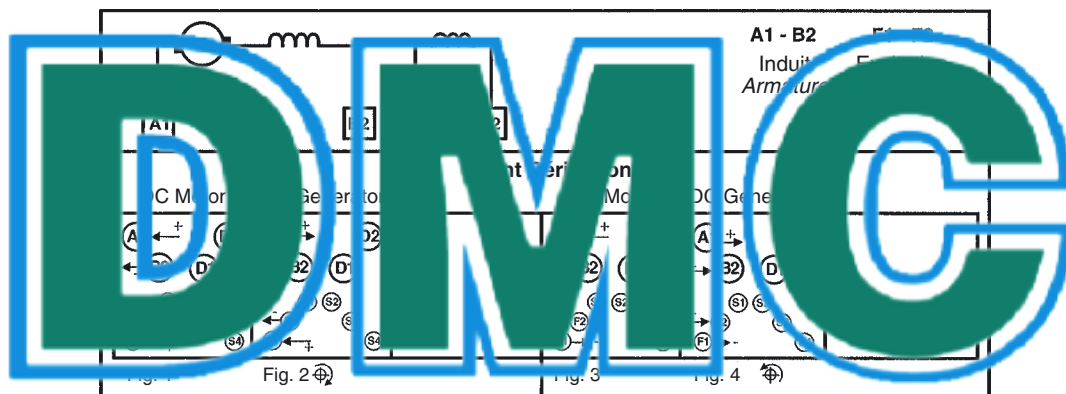

Repérage des protections thermiques des bobinages


Marking of windings temperature protection

	Position de la protection dans le bobinage Protection fitted in	Protection par contact bimétallique Bimetal (klixon type)	Protection par thermistance Thermistor protection	100 V DC
1 protection (déclenchement) 1 protection (trip)	interpoles			
2 protections (2 déclenchements ou 2 alarmes) 2 protections (2 trips or 2 alarms)	1 in interpoles Pôle principal 1 in main poles			
2 protections (alarme + déclenchement) 2 protections (alarm + trip)	Pôle auxiliaire 2 in interpoles			


Autres accessoires - Other accessories

	Repérage - Marking	Observations - Observations
Résistance de réchauffage Heating element		110 V ou 220 V (± 5 %) - 110 V ou 220 V (± 5 %)
Frein Brake control		24 V ou 207 V (DC) comme standard (+ 5 % / - 10 %) autre tensions sur demande 24 V or 207 V (DC) as standard (+ 5 % / - 10 %) other voltages on request
Indicateur de position du disque du frein Brake disk position indicator		Max 308 V, 10 A (AC) / 487 V, 1 A (DC)
Témoin d'usure du balai Brush wear sensor		Charge résistive / Resistive load : max 3 A, 220 V (AC) / 7 A, 28 V (DC) Charge inductive / Inductive load : max 2 A, 220 V (AC) / 4 A, 28 V (DC)
Mesure FEM / FEM measurement		


Excitation double et enroulement de stabilisation *Double field and stabilization winding*

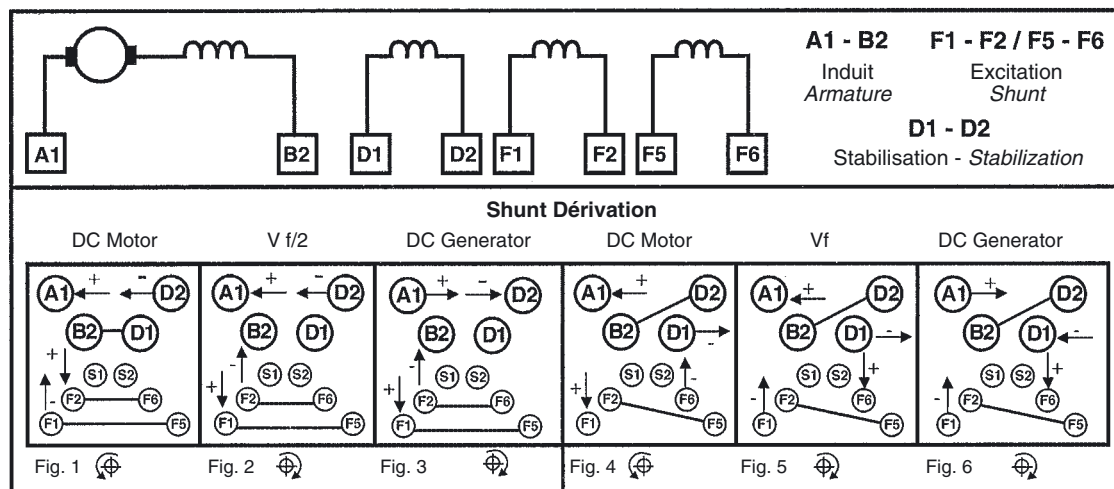

Enroulement de stabilisation - *Stabilization winding*

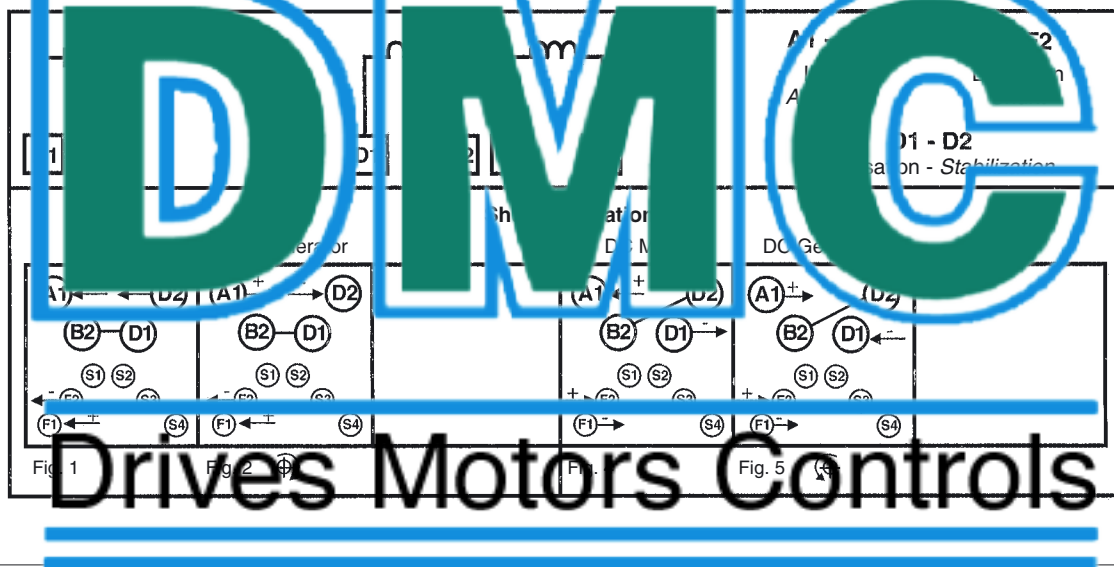

Excitation double - *Double field winding*

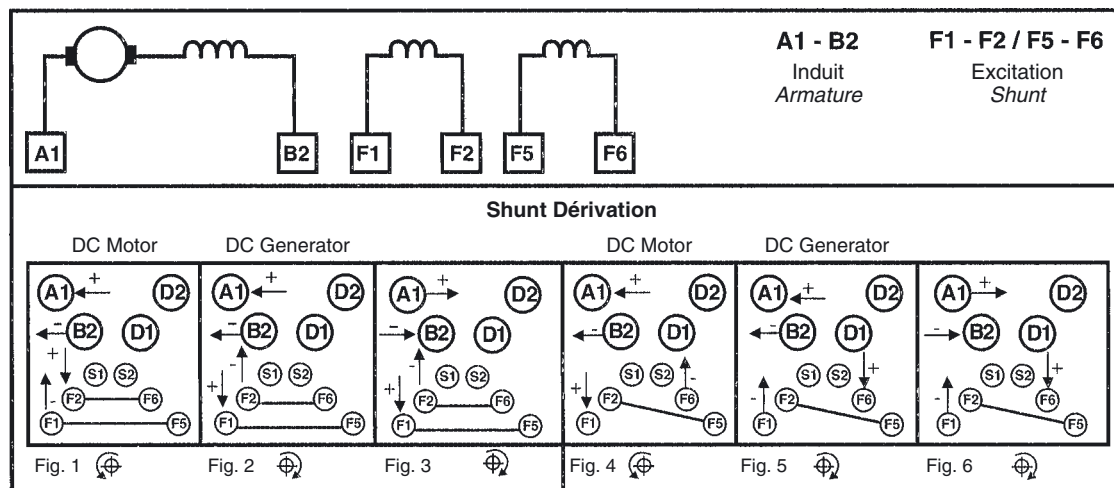

Démontage et remontage

■ Démontage

- S'assurer que la machine et le moteur du ventilateur sont électriquement déconnectés.
- Démonter les canalisations d'air (si elles existent dans l'installation), déconnecter l'accouplement ou les courroies trapézoïdales et enlever la machine de ses fondations.
- Démonter les accessoires si nécessaire, ainsi que les couvercles d'inspection.
- Desserrer à l'intérieur de la boîte à bornes les conducteurs et câbles allant vers le stator.
- Desserrer les conducteurs allant vers le stator à partir de la couronne porte-balais.
- Démonter les balais et enrouler une feuille de carton sur le collecteur à titre de protection.
- Placer des cales sous le stator de telle manière que les deux plateaux d'extrémité ne soient pas soutenus.
- Démonter la boîte à bornes.
- Démonter le couplage d'entraînement externe du côté côté BA.
- Dévisser les vis de fixation, qui maintiennent le plateau-paie du stator du collecteur.
- Démonter le plateau-paie du stator du collecteur. Ne pas endommager le joint principal en le retirant. Utiliser un palier et le stator ne pas utiliser d'outils tranchants.
- Placer un morceau de papier entre l'induit et le stator.
- Démonter le garde-graisse de roulement extérieur à l'extrémité BA. (Dans le cas d'un moteur à fixation par bride, démonter le tube de graissage).
- Dévisser les vis de fixation du côté BA. Prendre les mêmes précautions que précédemment en ce qui concerne le joint principal.
- Lever l'induit et l'extraire du stator (si nécessaire, employer un tube prolongateur que l'on glisse sur l'arbre de l'induit).
- Protéger les roulements contre la contamination, par des moyens appropriés.
- Démonter avec soin les joints principaux du stator.
- Nettoyer les garde-graisses et éliminer la graisse usée.

Dismantling and reassembling

■ Dismantling

- Make sure the machine and fan motor are electrically disconnected.
- Remove air ducts (if present at installation), disconnect coupling or V-belts and dismantle the machine from the foundation.
- Remove accessories if necessary as well as inspection covers.
- Loosen leads and cables inside the terminal box which go to the stator.
- Loosen leads which go to the stator from the brush rocker.
- Remove the brushes and wrap a piece of 1 mm thick insulating material around the commutator.
- Put blocks underneath the stator so that both end shields are unsupported.
- Remove the terminal box.
- Remove ND-end outer bearing cover.
- Remove the fixing bolts which hold the stator and end shields together at the ND-end. Do not remove the end shield at the ND-end. Do not damage the main gasket between end shield and stator. Do not use sharp edged tools.
- Place a piece of insulating material between armature and stator.
- Remove the outer bearing cover at the D-end. (In case of a flange mounting, remove the fabrication tube).
- Unscrew the end shield fixing bolts at the D-end. Use same precautions regarding the main gasket.
- Lift the armature out of the stator (if necessary use an extension tube which is slipped over the armature shaft).
- Protect the bearings against contamination by suitable means.
- Remove the main gasket very carefully from the stator.
- Clean the bearing covers and remove the old grease.

Drives Motors Controls

Démontage et remontage

■ Remontage

- Enrouler un carton de 1 mm sur le collecteur.
- Placer un morceau convenable de presspahn à la partie inférieure du stator.
- Inspecter les joints principaux et appliquer une couche mince de graisse au silicone avant de les replacer sur le stator. S'assurer que les surfaces de contact du stator et des plateaux-paliers sont propres.
- Vérifier que les roulements sont garnis de graisse fraîche.
- Lever l'induit et l'introduire dans le stator.
- Remonter le plateau-palier du côté BA.
- Remonter les garde-graisses du côté BA.
- Enlever le presspahn.
- Remonter le plateau-palier du côté collecteur.
- Engager les câbles dans le presse-étoupe de la boîte à bornes.
- Remonter les brosses du côté collecteur.
- Vérifier que l'arbre tourne librement.
- Bloquer les conducteurs sur les bornes pour les brosses.
- Remonter la boîte à bornes et les câbles des conducteurs sur les bornes.
- Enlever le carton du collecteur.
- Insérer les brosses dans les porte-brosses et vérifier qu'ils se déplacent librement dans les cages des porte-brosses.
- Lubrifier la machine.
- Remonter les couvercles d'inspection avec leurs joints.
- Remonter toutes les accessoires.

Dismantling and reassembling

■ Reassembling

- Wrap a piece of 1 mm thick insulating material around the commutator.
- Place a suitable piece of insulating material into the lower part of the stator.
- Inspect the main gaskets and apply a thin coat of silicon before they are put into the stator. Make sure that the mating surfaces of stator and end shields are clean.
- Do not forget to fill the bearing parts with grease during assembly.
- Lift the armature into the stator.
- Assemble the end shield at the D-end.
- Assemble the bearing covers at the D-end.
- Remove the piece of insulating material.
- Assemble the end shield at the ND-end.
- Thread the cables through the seal into the terminal box.
- Assemble the bearing covers at the ND-end.
- Check that the armature turns freely.
- Fasten the lead wires to the brush gear.
- Assemble the terminal box and attach cables and leads according to the terminal diagram.
- Remove the piece of insulating material from the commutator.
- Insert brushes into brush holders and check that they can move freely in their brush holder pockets.
- Lubricate the machine.
- Assemble inspection covers including gaskets.
- Assemble all accessories.

Drives Motors Controls

Pièces de rechange

■ Pièces de rechange conseillées

Remarque

Prière de spécifier à la commande : le type du moteur, le numéro de la pièce.

Spare parts

■ Recommended spare parts

Remark


Please state when ordering : motor type, motor serial number, part number.

	Nombre de moteurs identiques Number of identical motors			
	1	2-4	5-9	10-20
Balais (nombre de jeux) Brushes (number of sets)	1	2-4	5-9	10-20
Porte-balais (nombre de jeux) Brush holders (number of sets)	-	1	1	1
Roulement (nombre de jeux) Bearings (number of sets)	-	1	1	2
Moteur complet Motor, complete	-	-	-	1

Nomenclature DMP

DMC

Numéros de roulements pour moteurs DMP standard Bearing numbers for standard DMP motors							
Position Mounted at	112	132	160	180-4S/M/I	180-4A/B/C/D/E	180-4L R	180-4F/LC/LD
Côté collecteur ND-end	6208 -2RS1-C3	6307 -2RS1-C3	6309 -2RS1-C3	6310 -2RS1-C3	6312 -2RS1-C3	6311 -2RS1-C3	6312 -2RS1-C3
Côté entraînement D-end	6308-C3	6309-C3	6310-C3	6312-C3	6215-C3	6313-C3	6315-C3
Côté entraînement (transmission par courroies trapézoïdales) D-end when V-belt drive	NU308-ECP	NU309-ECP	NU310-ECP	NU312-ECP	NU2215-ECP	NU313-ECP	NU315-ECP

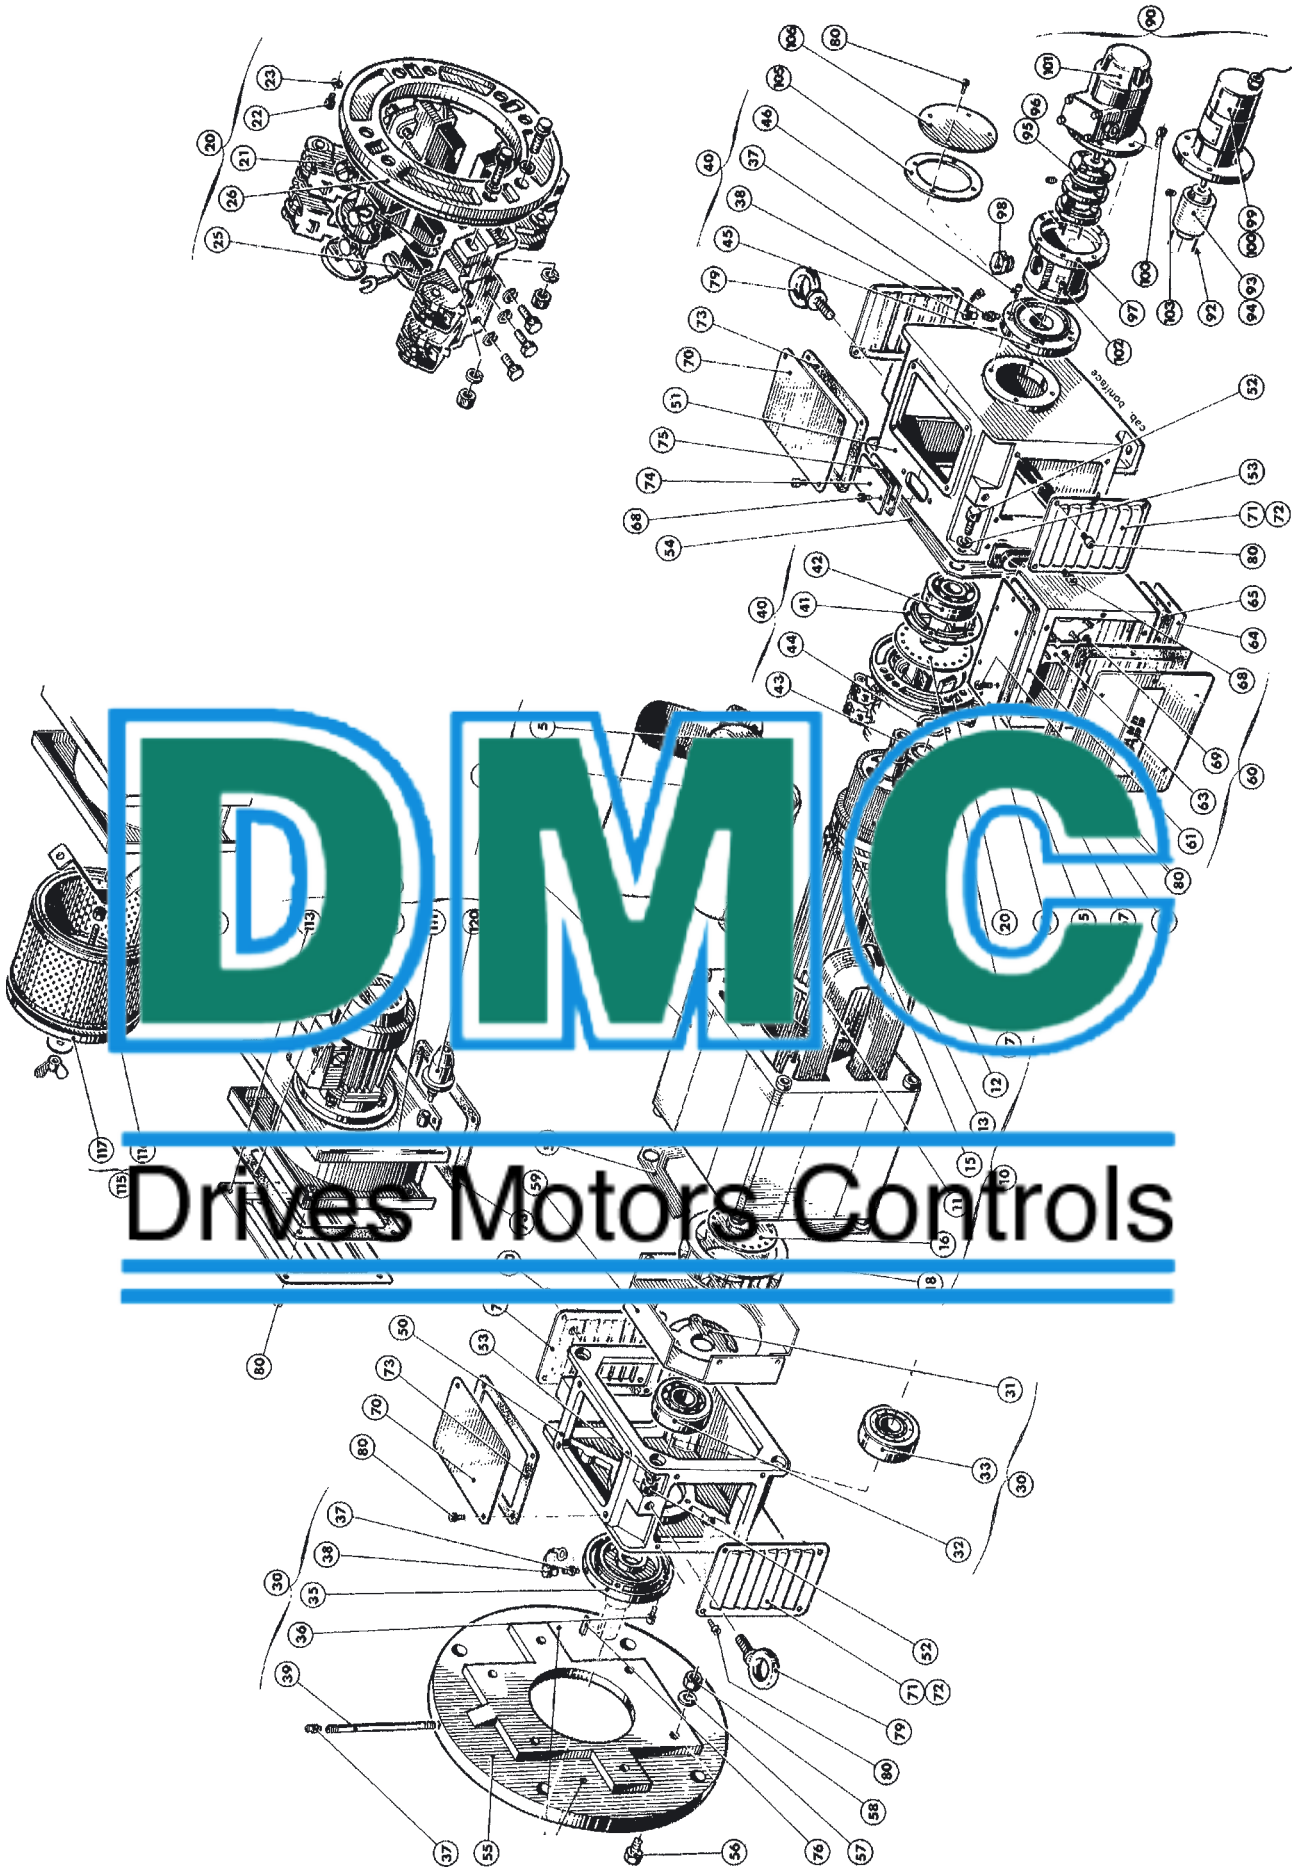

Nomenclature DMP

Description des pièces			
Réf. n°	Description	Réf. n°	Description
1	Stator complet	63	Plaque à bornes
2	Stator soudé	64	Couvercle de boîte à bornes
3	Bobine de commutation	65	Joint pour couvercle de boîte à bornes
5	Bobine d'excitation	66	Porte de boîte à bornes
10	Rotor complet	67	Joint de porte de boîte à bornes
11	Rotor nu	68	Vis de fixation - Caisson et couvercle
12	Collecteur	69	Vis de fixation - Plaque à bornes
13	Jeu de bobines d'induit	70	Porte pleine d'inspection
15	Cale d'encoche	71	Porte à ouïes - Moteur en position horizontale IC 06
16	Disque d'équilibrage côté bout d'arbre	72	Porte à ouïes - Moteur en position verticale IC 06
17	Disque d'équilibrage côté collecteur (non-entraînement)	73	Joint pour portes de ventilation et inspection (non-entraînement)
18	Turbine pour mode de refroidissement IC 01	74	Couvercle pour montage latéral de boîte à bornes
20	Ensemble couronne porte-balais	75	Joint de couvercle
21	Porte balais	76	Disque d'entraînement côté bout d'arbre
22	Vis de fixation de porte-balais	77	Disque de levage
23	Rondelle	78	Disque d'excitation pour capots (pour ouïes)
25	Balais, jeu complet	79	Génératrice tachymétrique
26	Couronne	80	Accouplement Thomas pour génératrice tachymétrique standard REO
30	Elément de palier côté bout d'arbre	83	Accouplement Thomas pour génératrice tachymétrique standard REO
31	Garde-graisse intérieur - bout d'arbre	94	Accouplement Rotax pour génératrice tachymétrique standard REO
32	Roulement à billes - bout d'arbre	95	Accouplement Thomas pour génératrice tachymétrique standard REO N
33	Roulement à rouleaux	96	Accouplement Thomas pour génératrice tachymétrique renforcée REO R ou générateur d'impulsion
34	Goupilles de positionnement	97	Lanterne
35	Garde-graisse extérieur - bout d'arbre	98	Bouchon
36	Vis de fixation de garde-graisse	99	Génératrice tachymétrique standard REO 444 à 1 collecteur
37	Graisseur	100	Génératrice tachymétrique standard REO 444 à 2 collecteurs
39	Tube de lubrification	101	Génératrice tachymétrique renforcée REO 444 à 1 collecteur
40	Elément de palier côté collecteur	102	Vis de fixation - Lanterne et génératrice
41	Garde-graisse intérieur collecteur	103	Vis pour accouplement
42	Roulement à billes - collecteur	105	Joint
43	Rondelle d'appui	110	Ensemble moto-ventilateur (IC 06)
44	Circlips	111	Ventilateur
45	Garde-graisse extérieur - collecteur	112	Moteur alternatif asynchrone pour ventilateur
46	Vis de fixation - Garde-graisse	113	Capot d'aspiration à ouïes
50	Plateau-palier - bout d'arbre	114	Joint
51	Plateau-palier- collecteur	115	Filtre complet
52	Vis de fixation - Plateau-palier	116	Cartouche filtrante
53	Rondelle	117	Couvercle pour cartouche filtrante
54	Joint	120	Manostat
55	Bride		
56	Vis		
57	Rondelle		
58	Ecrou		
59	Déflexeur de turbine		
60	Boîte à bornes complète		
61	Caisson		

Nomenclature DMP

Explanation of details			
Part n°	Detail	Part n°	Detail
1	Stator, complete	61	Terminal box housing
2	Welded stator frame	63	Terminal board
3	Interpole coil	64	Covering plate for terminal box
5	Shunt field coil	65	Gasket for terminal box covering plate
10	Armature complete	66	Front for terminal box cover
11	Armature core	67	Gasket for terminal box housing & covers
12	Commutator	68	Screw for terminal box housing & covers
13	Rotor coils	69	Screw for terminal board
15	Slot wedge	70	Inspection cover
16	Balancing disk D-end	71	Louvers for motor in horizontal mounting IC 06
17	Balancing disk ND-end	72	Louvers for motor in vertical mounting IC 06
18	Internal cooling fan for cooling form IC01	73	Gasket for louvers & inspection covers
20	Brush device, assembly	74	Cover used when terminal box sidely mounted
21	Brush-holder	75	Gasket for cover (item 74)
22	Screw for brush-holder	76	Support for the frame
23	Washer	77	Support for the frame
25	Set of bolts	78	Window for opening inspection covers
26	Brush-rod	79	Brush-rod for tachogenerator
30	Bearing for field, D-end	80	Brush-rod for tachogenerator
31	Inner bearing cover, D-end	81	Brush-rod for tachogenerator
32	Ball-bearing	82	Brush-rod for tachogenerator
33	Roller-bearing D-end	83	Index coupling for standard tachogenerator
34	Spacing pin	84	Index coupling for standard tachogenerator
35	Outer bearing cover, D-end	85	Index coupling for standard tachogenerator
36	Screw for end-shield	86	Index coupling for standard tachogenerator
37	Lubricating nipple	87	Index coupling for standard tachogenerator
39	Lubrication duct	88	Index coupling for standard tachogenerator
40	Bearing end-shield ND-end	89	Index coupling for standard tachogenerator
41	Inner bearing cover ND-end	90	Index coupling for standard tachogenerator
42	Ball-bearing ND-end	91	Index coupling for standard tachogenerator
43	Washer	92	Index coupling for standard tachogenerator
44	Locking ring	93	Index coupling for standard tachogenerator
45	Outer bearing cover, ND-end	94	Index coupling for standard tachogenerator
46	Screw for end-shield	95	Index coupling for standard tachogenerator
50	End-shield, D-end	96	Index coupling for standard tachogenerator
51	End-shield - ND-end	97	Index coupling for standard tachogenerator
52	Screw	98	Index coupling for standard tachogenerator
53	Washer	99	Index coupling for standard tachogenerator
54	Gasket	100	Standard tachogenerator type REO 444, 2 collectors
55	Flange	101	Reinforced tachogenerator type REO 444, 1 collector
56	Screw	102	Fixing screw for intermediate housing & for tachogenerator
57	Washer	103	Screw for coupling
58	Nut	105	Gasket
59	Air deflector	110	Complete motor fan (IC06)
60	Terminal box	111	Fan unit
		112	Fan AC motor
		113	Louver for fan unit
		114	Gasket
		115	Complete filter assembly
		116	Filter cartridge
		117	Cover for filter cartridge
		120	Pressure relay

T-T Electric

Certificate of Incorporation

(Directive 89/392/EEC, Art. 4.2 and Annex II, Sub B)

The manufacturer : THRIGE ELECTRIC
22, rue du 8 Mai 1945
BP 112
95340 Persan
France

hereby declares that the products :

DMC

incorporates
s DMP
center : 1 2 6 0

must be installed in accordance with our installation instructions and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive.

Drives Motors Controls

Persan, 22 December 2003

M.PEDERSEN
Quality Manager
Persan, France



PERSON	N°Q410I044-01	Date : 04/03/04
	EC DECLARATION OF CONFORMITY	

The manufacturer : **THRIGE ELECTRIC**
22, rue du 8 mai 1945
95340 Persan
France

hereby declares under his sole responsibility that the products :

DC industrial motors
Series DMP
Of center heights : 112, 132, 160, 180.

are in conformity with provisions of the following Council Directives :

Low Voltage Directive 73/23/EEC (amended by 90/269/EEC)

And comply with the essential requirements of the following

EMC Directive 89/367/EEC (amended by 92/31/EEC and 93/42/EEC) regarding
the electromagnetic compatibility of machines and equipment

And comply with

EN 60 034-1
HD 53
EN 55014

Additional information:

Drives Motors Controls

By design, the machines considered as components comply with essential requirements of :

Machinery Directive : 89/392/EEC and its modifications, provided that the installation be correctly realised by the manufacturer of the machinery (for example: in compliance with our installation instructions and EN 60 204 "Electrical Equipment of industrial machines).

Marking year CE 96

M. PEDERSEN
Quality Manager
Persan, France





Drives Motors Controls

Danger

Les hautes tensions et les pièces en rotation sont dangereuses.

Le contact avec des pièces sous tension ou en rotation peut provoquer des blessures.

L'entretien et la maintenance ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Danger

High voltages as well as rotating parts are dangerous.

Contact with live or rotating parts can cause injury.

Service and maintenance should only be carried out by qualified personnel.



Drives Motors Controls

T-T Electric www.t-telectric.com

France
T-T Electric
22, rue du 8 Mai 1945
95340 Persan

Tel. : +33 (0) 1 30 28 61 00
Fax : +33 (0) 1 34 70 21 79
info@t-telectric.fr

Denmark
T-T Electric
Thomas B. Thriges Gade 36
5000 Odense C

Tel. : +45 (0) 63 13 06 30
Fax : +45 (0) 63 13 06 35
sales@t-telectric.dk

Germany
T-T Electric
Helgolandstr. 67
70439 Stuttgart

Tel. : +49 (0) 711 38 04 410
Fax : +49 (0) 711 38 04 411
info@t-telectric.de

Sweden
Thrige Electric
Lefflersgatan 1
75450 Uppsala

Tel. : +46 (0) 18 65 70 10
Fax : +46 (0) 18 10 74 78
info@thrige-electric.se

United Kingdom
T-T Electric
7 A Waterloo Park
Upper Brookreet
Stockport SK1 3BP

Tel. : +44 (0) 161 480 0037
Fax : +44 (0) 161 476 4390
info@t-t-electric.co.uk