

Moteurs à courant continu

DC Motors

Gleichstrommotoren

EDITION - 2010 / 01


- Installation et entretien
- Installation and maintenance
- Installation und Wartung



LAK2000
Series 071-132

LAK4000
Series 112-280

Drives Motors Controls

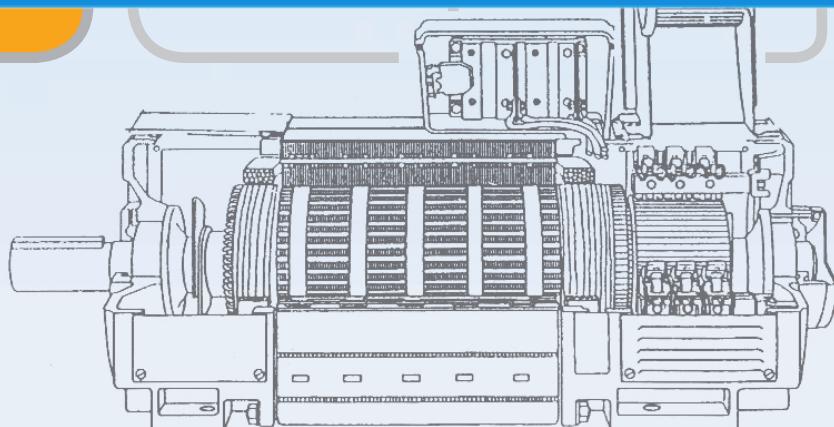


T-T Electric

ATTENTION !

L'utilisation d'engins tournants présente certains dangers.
Les machines électriques tournantes doivent être manipulées avec précaution.
Leur installation et leur entretien doivent être confiés à un personnel qualifié.

Table des matières

	Page
Réception	1
Installation	1 - 2 - 3
Mise en service	4
Entretien et révision	5 - 6
Inspection et nettoyage	7
Démontage et remontage	8 - 9
Schéma de branchement LAK 2071 - LAK 2112	10
Schéma de branchement LAK 4112 - LAK 4280	11 - 12
Schéma de branchement des accessoires	13
Vue éclatée LAK 2071 - LAK 2132	14
Vue éclatée LAK 4200 - LAK 4280	16
Vue éclatée LAK 4112 - LAK 4180	18

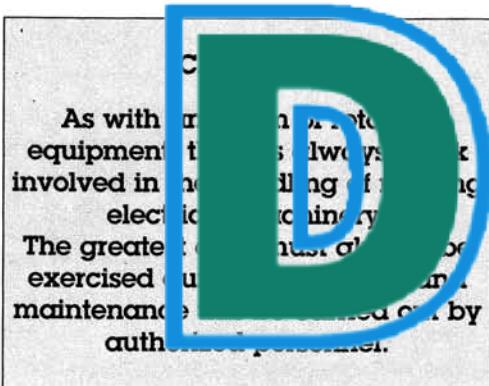

Contents	Page
Reception	1
Installation	2 - 3
Commissioning	4
Maintenance and inspection	5 - 6
Disassembly and assembly	7
Connection diagram LAK 2071 - LAK 2112	10
Connection diagrams LAK 4112 - LAK 4280	11 - 12
Connection diagram accessories	13
Exploded view LAK 2071 - LAK 2132	14
Exploded view LAK 4200 - LAK 4280	16
Exploded view LAK 4112 - LAK 4180	18

Drives Motors Controls

WARNUNG !

Der Umgang mit elektrischen Maschinen sowie anderen rotierenden Ausrüstungen birgt Risiken in sich. Aufstellung und Instandhaltung sollte daher von ausgebildetem Personal vorgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anlieferung	1
Aufstellung	1 - 2 - 3
Inbetriebnahme	4
Instandhaltung	5 - 6
Inspektion und Reinigung	7
Demontage und Montage	8 - 9
Anschlußschaltbilder LAK 2071 - LAK 2112	10
Anschlußschaltbilder LAK 4112 - LAK 4280	11 - 12
Anschluß-Schema Zubehör	13
Explosionsskizzen LAK 2071 - LAK 2132	4
Explosionsskizzen LAK 4200 - LAK 4280	16
Explosionsskizzen LAK 4112 - LAK 4180	18

RECEPTION

Procéder à l'inspection de la machine dès sa livraison et nous avertir immédiatement en cas d'avarie par le transport.

Précautions générales

Les machines qui sont emmagasinées pendant un temps prolongé (plus d'un mois) avant leur mise en service feront l'objet d'une attention particulière. Ce sont surtout les balais, le collecteur et les pâliers qui risquent d'être endommagés si certaines précautions ne sont pas prises.

Ces dommages peuvent être causés par :

1. Les poussières et la saleté.
2. L'humidité et la condensation dans les locaux où les changements de température sont importants.
3. La corrosion, en particulier lorsque les locaux de stockage contiennent une atmosphère corrosive.
4. Les sollicitations mécaniques (vibrations par ex.).

Stockage

Précautions appropriées :

- a) Soulever tous les balais.
- b) Protéger la surface des balais, par exemple au moyen d'un papier enroulé.
- c) Fermer toutes les ouvertures de ventilation.
- d) Envelopper la machine dans un ballage étanche contre l'humidité.
- e) Eviter de placer la machine sur un support suspect, par exemple sur une table.

Choisir pour le stockage un endroit où les variations de température sont pratiquement négligeables.

Pour éviter la condensation sur les enroulements, il faut maintenir ceux-ci à une température supérieure à la température ambiante. Un dispositif de chauffage est à conseiller. La corrosion, en particulier celle du collecteur, peut se produire même en atmosphère normale. En présence de gaz corrosifs, elle peut être difficile à éviter. L'ammoniac sulfureux (SO_2), le chlore (Cl_2) et l'ammoniac (NH_3) sont parmi les plus dangereux.

Ce sont surtout les pâliers qui peuvent être endommagés quand la machine repose sur un support vibrant. Pour éliminer ce risque, il suffit de tourner l'induit de quelques tours une fois par mois.

Protéger le bout d'arbre et s'il y a lieu la bride en les enduisant d'une graisse antirouille.

Manutention, levage

Les machines sont munies de 2 oreilles de levage, qui sont dimensionnées pour soulever le poids de la machine avec ses accessoires.

Installation

Conformité

La conception de ces moteurs satisfait aux dispositions des directives basse tension (ET) et de compatibilité électromagnétique (CEM). Elle permet de les utiliser dans des appareils, des installations ou des systèmes soumis à l'application de ces directives et de la directive machine, sous réserve que leur intégration ou leur assemblage soit effectuée selon les règles de l'art.

ACCEPTANCE CONTROL

Check the machine consignment upon arrival, and notify us immediately of any possible damage the machine might have sustained during transport.

General storage directives

Particular attention must be given to machines which have to be stored for long periods (more than 1 month) before being installed. Brushes, commutator and bearings are the main components that can sustain damage if suitable precautions are not taken.

The following causes can damage the machine :

1. Dust and dirt.
2. Moisture and condensation when stored in locations where there is a frequent variation of temperature.
3. Corrosion. This applies particularly to atmospheres containing corrosive gases.
4. Mechanical influences, such as vibration, etc.

Suitable storage precautions

a) Lift all brushes from the commutator and store them in their original position.

b) Wind or wrap up power or the like leads around the commutator.

c) Keep the ventilation openings unobstructed.

d) Wrap the machine in a dry, clean and well-ventilated place.

e) Do not store the machine in a damp or very humid place.

Store the machine in a place where the temperature variation does not exceed +/- 10°C.

A machine exposed to temperatures between +10°C and -10°C will change its temperature more quickly than the ambient temperature.

Corrosion, particularly on the commutator, can also be caused by the normal pollution-free air, is increased if the air contains corrosive gases. The worst of these are sulphur dioxide (SO_2), chlorine (Cl_2) and ammonia (NH_3).

Bearings, in particular, can become damaged if the machines are stored on a vibrating floor. The effect of vibrational

vibration can, however, be eliminated by

month.

Protect the shaft extension and/or flange against the formation of rust by coating with a rust-preventive oil.

Handling (lifting of machine)

All motors are provided with 2 lifting lugs. The lugs are sufficiently dimensioned to enable the machine with accessories to be lifted.

Installation

Conformity

The design of these motors satisfies the provisions of the guidelines for low tension (LT) and electromagnetic compatibility (EMC). This permits their use in equipment, installations or systems subjected to the application of these guidelines and to machine guidelines, provided that their adjustment or their assembly be made according to the accepted standards of the industry.

ANLIEFERUNG

Prüfen Sie die Anlieferung und geben Sie bei eventuellen Transportschäden unverzüglich Nachricht an uns.

Allgemeine Verhaltensregeln

Maschinen, die für längere Zeit gelagert werden müssen (über 1 Monat) sollte man besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Insbesondere können die Kohlebürsten, der Kommutator und die Lager Schaden nehmen, wenn die richtigen Verhaltensregeln außer acht gelassen werden.

Schäden können auftreten durch :

1. Staub und Schmutz.
2. Feuchtigkeit und Kondenswasser bei Lagerung in Räumen mit größeren Temperaturschwankungen.
3. Korrosion bei Lagerung in aggressiver Atmosphäre.
4. Mechanische Einwirkungen (Stöße, Vibrationen und dgl.).

Lagerung der Maschinen

Geeignete Verhaltensregeln :

a) Abheben aller Kohlebürsten.
b) Entfernen der Kommutatoren durch eine Trennschicht aus Gummiringen.
c) Packen der Maschine in staub- oder wasserfestes Material.
d) Die Maschine auf auf vibrierende Unterlagen stellen.

e) Die Maschine sollte in einem temperierten Raum ohne Temperaturschwankungen

Korrosion entsteht in den Wicklungen kann vermieden werden wenn deren Temperatur höher als die Raumtemperatur gehalten wird. Daher werden Maßnahmen zur Erwärmung der Wicklungen empfohlen. Korrosion - besonders am Kommutator - kann schon bei normaler Atmosphäre entstehen welche die Probleme kritischer werden, wenn die Luft besonders aggressiv ist, hierzu gehören beispielsweise Schwefeldämpfe, Chlor- und Ammoniakdämpfe.

Wenden die Maschinen auf Unterlagen aufgestellt die vibrieren können, treten Lagerschäden auf. Um diesen zu begegnen ist es ratsam, einmal für feste Unterlagen zu sorgen und zum anderen die Anker der Maschinen einmal im Monat einige Male zu drehen.

Für eine rostfeste Abschirmung der Wellenenden und der Anschlußflansche ist ebenfalls zu sorgen.

Versetzen (Anheben) der Maschinen

Alle größeren Maschinen sind mit 2 Tragösen versehen die so bemessen sind, daß sie die Gesamtlast der Maschine einschließlich Zubehör zu tragen vermögen.

Aufstellung

(oder einbau)

Die Bauweise dieser Motoren entspricht den Richtlinien über die Niederspannung und die elektromagnetische Verträglichkeit. Dadurch können diese Motoren in Geräte, Vorrichtungen oder Systeme, die der Anwendung dieser Richtlinien und der Maschinenrichtlinie unterliegen, eingebaut werden unter der Bedingung, daß deren Einbau oder Zusammenbau fachmännisch ausgeführt wird.

Emplacement

S'assurer tout d'abord que l'emplacement de la machine est propre et que l'installation électrique permet d'effectuer les connexions nécessaires. Vérifier les possibilités d'accès pour la révision et l'entretien. Contrôler que la ventilation puisse se faire sans entrave.

Support

Celui-ci doit être suffisamment robuste pour pouvoir supporter le poids de la machine, absorber le couple de réaction et, dans le cas d' entraînement par courroie, l'effort de traction exercé par celle-ci.

Fixation de l'accouplement ou de la poulie

Les organes d'accouplement doivent être équilibrés soigneusement avant leur montage. Nettoyer le bout d'arbre et graisser avec une huile fluide. Pour faciliter le montage, il est conseillé d'utiliser le trou torqué situé en bout d'arbre. En aucun cas il ne faudra frapper sur l'organe d'accouplement pour le mettre en place. Pour les plus grosses machines, il peut être indiqué de préchauffer l'accouplement ou la poulie. Il est difficile de préciser la température nécessaire, mais un jeu de 0,2 à 0,3 mm est suffisant. Faire tourner l'arbre pendant le refroidissement pour éviter sa déformation.

Equilibrage

Le rotor est équilibré au moyen d'un clavette (norme ISO 108-1)

Alignement de l'arbre

Contrôler l'alignement en mesurant la distance entre les deux plateaux extérieurs des arbres. Le calibre d'épaisseur de deux plateaux devrait être mesurée espacée d'un quart de tour. Il ne doit pas y avoir plus de 0,05 mm d'écart entre la plus grande et la plus petite distance. Pour vérifier la concentricité des arbres, placer une règle en acier sur la surface extérieure usinée d'un des plateaux. Faire tourner les plateaux de la même façon et mesurer la distance entre la règle et l'autre plateau tous les quarts de tour. La distance maximale et la distance minimale ne devraient pas dépasser de plus de 0,02 mm.

Nota : L'alignement doit être effectué avec soins. Un mauvais alignement risque d'endommager l'arbre et les paliers.

Le moyen le plus sûr d'obtenir un alignement correct consiste à employer deux comparateurs à cadran montés comme l'indique la figure ci-contre. Un comparateur est placé sur chaque plateau de façon à indiquer l'écart axial et radial entre les deux plateaux.

Pour corriger l'alignement, on emploiera des cales appropriées placées entre les pattes et le socle. Si des instructions spéciales sont données par le fournisseur de la machine entraînée, il faudra bien entendu s'y conformer.

Make sure the site is clean, and that supply connection facilities are available. Also ascertain there are reasonable facilities for servicing and maintenance. Check that there is no possibility of machine ventilation becoming obstructed.

Foundation

This shall be strong enough to bear the machine, and to withstand torque reaction and stresses from possible belt drive.

Mounting of coupling or pulley

Carefully balance the half-coupling or pulley prior to mounting on the shaft extension, which should be clean and smeared with thin oil. Mounting is simplified by using the threaded hole in the shaft end. Under no circumstances must the half-coupling or pulley be forced on by striking, or this would damage the bearings. In the case of larger frame sizes it is expedient to heat the half-coupling or pulley before fitting. No definite heating temperature can be stated, but a play of 0.2 to 0.3 mm is sufficient. Turn the shaft during the cooling period to avoid it becoming distorted.

Balancing
The accuracy of balance can be checked by using a dial gauge.

Alignment of shafts
Causes of misalignment can be eccentricity of the shafts, bearing clearance, fracture of the shafts. After fitting the coupling, check the distance between the outer edges of the two shafts.

Angle/centering alignment
Check this by measuring the distance between the outer edges of the half-coupling with a feeler gauge. Turn both half-couplings simultaneously through one complete rotation and measure the distance between the outer edges at 0°, 180° and 270° of rotation. The difference between the largest and smallest measurements recorded must not exceed 0.05 mm.

Check centering alignment by placing a steel ruler parallel with the shafts on the finished outer circumference of one of the half-couplings. Then repeat the measuring procedure as outlined in "Angle alignment" above. The difference between the largest and smallest measurements recorded must not exceed 0.02 mm.

NB : Correct alignment gives better operation and reduces wear. Poor alignment can cause damage to shafts and bearings.

The best means of obtaining a correct alignment is by fitting two dial gauges as shown in the sketch below.

Fit a dial gauge on each half-coupling, one axially and the other radially, and adjust alignment by inserting shims between the base of the machine and the foundation. If special alignment instructions have been issued by the manufacturer of the driven machine, these must also be observed.

Der Ort an dem die Maschine aufgestellt werden soll muß sauber und für die Aufstellung sowie den Anschluß derselben hergerichtet sein. Die Platzverhältnisse sollten eine ungehinderte Wartung ermöglichen und auch die Be- und Entlüftung muß unbehindert sein.

Das Fundament

Dieses muß nicht nur die Maschine tragen, sondern auch Drehmomente und Riemenzug aufnehmen können.

Aufziehen von Kupplungshälften und Riemenscheiben

Diese Teile müssen sorgfältig ausgewuchtet sein. Das Wellenende ist vor dem Aufziehen zu reinigen und mit einem dünnen Ölfilm zu versehen. Die Gewindezentrierung im Wellenende erleichtert das Aufziehen. Auf keinen Fall dürfen Schlagwerkzeuge benutzt werden, weil die Lager dadurch geschädigt werden. Bei größeren Typen ist es zweckmäßig, die aufzuziehenden Teile zu erwärmen. Die Erwärmungstemperatur kann hier nicht angegeben werden. Man sollte ein Spiel von 0,2 - 0,3 mm anstreben. Um Wellenüberlänge zu vermeiden ist der Anker während des Kühlens der aufgezogenen Teile zu entfernen.

Ausrichten
Anker ist nach der Halbpaßfeder dem Standard entsprechend ausgewuchtet.

Ausrichten der Kupplungshälften
Sachtes Ausrichten kann Vibrationen, Räder und Lagerbeschädigungen verhindern. In allen Fällen muss die Wellenenden korrekt ausgerichtet werden, ob die Wellenenden im Verhältnis zueinander ausgerichtet sind.

Winkeliges Ausrichten

Die Winkelabweichung der Wellenenden wird untersucht, indem mit einer Führerlehre der radiale Versatz an den Außenrändern der Kupplungen gemessen wird. Beide Hälften werden einmal voll gedreht und bei jeweils 90°, 180° und 270° der Abstand zwischen Lineal und zweiter Kupplungshälfte gemessen. Hierbei sollte die Abweichung zwischen Maximal- und Minimalwert sollte nicht mehr als 0,05 mm betragen.


Zentriertes Ausrichten

Ob die beiden Wellen zentrisch zueinander laufen, wird durch ein auf der bearbeiteten Außenfläche befestigtes Stahllineal geprüft. Die Kupplung wird einmal voll gedreht und bei jeweils 90°, 180° und 270° der Abstand zwischen Lineal und zweiter Kupplungshälfte gemessen. Hierbei sollte die Abweichung zwischen Kleinst- und Größtmäß nicht mehr als 0,02 mm betragen.

NB : Die Ausrichtung der Kupplungen muß sehr sorgfältig vorgenommen werden wenn Schäden an Welle und Lager vermieden werden sollen.

Das beste Hilfsmittel sind zwei Meßuhren die nach nebenstehender Skizze angebracht werden.

Hier werden axiale und radiale Abweichungen angezeigt und können durch geeignete Zwischenlagen zwischen Fuß und Fundament ausgeglichen werden. Eventuelle besondere Vorschriften vom Lieferanten der Arbeitsmaschine sind zu beachten.

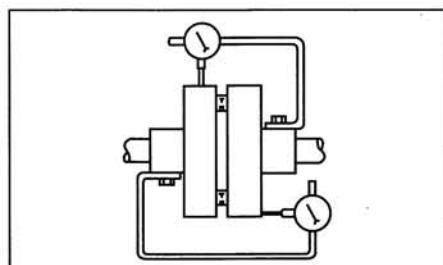

Charges radiales pour roulements à billes (arbre horizontal - durée de vie : 20.000 heures)

Max. radial forces - ball bearings (horizontal shaft - operating life 20,000 hours)

Max. radiale Belastung - Kugellager (horizontales Wellenende - Lebensdauer, 20.000 St.)

Type Frame Typ	Distance de l'épaulement de l'arbre (mm) Distance from shaft shoulder (mm) Abstand vom Wellenbund (mm)	Effort radial F en Newtons Max. radial force F in Newton Max. radiale Kraft F in Newton							
		500 min ⁻¹	1000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	2500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
		—	—	—	—	—	—	—	—
LAK 2071	15	315	305	305	290	290	290	—	—
LAK 2080	20	1290	1110	950	840	770	750	—	—
LAK 2100	25	1800	1540	1310	1210	1120	1030	—	—
LAK 2112	30	2360	2020	1720	1590	1460	1350	—	—
LAK 2132	40	3750	3220	2740	2530	2330	2160	—	—
LAK 4112	40	4000	3000	2750	2250	2100	2000	—	—
LAK 4132	40	4000	3000	2750	2250	2100	2000	—	—
LAK 4160	55	4600	3500	3000	2700	2500	2000	—	—
LAK 4180	60	7700	6000	5000	4750	4500	4000	3750	—
LAK 4180 FA	70	9500	7100	6000	5250	4950	4500	4000	—
LAK 4200 A	70	6620	5130	4405	3950	3615	3370	3170	3010
LAK 4200 B	70	6605	5085	4350	3885	3550	3295	3095	2930
LAK 4200 C	70	6530	5000	4255	3785	3445	3190	2990	2820
LAK 4225 A	85	8965	6915	5920	5300	4840	4505	4230	—
LAK 4225 B	75	8910	6845	5610	5210	4750	4110	4135	—
LAK 4225 C	75	8710	6710	5680	5080	4750	4280	4000	—
LAK 4250 A	—	870	870	6750	6750	—	—	—	—
LAK 4250 B	—	8750	8750	6615	6615	—	—	—	—
LAK 4250 C	85	870	865	7	647	5855	5440	—	—
LAK 4280 A	105	0	8800	8	714	6755	—	—	—
LAK 4280 B	105	0	8900	8	724	6550	—	—	—
LAK 4280 C	105	0	8900	7	673	625	—	—	—

Charges radiales pour roulements à billes et arbre vertical. Pour les courroies. Consulter nos services commerciaux.

Max. radiale Belastung für die V-Band Antriebe. Bitte mit unserer Verkaufsstelle Kontakt auf.

Max. radiale Belastung für die vertikale Wellenenden - Antriebe. Sie bitte mit unserer Verkaufsstelle Kontakt auf. Für die Dimensionierung des Keilriemens besprechen Sie bitte ebenfalls mit unserer Verkaufsstelle.

Ventilation

Drives Motors Controls

Caractéristiques de refroidissement

Cooling data

Kühldaten

La ventilation est fournie en standard sur le dessus du moteur. Montage latéral sur demande.

La ventilation est fournie sans filtre. Filtre fourni sur demande.

Blower position

The blower is as standard mounted on top of the motor at commutator side.

Blower mounting on the side of the motor on request.

Blower is supplied without filter as standard.

Filter on request.

Lüfteranordnung

In Standardausführung ist der Lüfter oben auf der A-Seite montiert.

Lüfter an den Seiten oder oben auf der B-Seite auf Anfrage.

In Standardausführung wird der Lüfter ohne Filter geliefert.

Filter auf Anfrage.

Type Frame Typ	Type de refroidissement IC 06/17/37 Cooling form IC 06/17/37 Kühlart IC 06/17/37	
	Volume d'air (m ³ /h) Air volume (m ³ /h) Luftmenge (m ³ /h)	Chute de pression dans le moteur N/m ² Pressure drop in motor N/m ² Druckabfall im Motor N/m ²
LAK 2080 ABC	30	100
LAK 2100 ABC	120	250
LAK 2112 ABC	200	650
LAK 2132 ABC	300	625
LAK 4112 AB	270	480
LAK 4132 ABC	470	550
LAK 4132 D	510	810
LAK 4160	880	980
LAK 4160 D	600	915
LAK 4180 AA,BA	1200	1250
LAK 4180 CA	1200	1250
LAK 4180 DA	1200	1250
LAK 4180 EA, FA	1900	1400
LAK 4200 ABC	1050	1150
LAK 4225 ABC	1850	1450
LAK 4250 ABC	2700	2100
LAK 4280 ABC	3600	2600

MISE EN SERVICE

Avant toute intervention à l'intérieur de la machine, s'assurer qu'elle est bien déconnectée. Certaines parties peuvent être sous tension bien que la machine ne tourne pas.

Inspection avant la mise en marche.

Lorsque la machine est mise en marche - pour la première fois, - ou après une longue période d'arrêt, - ou après une révision importante.

Contrôler :

1. Que tous les balais sont à leur place, que les ressorts-rouleaux appuient sur les balais, et que ceux-ci peuvent glisser librement dans les porte-balais.
2. Que les dispositifs de protection (par exemple la protection thermique) fonctionne correctement.
3. Si la machine comporte un ventilateur adossé, que celui-ci tourne dans la bonne direction, suivant le sens de la flèche placée sur l'enveloppe.
4. Qu'il n'y a pas d'obstruction à la circulation de l'air de refroidissement.
5. Que l'accouplement est correctement mis en place et que toutes les autres parties mécaniques sont correctement tendues.
6. Que les câbles de connexion sont correctement attachés et qu'ils sont correctement isolés (voir schéma de connexion).
7. Que les roulements sont correctement graissés, les roulements doivent être graissés.
8. Que la résistance d'isolement est suffisante (voir paragraphe suivant).

Mesure de la résistance d'isolement

Avant de mettre une machine électrique en service pour la première fois ou après une longue période d'arrêt, sa résistance d'isolement doit être contrôlée.

L'isolement des machines neuves ou des machines rebobinées est généralement satisfaisant, toutefois des conditions défavorables de transport et d'emmagasinage peuvent être la cause d'une absorption d'humidité importante qui se manifeste par une diminution de la valeur de résistance d'isolement au dessous du niveau acceptable.

Il peut en être de même pour une machine qui n'a pas fonctionné depuis longtemps, si les conditions ambiantes sont défavorables.

La résistance d'isolement d'une machine neuve doit être d'environ 2 à 3 mégohms. Sur une machine qui a fonctionné pendant une période plus ou moins longue, par contre, il peut se produire un abaissement de la résistance d'isolement dû à l'enracinement des surfaces, et une valeur 1 mégohm par exemple peut être considérée comme acceptable.

Inspection après la mise en marche.

(Après un fonctionnement de courte durée). Il faudra être attentif à des bruits de paliers anormaux, à une coloration ou une usure anormale du collecteur, à des vibrations et à des températures anormales.

COMMISSIONING

Disconnect the supply before touching any inner part of the machine, as certain parts can be alive even though the machine is not in rotation.

Inspection prior to starting

- Before initial starting.
- Starting after a long period of standstill.
- Starting after comprehensive servicing.

Check :

1. That all brushes are in place, that the roller springs apply pressure to the brushes, that the brushes slide easily in their holders.
2. That protective devices, such as thermal relays, function correctly.
3. That the blower, if such is fitted, rotates in the right direction - see arrow on blower housing.
4. That the cooling air inlet is not obstructed.
5. That the cooling and other electrical cables are correctly tied.
6. That the main cable is correctly connected to the motor terminals.
7. That the bearing supports are correctly mounted.
8. That the insulation resistance is correct (see next section).

Measuring of insulation resistance

Before a machine is initially put into service, and particularly if the machine has had a long period of standstill, its insulation resistance must be checked.

The insulation of new machines, or machines that have been re-wound, usually has a good resistance, but the situation can arise that a machine is exposed to a good deal of moisture during transport or under poor storage conditions, with the result that its insulation resistance has become too low.

This can also happen to a machine that has been inoperative for a long period due to unsuitable conditions at site.

The insulation resistance of a new machine should be from 2 to 3 megohms. On the other hand, a machine that has been in operation for some time can have a deposit of dirt on the windings, and in such case a lower value of insulation can be accepted, e.g., 1 megohm.

Inspection after starting

(After a short period of operation) Pay particular attention to abnormal noise from the bearings, and to visual changes such as wear and discolouring of the commutator. Check for abnormal vibrations and temperatures.

INBETRIEBAHME

Bevor man mit den inneren Teilen einer Maschine in Berührung kommt muß man sich davon überzeugen, daß die Maschine stromlos ist. Auch stillstehende Maschinen können unter Spannung stehen.

Durchzuführende Kontrollen vor der Inbetriebnahme

- Bei der ersten Inbetriebnahme.
- Nach längerem Stillstand.
- Nach gründlicher Überholung.

Es ist zu prüfen :

1. Daß alle Kohlebürsten richtig angeordnet sind, die Rollbandfedern gut aufliegen und die Bürsten in ihren Haltern einwandfrei gleiten können.
2. Daß eventuelle Schutzanordnungen gegen Überwärmung wirken.
3. Daß eventuell aufgebaute Fremdlüfter die richtige Drehrichtung haben (siehe Pfeil am Gehäuse).
4. Daß die Kühl Luft frei ein- und ausströmen kann.
5. Daß Anschlüsse und andere mechanische Verbindungen gut angebracht sind.
6. Daß die Lager an der Blatthalter fest und dem Motor an der Achse sicherlich installiert sind.
7. Daß die Lager mit Fett versehen sind. Die Lager sind mit Schmiernippeln versehen.
8. Daß der Isolationswiderstand in den Anschlüssen im nächsten Absatz.

Messen des Isolationswiderstandes

Bevor eine elektrische Maschine in Betrieb genommen wird, insbesondere nach langerer Pause, sollte der Isolationswiderstand gemessen werden.

Neue Maschinen und solche mit neuen Wicklungen haben einen Isolationswert von 2-3 Megohm. Ungünstige Transportverhältnisse oder Lagerung können den Isolationswert durch eingedrungenen Staub oder Feuchtigkeit herabgesetzt haben. Dies kann auch bei Maschinen der Fall sein, die längere Zeit außer Betrieb waren.

Ein in solchen Fällen gemessener Wert von 1 Megohm kann noch akzeptiert werden.

Inspektion nach der Inbetriebnahme

(Nach kürzerer Betriebszeit). Die Aufmerksamkeit ist zu richten auf : anomale Geräusche der Lager, Verfärbung oder Verschleiß des Kommutators sowie Vibrationen und Temperatur.

Attention !

HAUTE TENSION !

Soyez toujours prudent lors de l'inspection et du contrôle des machines en fonctionnement.

Lubrification

Les roulements sont lubrifiés à la graisse. La lubrification doit être effectuée pendant la marche de la machine. Pour la fréquence de graissage et la quantité de graisse, pour les roulements équipés de graisseurs, voir plaque de lubrification sur le moteur.

Appareillage de contrôle

Contrôler que les instruments de mesure et de protection n'indiquent rien d'anormal.

ENTRETIEN ET REVISION

Paliers

Toutes les machines LAK sont normalement équipées de 2 roulements à billes. Les roulements sont graissés avec de la graisse UNIREX N2.

Cette graisse ou une graisse équivalente devra être utilisée pour lubrifier les roulements à graisse. Les intervalles normaux de remplacement des roulements à graisse sont compris entre 3000 et 6000 heures et dépendent de la vitesse et du type de service de la machine.

Il est recommandé que les roulements des machines ayant un service difficile soient démontés, nettoyés et regarnis de graisse neuve au moins une fois par an. L'usure des roulements peut être généralement constaté au toucher avec la main à l'oreille ou en mesurant leur température.

En service difficile, la température des paliers peut atteindre 85°C. Une température anormalement haute ou un bruit anormal indiquent une lubrification insuffisante ou une usure importante du roulement.

Il faut toutefois beaucoup d'expérience pour pouvoir estimer l'usure d'un roulement à l'oreille.

Balais et porte-balais

Contrôler :

- Que la couronne porte-balais et les porte-balais proprement dits sont solidement fixés.
- Que les balais peuvent glisser librement dans les porte-balais.
- Que les balais usés sont remplacés à temps.
- Que les porte-balais sont suffisamment propres.

Warning !

HIGH TENSION !

Always exercise the greatest care then inspecting and checking machines that are in operation.

Lubrication

The bearings are grease-lubricated. Lubrication should be carried out while the machine is running. Lubrication intervals and grease quantity, bearings fitted with lubricating nipples, see lubrication plate on the motor.

Control instrumentation

Check that all measuring and monitoring instruments connected to the machine register the nominal values.

Maintenance

Bearings
All bearings are fitted with UNIREX N2 grease. Use the same grease. Vaseline and it is recommended that the bearing quality of the bearing is checked during the bearing assembly.
Lubrication intervals from 3000 to 6000 operational hours, dependent upon the operating speed and the type of duty.

Under any circumstances it is recommended that the bearings of machines which operate on 8-hour duty, or more, be disassembled, cleaned and re-greased with the new grease at least once a year.

It is possible to check the condition of the bearing by ear alone. Listen to the bearing with the hand to ascertain whether it has become unusually noisy. Listen for any unusual noise that may be emitted from the bearing.

Measure the temperature.

The temperature of heavy-duty machines can be up to 85°C. Unduly high temperature or unusual noise is a sign to too little lubricant, or wear and tear of the bearing.

To be able to assess the condition of the bearing by ear alone demands a great deal of experience.

Brushes and brush-holders

Check the following :

- That the brush-rocker and brush-holders are firmly secured.
- That the brushes slide easily in their holders.
- That brush-holders are free from dirt.
- Replace all worn brushes.

Warnung !

HOCHSPANNUNG !

Bei der Inspektion und Kontrolle in Betrieb befindlicher Maschinen ist äußerste Vorsicht geboten.

Schmierung

Die Lager sind fettgeschmiert. Die Lager mit Schmiernippeln versehen und Nachschmierung muß unter Betrieb vorgenommen werden. Nachschmierungsintervalle und Fettmenge siehe Nachschmierschild auf dem Motor.

Kontrollausrüstung

Die angeschlossenen Meßinstrumente und Wächter sind auf ihre normalen Anzeigen hin zu überwachen.

INSTANDHALTUNG

Bear
ger
e LAK-Maschinen sind normal mit 2 gelagern ausgerüstet.
im Werk sind alle Lager mit UNIREX N2 eingetragen. Bei Nachschmierung sollte nur dieses Fett verwendet werden.

Normalerweise mit einem Nachschmierintervall von 3000-6000 Stunden gerechnet werden, dies ist von Drehzahl und Betriebsverhältnissen abhängig.

Für Maschinen mit 8-Stunden-Betrieb oder mehr ist empfohlen, daß die Lager einmal im Jahr ausgebaut, gereinigt und mit neuem Fett versorgt werden.

Der Zustand eines Lager kann unter den folgenden Methoden kontrolliert werden. Führen Sie eine Handprüfung durch, ob die Lager außergewöhnlich warm geworden sind. Acute oder ungewöhnliche Geräusche, die von den Lagern kommen.

Messen die Temperatur.

Bei starker Belastung unter schwierigen Umgebungsbedingungen kann die Lagertemperatur auf 85°C steigen.

Wird dieser Wert überschritten oder ungewöhnliche Geräuscheinbildung wahrgenommen, ist dies ein Zeichen von Fettmangel oder Verschleiß.

Die Beurteilung dieser Geräusche setzt allerdings einige Erfahrung voraus.

Kohlebürsten und Bürstenhalter

Es ist zu kontrollieren, daß :

- die Bürstenbrücke und die Bürstenhalter fest verschraubt sind.
- die Kohlebürsten in den Haltern leicht gleiten können.
- die Bürstenhalter frei von Schmutz sind.
- abgenutzte Kohlebürsten ausgetauscht werden.

Les balais neufs doivent toujours être rodés.

Rodage des balais

Introduire une bande de papier de verre de grain moyen (pas de toile émeri) entre le collecteur et les balais, avec le côté papier tourné vers le collecteur. Les balais étant appuyés avec la tension de ressort normale, faire glisser le papier de verre en suivant la courbure du collecteur.

Après rodage, relever les balais et souffler la poussière déposée sur les balais, les portebalais et le collecteur. Pour ce rodage final, utiliser une pierre douce.

Collecteur

Le collecteur doit avoir une patine unie. Celle-ci peut avoir une apparence très variable selon les conditions de service. En cas de noirissement inégal ou de traces de brûlures, il est nécessaire de repolir le collecteur avec un papier de verre de grain fin (jamais de toile émeri).

Nota : En ce qui concerne les moteurs alimentés par thyristors ou par redresseurs, il faudra toujours examiner le collecteur à la suite de troubles d'opération, rappel de fusibles, etc. Les défaillances peuvent donner lieu à l'oxydation du collecteur et risquer de provoquer des dégâts importants. On peut alors de rétablir le circuit de protection. Il faut contrôler le collecteur au bout d'un tour.

Tournage du collecteur

Le tournage d'un collecteur usé ou ovalisé nécessite beaucoup de soins et de précision. Afin d'obtenir un résultat satisfaisant, la vitesse de coupe ne sera pas inférieure à 200 m/min (métal dur) avec une avance de 0,08 à 0,1 mm.

Le tournage au diamant permet d'obtenir un résultat très supérieur, mais il nécessite une vitesse de coupe beaucoup plus élevée.

Dans les deux cas, la profondeur de coupe doit être limitée à 0,05 mm.

Après usinage, le faux-rond du collecteur ne doit pas dépasser 0,02 mm avec une rugosité $0,9 \leq Ra \leq 1,8 \mu\text{m}$. Lorsque la machine est en fonctionnement, un faux-rond de 0,04 mm est acceptable s'il est dû à une ovalité, mais le décalage des lames voisines doit rester inférieur à 0,02 mm.

Les collecteurs sont dimensionnés de façon à pouvoir être tournés plusieurs fois jusqu'aux diamètres minimaux.

New brushes must always be bedded-in to conform to the curvature of the commutator.

This is done by inserting a strip of medium-rough sandpaper (not emery paper) between the commutator and the brush, with the paper side towards the commutator.

Load the brush with its nominal spring tension and pull the strip of paper in the direction of curvature of the commutator. After bedding-in the brush, lift it from the commutator and blow away all carbon dust from the brush-holder.

Finish the bedded-in surface with a stand-stone.

Neue Kohlebürsten müssen stets eingeschliffen werden.

Zwischen Kommutator und Bürste wird ein Streifen mittelgrobes Sandpapier gelegt (kein Schmirgelleinen), mit der Papierseite zum Kommutator.

Die Bürsten werden durch den normalen Federdruck belastet und das Sandpapier über die Kommutatorkrümmung gezogen bis die Bürste die Krümmung des Kommutators angenommen hat. Nach erfolgtem Einschleifen sind die Bürsten abzuheben und alle Teile vom Kohlestaub zu reinigen.

Die eingeschliffene Oberfläche ist mit einem Bimsstein zu polieren.

Der Kommutator

Er soll eine gleichmässige Patina zeigen die allerdings abhängig von den Betriebsverhältnissen, ein verschiedenartiges Aussehen haben kann. Sind Brandmarken oder ungleiche Färbung festgestellt worden, muß der Kommutator mit feinem Sandpapier (niemals Schmirgelleinen) abgezogen werden.

NB ! Bei den Motoren die über Thyristorsteuerungen oder Gleichrichter betrieben werden ist der Kommutator immer zu kontrollieren wenn Betriebsstörregularitäten, Durchbrüche oder Kurzschlüsse vorkommen. Diese Störungen können eine starke Funkenbildung am Kommutator hervorrufen, daß nachfolgende Schichten nicht mehr abarbeiten sind. Dies genügt also nicht, den Fehler in der Steuerung zu beseitigen, es muß auch der Kommutator kontrolliert und gegebenenfalls bearbeitet werden.

Kontrolle des Kommutators

Erweist es sich als notwendig, einen abgenutzten oder unrunden Kommutator abzudrehen, ist es entscheidend, daß diese Arbeit richtig und sorgfältig vorgenommen wird. Das beste Ergebnis erreicht man wenn die Schnittgeschwindigkeit mindestens 200 m/min (für Hartmetall) und der Vorschub 0,08 bis 0,1 mm beträgt.

Bei einer Schnittgeschwindigkeit, was das weitaus meiste der Fall ist, kann die Schnittgeschwindigkeit erheblich höher liegen. In beiden Fällen soll die Abspansung auf 0,05 mm begrenzt bleiben. Ein neu abgedrehter Kommutator sollte nicht mehr als 0,02 mm Schlag haben bei einer Oberflächenrauheit von 4 μm . Im Betrieb kann ein Schlag von $0,9 \leq Ra \leq 1,8 \mu\text{m}$ werden wenn es sich um Ovalität handelt eine Lamellenverschiebung darf degegen 0,02 mm nicht überschreiten.

Die Kommutatoren sind so bemessen, daß mehrere Nachbearbeitungen vorgenommen werden können.



Tourage du collecteur

If the commutator becomes worn or is not true, it is necessary for it to be turned, and this must be done carefully and correctly. The best turning result is with a minimum cutting speed of 200 m/min (hard metal) at a feed rate of 0,08 to 0,1 mm revolution.

The cutting speed is considerably larger if diamond turning is employed, and this gives


maximum eccentricity of a newly turned commutator must not exceed 0,02 mm, with a maximum surface roughness $0,9 \leq Ra \leq 1,8 \mu\text{m}$. A larger eccentricity is accepted in the case of oval turning. If, however, the segments cause the brushes to chatter the eccentricity of 0,02 mm must not be exceeded.

The commutators are so constructed that they can be turned several times during their lifetime.

Généralement, le collecteur doit être tourné après l'usure de trois jeux de balais. Il peut être nécessaire de régler la position des porte-balais après plusieurs tournois du collecteur. La distance séparant le collecteur de la cage du porte-balais doit être comprise entre 1,5 et 2,5 mm.

Chaque tournage doit être suivi d'un grattage ou d'un fraisage des entrelames en micanite à une profondeur d'environ 0,5 mm. Il ne doit pas rester de mica sur les flancs des lames. Après grattage des entrelames, on procèdera au chanfreinage des bords de lames. Le résultat final doit avoir l'aspect d'une des deux figures suivantes :


Figures :

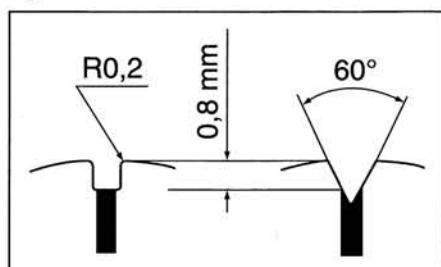

When a commutator has been turned several times it may be necessary to re-position the brush-holders, which shall be positioned so that there is a minimum distance of 1,5 and a maximum distance of 2,5 mm between the brush-holder and the commutator.

After every turning of a commutator it is necessary to undercut the mica between the segments to a depth of 0,8 mm, and there must be no wafers of mica left on the sides of the segments.


The segment edges of a commutator that has been turned end undercut should be bevelled as indicated in the sketches below.

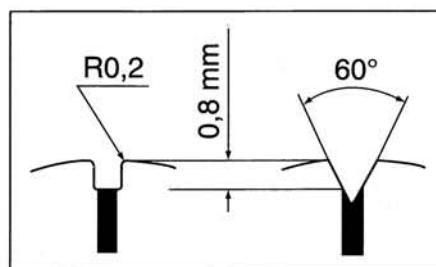

Ist der Kommutator mehrmals überdreht worden, müssen die Bürstenhalter eventuell nachgestellt werden. Der Abstand zum Kommutator soll min. 1,5 mm und max. 2,5 mm betragen.

Nach jeder Nachbearbeitung sind die Mica-isolationen zwischen dem Lamellen auf eine Tiefe von ungefähr 0,8 mm auszuschaben. Es ist darauf zu achten, daß keine Micasreste seitlich stehen bleiben.

Die Lamellenkanten sind anschließend so zu brechen wie aus nachstehender Abb. ersichtlich ist.

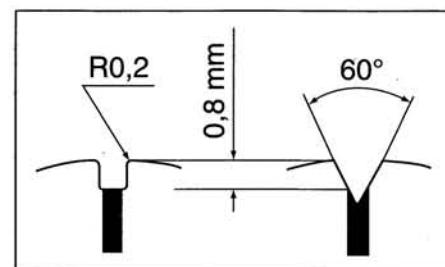

INSPECTION NETTOYAGE

L'état de propreté de la machine et de ses alentours a une importance très importante pour la fiabilité de fonctionnement. Il faut prévenir l'accumulation de poussière et d'autres impuretés provenant soit directement des machines soit par l'intermédiaire qui viennent de l'extérieur par entrées et sorties, les fenêtres et les ouvertures de ventilation.

Contrôles périodiques préventifs

L'étendue et la fréquence de ces contrôles dépend du mode de travail de la machine. Il faudra souvent, lors de la préparation d'un programme de contrôle, tenir compte des conditions spécifiques, telles que le programme de travail de la machine, le milieu ambiant, la propreté de l'air, etc... Pour cela, on s'appuiera sur l'expérience acquise en examinant la machine et ses accessoires, et en observant en particulier l'usure des balais et l'encrassement des filtres.

Un tel contrôle initial permet de simplifier et de justifier les contrôles périodiques ultérieurs. Par exemple, une machine nouvellement installée peut être soumise à un contrôle hebdomadaire général jusqu'à ce que l'expérience acquise permette d'espacer les contrôles.

On profitera des arrêts, qu'ils soient ou non prévus à l'avance, pour effectuer le nettoyage jugé nécessaire et possible dans le temps alloué, ainsi que pour un examen général.

On contrôlera en particulier qu'il n'y a pas de jeu dans les bobinages, que les balais ne sont pas usés et qu'ils ne sont pas coincés dans les porte-balais.

INSPECTION CLÉS

A la fin d'une activité opérationnelle, la propreté de la machine et de son environnement est une nécessité pour assurer le bon fonctionnement de la machine. Des facteurs peuvent influencer la propreté qui doivent être pris en compte : la nature de l'environnement, la pollution de l'air, la température, l'humidité, etc. Ces facteurs peuvent également influencer la durée et la fréquence des inspections.

Routine inspection

This inspection may vary as regards extent and frequency, dependent upon the type of duty. Local conditions such as the operating programme of the machine, the general environment, the pollution content of the ambient air, etc. can also be decisive influences in the programming of inspections. Another determining factor is the experience in the operation of the machine and its accessories, gained after a time by following the condition and wear of the brushes and the clogging of air filters, etc.

Frequent checking of these points serves to simplify routine inspections. For example, a weekly inspection of a newly installed machine could be considered reasonable, and the period could be lengthened as more experience is gained.

When it is decided to take a machine out of operation, or if a machine is stopped for other reasons, it should be cleaned to the extent necessary and within the time available, and at the same time given a general inspection. This should include a check of winding securing, the wear and tear of the brushes, and that the brushes slide freely in their holders.

INSPECTION UND ENTFERNUNG

Die Inspektion muß, was Umfang und Häufigkeit angeht, den Arbeitsbereichen entsprechen. Die lokalen Gegebenheiten wie z.B. die Weise, wie das Arbeitsprogramm der Maschine Umlaufung, Luftreinheit u.s.w. sind bestimmt hierfür. Beobachtungen und Erfahrungen über den Bürstenverschleiß, die Verschmutzung von eventuellen Filtern und dgl. geben entsprechende Hinweise.

Routineinspektion

Die Inspektion muß, was Umfang und Häufigkeit angeht, den Arbeitsbereichen entsprechen. Die lokalen Gegebenheiten wie z.B. die Weise, wie das Arbeitsprogramm der Maschine Umlaufung, Luftreinheit u.s.w. sind bestimmt hierfür. Beobachtungen und Erfahrungen über den Bürstenverschleiß, die Verschmutzung von eventuellen Filtern und dgl. geben entsprechende Hinweise.

Eine regelmäßige Untersuchung dieser Faktoren erleichtert die Routineinspektion. Für eine neu installierte Maschine ist eine wöchentliche Untersuchung angebracht. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse bestimmen dann den weiteren periodischen Untersuchungsverlauf.

Bei (vorausbestimmten) festgelegten oder auch anderen Betriebsunterbrechungen können, soweit es die Zeit erlaubt und es angebracht erscheint, Reinigung und Untersuchung der Maschine vorgenommen werden. Der feste Sitz der Wicklungen, Bürstenverschleiß sowie das einwandfreie Gleiten der Bürsten in den Haltern können bei dieser Gelegenheit geprüft werden.

DEMONTAGE ET REMONTAGE

Démontage

- Déconnecter la machine et le motoventilateur s'il y a lieu.
- Démonter les gaines de ventilation s'il y a lieu.
- Démonter les accessoires s'il y a lieu.
- Enlever les portes de visite, relever les balais et bloquer ceux-ci en position relevée à l'aide des ressorts de porte-balais.
- Démonter le couvre-roulement extérieur du côté collecteur.
- Débrancher les câbles de connexion des balais.
- Dévisser les vis de fixation des paliers-flasques. Démonter ensuite le palier-flasque (côté collecteur) avec la couronne porte-balais.
- Sortir ensuite l'induit et le palier-flasque (côté opposé collecteur) du stator.
- Enlever les couvre-roulements avant de démonter le palier-flasque (côté opposé collecteur).
- Toujours envelopper l'induit dans un emballage approprié.

Remontage

On procédera aux réassemblages dans l'ordre inverse. Si les roulements sont émolument lubrifiés, il faudra les remettre dans leurs emplacements intérieurs. Il suffit de faire attention qu'aucune impureté n'y pénètre. Faire attention de ne pas endommager l'enroulement ni le collecteur. Serrer toutes les vis et contrôler que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.

DISASSEMBLY AND RE-ASSEMBLY

Disassembly

- Remove the supply connections to the machine and the blower (if the latter is mounted).
- Remove possible air pipe connections.
- Dismount possible accessories.
- Remove the inspection covers, lift the brushes off the commutator, and retain them in the lifted position by means of the brush-holder springs.
- Remove the protection cover and then the inner ball-bearings covers of the N-endshield.
- Disconnect the leads to the brushes.
- Loosen and remove the endshield screws and dismount the N.D.-endshield together with the brush gear.
- Take the armature and the D-endshield out of the frame.
- Remove the bearing covers before disassembling the D-endshield.
- Always protect the bearings against pollution with suitable packing.

During assembly, the machine must be supplied with current. If the brushes have been removed, lift them off the commutator and retain them in the lifted position by means of the brush holder springs. Then remove the protection cover and the inner ball-bearings covers of the N-endshield. Before taking the armature and the D-endshield out of the frame, remove the bearing covers. Make sure that all the leads to the brushes and commutator are replaced in the armature. Tighten all screws and check that supply cables are properly connected and secured.

Drives Motors Controls

Réglage de la couronne porte-balais

Les machines sont livrées avec la couronne porte-balais réglée sur la ligne neutre, la machine pouvant fonctionner dans les deux sens. Cette position est repérée sur la couronne porte-balais.

S'il est nécessaire de vérifier cette position, par exemple en cas de remplacement de l'induit, on procédera de la façon suivante :

- Avant de déterminer la position correcte, les carbons doivent être rodés soigneusement. Débrancher l'alimentation et connecter un voltmètre pouvant mesurer quelques volts entre les porte-balais.
- Démonter l'une des connexions de l'enroulement d'excitation et appliquer à celui-ci une tension d'accumulateur comprise entre 3 et 12 volts.
- L'interruption et le rétablissement rapides du courant provoque l'induction d'une tension dans l'induit qui est indiquée par le voltmètre.
- La déviation du voltmètre augmente lorsqu'on s'écarte de la ligne neutre. Elle est minimale, ou même nulle, sur la ligne neutre.
- Mesurer la position ainsi trouvée. Faire un repère sur la couronne porte-balais et serrer les vis.

When the machine is supplied, the brush-rocker is set and marked for the neutral position.

Should it be necessary to check this in the event of a replacement of armature, use the following procedure :

- Before the position is determined, make sure the brushes are bedded-in correctly.
- Disconnect the supply to the machine, and connect a voltmeter having a measuring range of a few Volts across two consecutive brush pins.
- Disconnect one of the leads to the field coil, and connect the field coils to a battery having a capacity of 3 to 12 Volts.
- By rapidly switching the voltage on and off the field coils, a voltage is induced in the armature and a deflection is registered on the voltmeter.
- This deflection becomes greater the further the brushes are turned away from the neutral position. The deflection is least (possibly zero) in the neutral position.
- Measure this position, and mark and secure the brush-rocker.

DEMONTAGE UND MONTAGE

Demontage

- Alle Anschlußkabel, auch die eventueller Lüftermotore sind abzuschließen.
- Eventuelle Rohrabschlüsse und Zubehör abbauen.
- Bedienungsklappen entfernen, Bürsten abheben und sie mit den Rollbandfedern in abgehobener Stellung festklemmen.
- Äußeren Lagerdeckel abnehmen und den inneren Kugellagerdeckel an der Bürstenseite abschrauben.
- Die Anschlußkabel für die Kohlebüsten abnehmen.
- Schrauben der Lagerschilder lösen, das bürstenseitige Lagerschild kann nun mitsamt der Bürstenbrücke abgehoben werden.
- Den Anker jetzt mitsamt dem antriebseitigen Lagerschild aus dem Ständer nehmen.
- Zur Demontage des antriebseitigen Lagerschildes ist der äußere Kugellagerdeckel abzunehmen.
- Die Lager gegen Verunreinigung durch Schmutz und Feuchtigkeit schützen.

Montage

Die Maschinen werden generell in entgegengesetzter Reihenfolge vorge montiert und die Kugellager müssen vorsichtig aufgesetzt werden. Beim Einfügen der Bürsten soll gern sorgfältig darauf geachtet werden, daß die Bürsten nicht verschmutzt werden und bei Einbau des Ankers aufpassen, daß Wicklungen und Kommutator nicht beschädigt werden.

Alle Schrauben und elektrischen Verbindungen müssen gut gespannt werden.

Einstellen der Bürstenbrücke

Die Maschinen werden mit neutral eingestellt also trennungsunabhängiger Bürstenbrücke geliefert. Die Stellung ist markiert.

Ist die Überprüfung der Brückenstellung notwendig, beispielsweise nach dem Austausch des Ankers, geht man folgendermaßen vor :

- Vor der Überprüfung müssen die Kohlebürsten gut eingeschliffen sein.
- Die Maschine ist stromlos zu machen und ein Voltmeter mit einem Meßbereich von einigen wenigen Volt wird an 2 Bürstenhalter angeschlossen.
- Wird der Stromkreis zu den Feldspulen nun abwechselnd schnell geschlossen und getrennt, induziert sich eine Spannung im Anker und das Voltmeter schlägt aus.
- Der Ausschlag ist umso größer, je weiter die Bürsten aus der neutralen Stellung stehen. In neutraler Stellung ist der Ausschlag am geringsten (evtl. gleich Null).
- Diese Stellung wird ausgemessen, markiert und die Bürstenbrücke festgeschraubt.

Nettoyage du filtre

Filtre non régénérable.

Nettoyage par soufflage énergique.

Le média filtrant (tissu de fibre synthétique) peut être nettoyé 2 à 3 fois maximum (selon précautions de nettoyage) après démontage de son support.

Si nécessaire l'élément filtrant peut être changé, sans changer le support.

Nettoyage de l'échangeur air/air

Prévoir périodiquement leur nettoyage par écouvillonnage.

Pour cela, démonter le panneau arrière côté opposé bout d'arbre ainsi que le filtre.

L'entrée du faisceau se trouve face à l'observateur. Passer un écouillon à travers chaque tube, ouvrir les portes du collecteur, souffler ensuite la chambre du collecteur à l'air comprimé.

Ensuite, effectuer un nettoyage par soufflage d'air comprimé des poussières à l'extérieur des tubes du faisceau, afin de permettre le passage de l'air entre ces tubes.

La fréquence de nettoyage des échangeurs dépend de l'environnement.

Nettoyage de l'échangeur air/eau

Le seul nettoyage à proposer est le nettoyage interne (voir plus haut "Nettoyage du filtre, filtre non régénérable").

Cleaning of the filter

Non regenerated filter

Cleaning by strong blowing.

The filtering medium (with synthetic fiber fabric) may be cleaned 2 or 3 times (according to precautions of cleaning) after removal from its holder.

If necessary, the filtering element may be replaced without replacing the holder.

Cleaning the air/air exchanger

Give the exchanger a good clean up at regular intervals. For that, take off the back panel, opposite main shaft end side.

The inlet of the bundle stands right opposite the observer.

Pass a cleaning brush through each tube, open the doors of the commutator, then blow the commutator housing through, with forced-draught air. Set the back panel back.

Then, with forced-draught air, blow off the dust surrounding the tubes of the bundle, so as to let the passage of air between these tubes.

The frequency of such clean-ups is up to the surroundings atmosphere.

If the filter is a filter with a filter holder, the filter process is complicated, it is better to see paragraph "Cleaning the filter".

Cleaning the air/water exchanger

If the exchanger is a filter with a filter holder, it is only to clean the interior, see paragraph "Cleaning the filter".

Filterreinigung

Nicht-regenerierbare Filter

Reinigung durch kräftiges Ausblasen.

Die Filtermatte (aus synthetischer Faser) kann nach dem Herausnehmen aus der Halterung zwei bis dreimal gereinigt werden.

Falls erforderlich, kann die Filtermatte ersetzt werden, ohne die Halterung auszutauschen.

Reinigung des Luft-Luft-Kühlers

Der Kühler sollte in regelmäßigen Abständen sorgfältig gereinigt werden. Hierfür ist die Abdeckung an der Rückseite gegenüber dem Antriebswellende abzunehmen.

Die Eintrittsöffnungen des Rohrbündels liegen dann dem Betrachter genau gegenüber. Säubere jedes Rohr mit einer Rohrbürste, öffne die Kommutatorabdeckungen und blase den Kommutatorraum mit Druckluft aus. Befestige wieder die Rückwand.

Dann entferne mit Druckluft den Staub auf der Oberfläche der Rohrbündel, um den Luftdurchtritt zwischen den Rohren zu gewährleisten.

Die Frequenz dieser Reinigung hängt von der Umgebungsluft ab.

Bei der Wartung des Kühlers mit einem inneren Filter statt einer Filterhalterung, verfahren wie im Abschnitt "Filterreinigung" angegeben.

Reinigung des Luft-Wasser-Kühlers


Bei der Wartung des Kühlers mit einem inneren Filter statt einer Filterhalterung, muß nur der Filter gereinigt werden (siehe Abschnitt "Filterreinigung").



Drives Motors Controls

SCHEMA DE BRANCHEMENT
CONNECTION DIAGRAM
ANSCHLUß-SCHEMA

LAK 2071 - LAK 2132

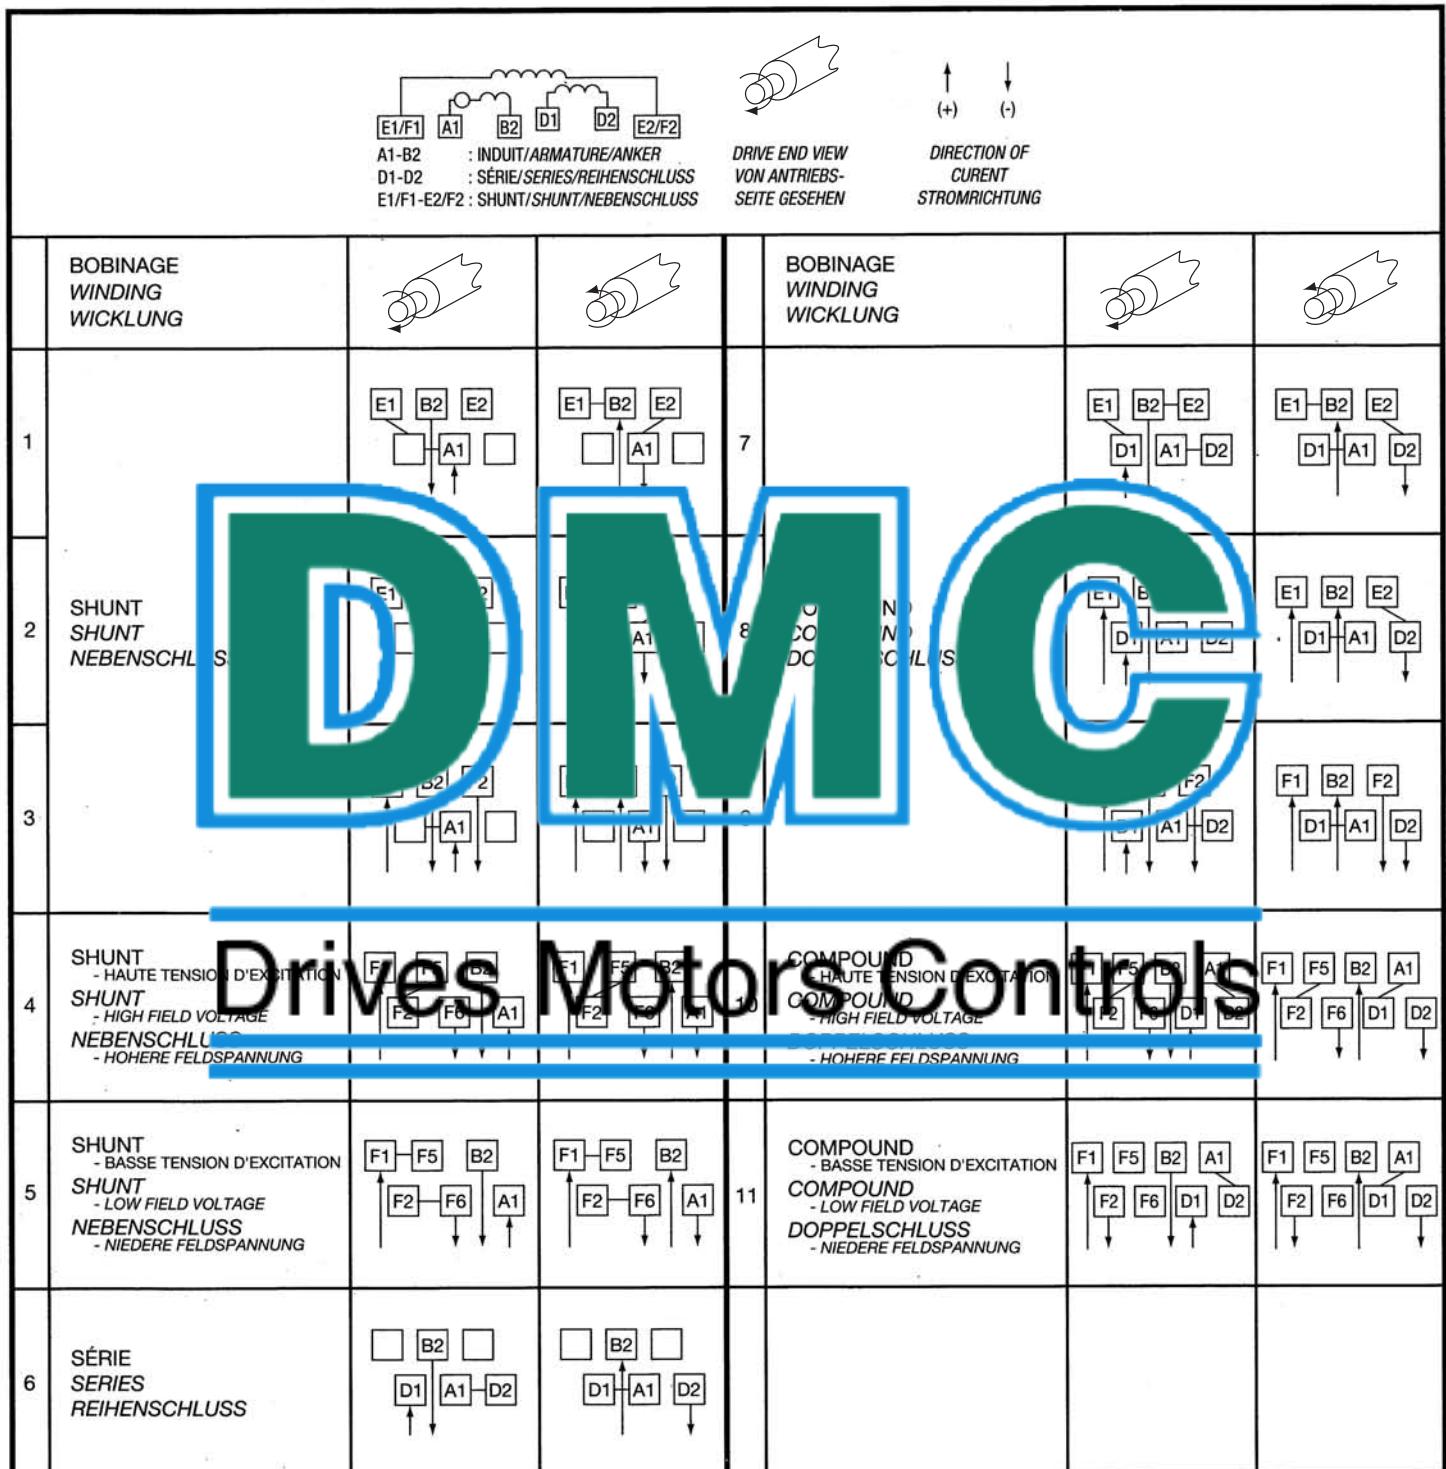

Désignation des protection thermiques - Autres accessoires :

Voir page 13


Marking of windings temperature protection - Other accessories :

See page 13


Bezeichnung des Temperaturschutzes der Wicklungen - Anderes Zubehör :

Schaule Seite 13

Schéma de branchement, LAK conception standard
Terminal diagram, LAK Standard design
Klemmenanschlussplan, LAK Standardausführung
Shunt - Shunt - Nebenschluss

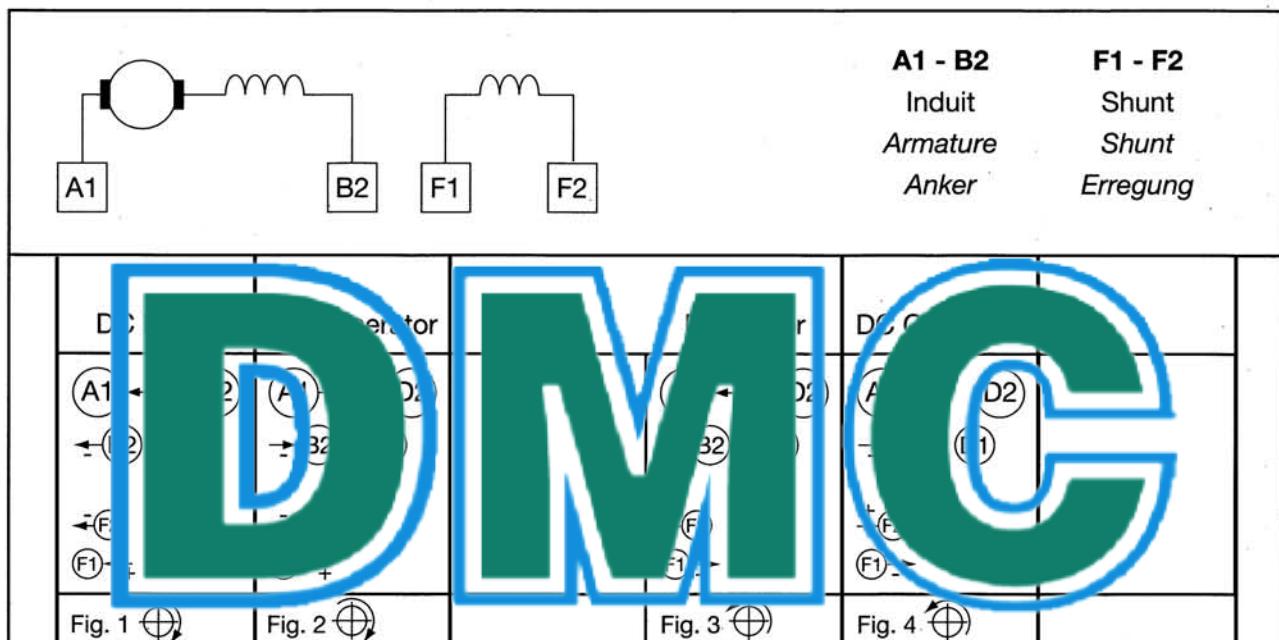


**Double excitation
Double field winding
Doppelfeldwicklung**

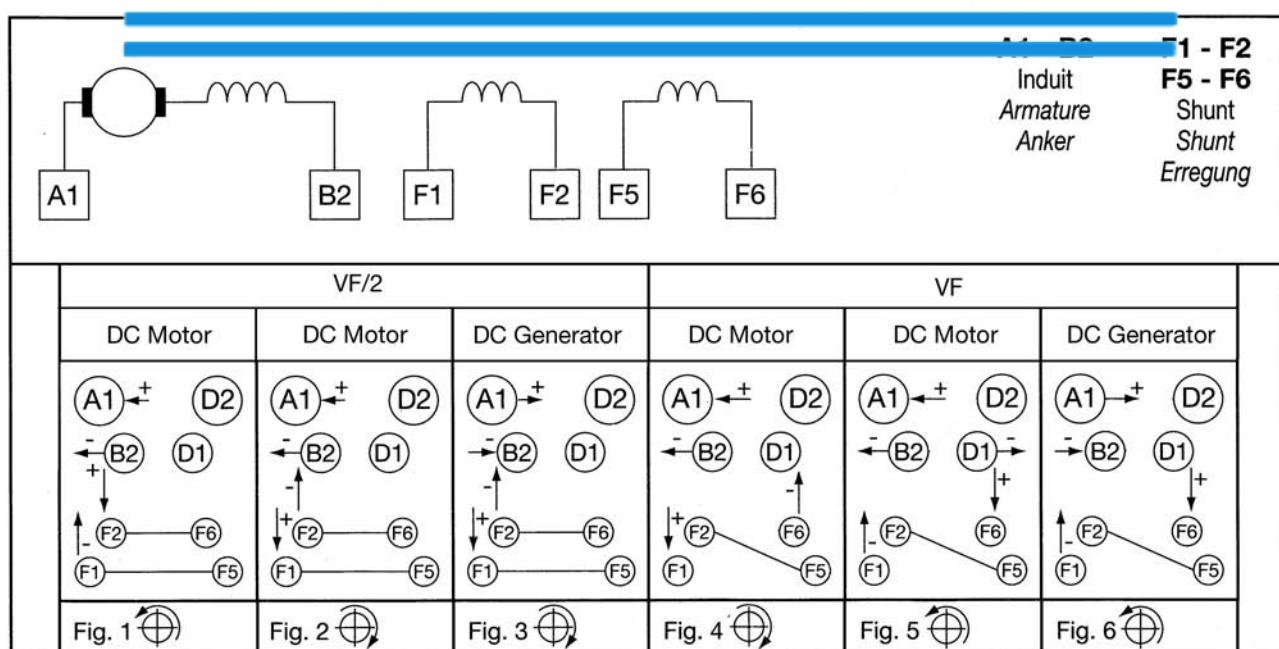

SCHEMA DE BRANCHEMENT
CONNECTION DIAGRAM
ANSCHLUß-SCHEMA


LAK 4112 - LAK 4280

Excitation Compound
Stabilization winding
Hilfreihenschlußwicklung

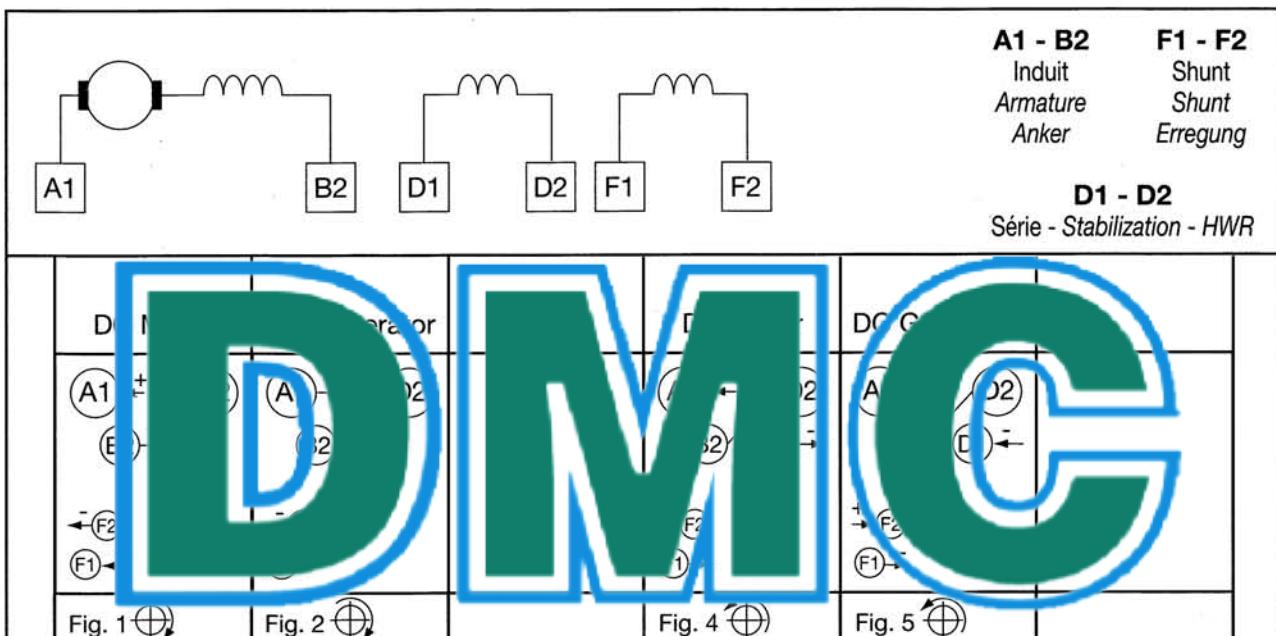

Double excitation et bobinage de stabilisation
Double field and stabilization winding
Doppelte und Hilfreihenschlußwicklung

Drives Motors Controls

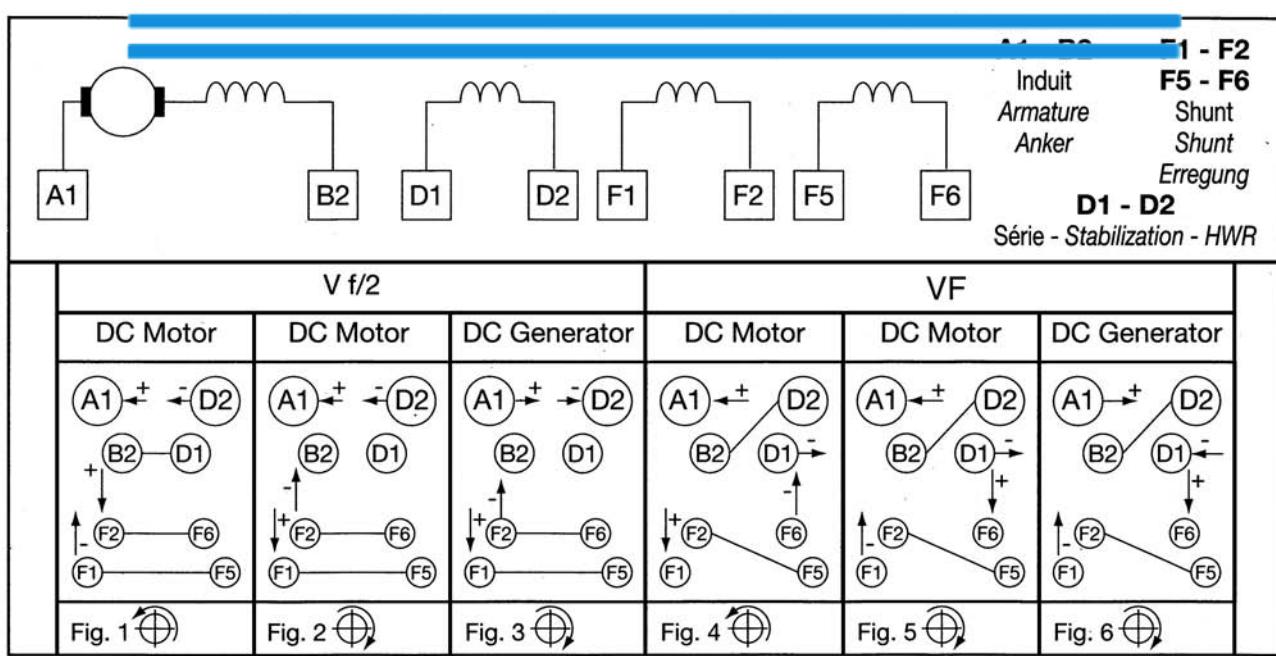

SCHEMA DE BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES

CONNECTION DIAGRAM ACCESSORIES

ANSCHLUß-SCHEMA ZUBEHÖR

Désignation des protections thermiques
 Marking of windings temperature protection
 Bezeichnung des Temperaturschutzes der Wicklungen

	Protection dans Protection fitted in Schutz eingebaut in	Bi-métal (klixon type) Schutz durch Bimetall kontakte max 250 V AC	Thermistor protection Schutz durch Thermistoren max 2,5 V DC	PT 100 max 2,5 V DC
1 protection (déclenchement) 1 protection (trip) 1 Schutz (Auslösung)	Pôles auxiliaires Interpoles Hilfspole	(S1) —— (S2)	(T1) —— (T2)	(P1) —— (P2)
2 protection (2 alarms) 2 protection (2 Auslösungen)	1 dans pôles auxiliaires 1 in interpoles 1 in Hilfspole 1 dans pôles auxiliaires 1 in interpoles 1 in Hilfspole	(S1) —— (S3)	(T1) —— (T3)	(P1) —— (P3)
2 protection (alarmes) 2 protection (Auslösungen) 2 Schutz (Wiederholung)	2 dans pôles auxiliaires 2 in interpoles 2 in Hilfspole	(S1) —— (S4)	(T1) —— (T4)	(P1) —— (P4)


Autres accessoires
 Other accessories
 Andere Zubehör

Drives Motors Controls

	Désignation Marking Bezeichnung	
Résistance réchauffage Heating element Heizelement	(R1) —— (R2)	110 V ou 220 V ($\pm 5\%$) - 110 oder 220 V ($\pm 5\%$)
Frein Brake control Bremsenüberwachung	(X1) (X2)	24 V ou 207 V (DC) comme standard (+ 5 % / - 10 %) autre tension sur demande 24 V or 207 V (DC) as standard (+ 5 % / - 10 %) other volatges on request 24 V oder 207 V (DC) als standard (+ 5 % / - 10 %) andere Spannungen auf Anfrage
Contact position frein Brake disk position indicator Positionsanzeige der Bremscheibe	(X3) —— (X4)	Max 308 V, 10 A (AC) / 487 V, 1 A (DC)
Détection usure balais Brush wear sensor Bürstenabriebüberwachung	(Y1) —— (Y2)	Charge resistive / Resistive load / Widerstandslast : max 3 A, 220 V (AC) / 7 A, 28 (DC) Charge inductive / Inductive load / Induktive last : max 2 A, 220 V (AC) / 4 A, 28 V (DC)
Mesure FEM FEM measurement EMK-Messung	(A1) —— (V) —— (S5)	

MOTEUR A COURANT CONTINU
D.C. MOTORS TYPES
GLEICHSTROMMOTOREN

LAK 2071 - LAK 2132
LAK 2071 - LAK 2132
LAK 2071 - LAK 2132

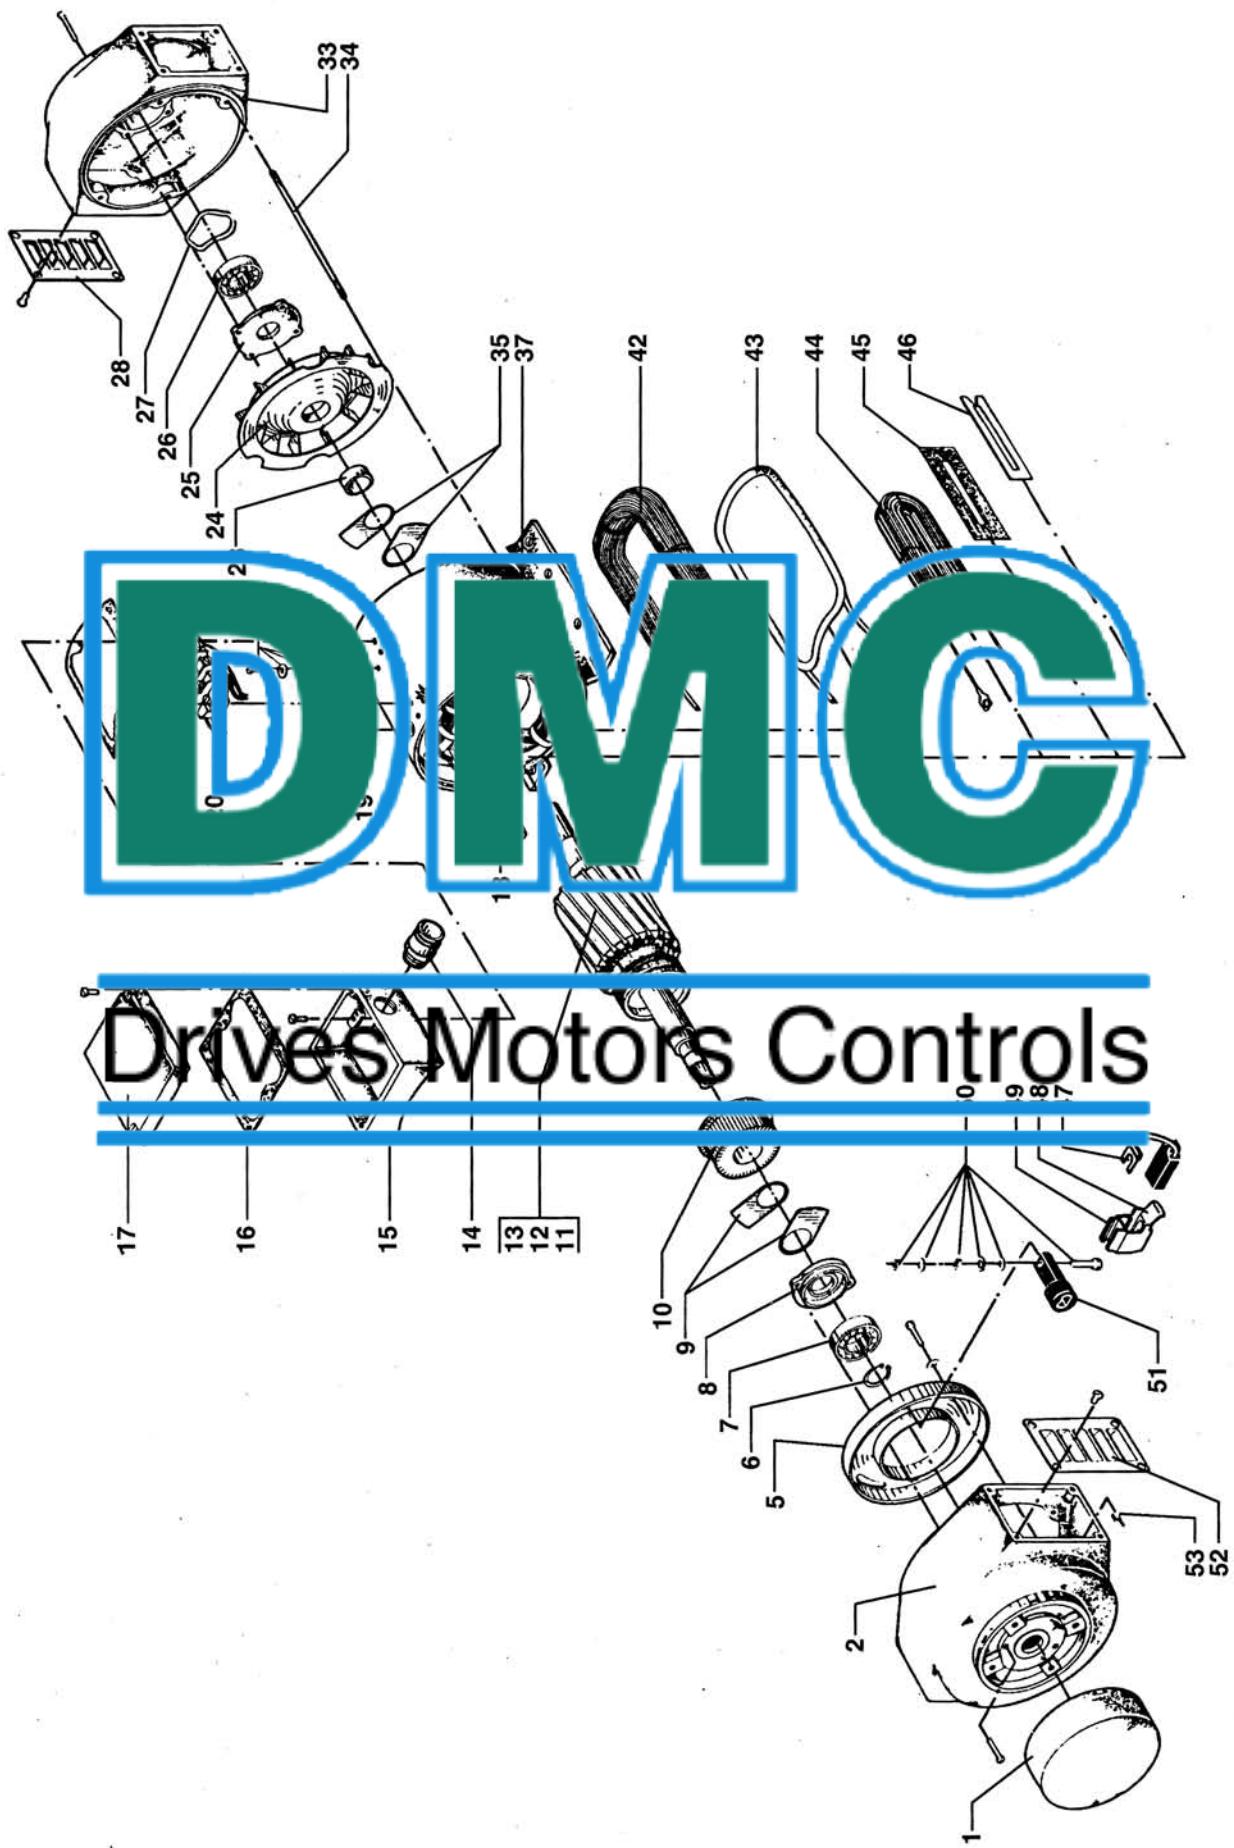

LAK 2071-2132**Légende**

- 1 Capot de protection
- 2 Palier-flasque N
- 5 Couronne porte-balais
- 6 Circlips
- 7 Roulement à billes N
- 8 Garde-graissé N
- 9 Disque d'équilibrage
- 10 Collecteur
- 11 Enroulement induit
- 12 Isolation d'induit
- 13 Armature d'induit
- 14 Presse-étoupe
- 15 Boîte à bornes
- 16 Joint
- 17 Couvercle de boîte à bornes
- 18 Clavette
- 19 Traversée
- 20 Plaques à bornes
- 21 Joint
- 22 Borne de terre
- 23 Douille de serrage
- 24 Turbine de ventilation
- 25 Garde-graissé interne
- 26 Roulement à billes
- 27 Rondelle élastique
- 28 Plaque persiennée
- 33 Palier-flasque D
- 34 Goujon
- 35 Disque d'équilibrage
- 37 Carcasse
- 42 Bobine shunt
- 43 Bobine série
- 44 Bobine de comm.
- 45 Isolation pour 44
- 46 Epingle de blocage
- 47 Charbon
- 48 Ressort-rouleau
- 49 Porte-balai
- 50 Boulon complet
- 51 Bras porte-balais
- 52 Plaque persiennée N
- 53 Ecrou pour 34

D.C. machines
LAK 2071-2132

- 1 Protection cover
- 2 Bearing end shield NDE
- 5 Brush rocker
- 6 Locking ring
- 7 Ball bearing NDE
- 8 Ball bearing cover
- 9 Balancing fins
- 10 Commutator
- 11 Armature winding
- 12 Armature insulation complete
- 13 Armature core complete
- 14 cable gland
- 15 Terminal box housing
- 16 Gasket
- 17 Terminal box cover
- 18 Key
- 19 Grommet
- 20 Terminal board complete
- 21 Gasket
- 22 Earthing terminal
- 23 Earth connection bush
- 24 Interpole coil
- 25 Balance fin housing cover
- 26 cable gland
- 27 lock washer
- 28 Gill slit cover
- 33 Eccentric end shield
- 34 Nut
- 35 balancing fins
- 37 Frame complete
- 42 Shunt field coil
- 43 Stabilizing series winding
- 44 Interpole coil
- 45 Insulating piece for 44
- 46 Locking pin for 44
- 47 Brush
- 48 Bushing
- 49 Brush holder
- 50 Bolt complete for 49
- 51 Brush holder arm
- 52 Gill slit cover N
- 53 Hexagon nut for 34

Gleichstrommotoren
LAK 2071-2132


- 1 Schutzhülle
- 2 Lagerschild N
- 5 Burstenbrücke
- 6 See gerring
- 7 Kugellager N
- 8 Lagerdeckel N
- 9 Auswucht Fahne
- 10 Kommutator
- 11 Ankerwicklung
- 12 Ankerisolation komplett
- 13 Anker ungewickelter komplett
- 14 Kabelverschraubung
- 15 Klemmenkasten
- 16 Dichtung
- 17 Klemmenkasten deckel
- 18 Paßfeder
- 19 Tüll
- 20 Klemmbrech komplett
- 21 Packung
- 22 Erdungsclammer
- 23 Sicherungsschraube
- 24 Aggregatzangehörigkeit 1
- 25 Kugellagerring D
- 26 Federscheibe
- 27 Geschlitzte Klappe D
- 28 Aggregatzangehörigkeit 2
- 35 Flanschplatte
- 37 Standfuß komplett
- 42 Nebenschlußspule
- 43 Stabilisierungswicklung
- 44 Wendespule
- 45 Isolierteil für 44
- 46 Sicherungsstift für 44
- 47 Kabelbürgste
- 48 Drehzahlmesser
- 49 Bürstenhalter
- 50 Bolzen komplett für 49
- 51 Bürstenarm
- 52 Bedienungsklappen N
- 53 Sechskantmutter für 34




Drives Motors Controls

MOTEUR A COURANT CONTINU *D.C. MOTORS TYPES* *GLEICHSTROMMOTOREN*

LAK 4200 - LAK 4280
LAK 4200 - LAK 4280
LAK 4200 - LAK 4280

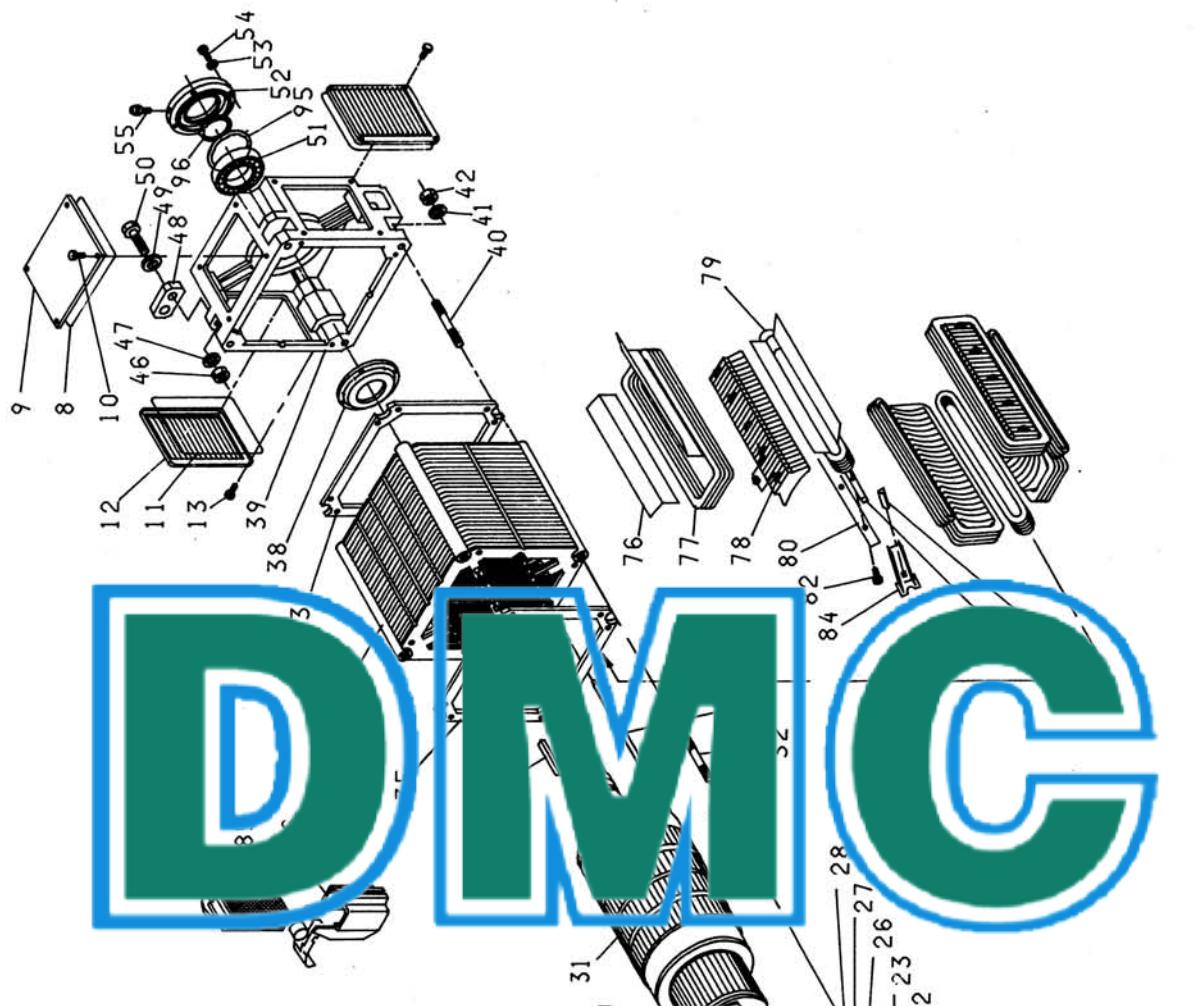

Drives Motors Controls

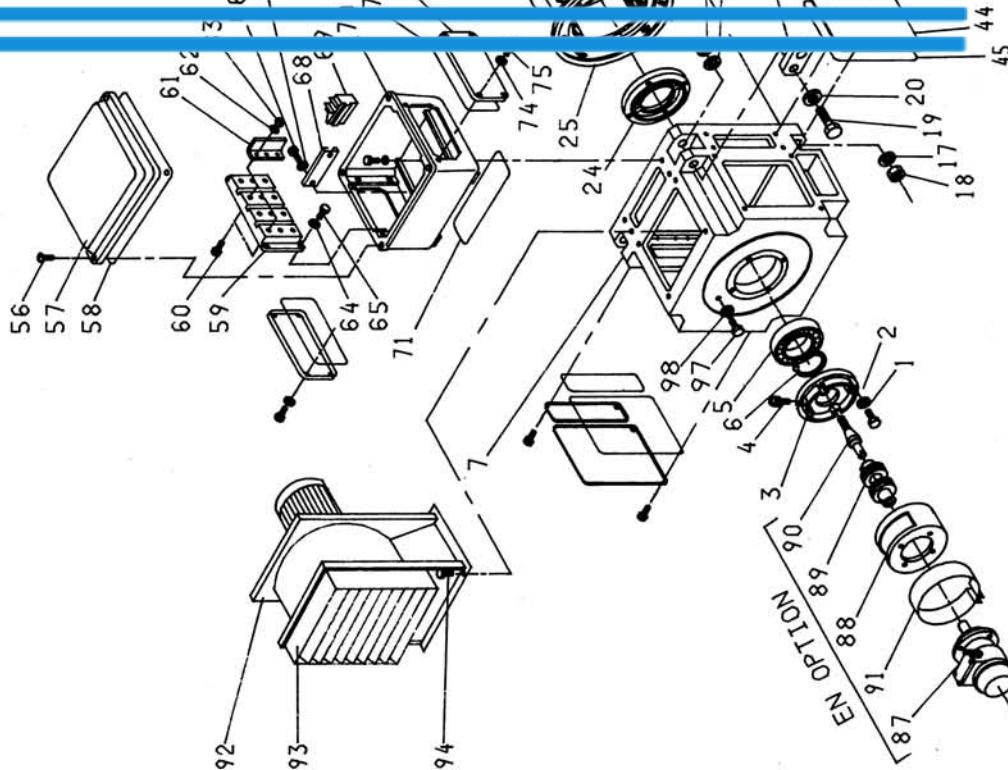

LAK 4200-4280

Légende

- 1 Vis pour 3
- 2 Rondelle pour 3
- 3 Couvre-roulement extérieur, côté collecteur
- 4 Graisseur
- 5 Roulement à billes, côté collecteur
- 6 Circlips
- 7 Palier flasque, côté collecteur
- 8 Joint pour 9
- 9 Porte pleine
- 10 Vis pour 9
- 11 Joint pour 12
- 12 Porte à cuvett, côté collecteur
- 13 Vis pour 12
- 14 Vis pour 15
- 15 Couvercle de flasque, côté collecteur
- 16 Joint pour 15
- 17 Rondelle pour 7
- 18 Ecrou pour 7
- 19 Vis pour 7
- 20 Rondelle pour 21
- 21 Anneau de levage
- 22 Rondelle pour 21
- 23 Ecrou pour 21
- 24 Couvre roulement intérieur, côté collecteur
- 25 Couronne porte-balais
- 26 Vis pour 25
- 27 Rondelle pour 25
- 28 Ecrou pour 25
- 29 Disque d'équilibrage, côté collecteur
- 30 Collecteur
- 31 Induit complet
- 32 Goujon pour stator
- 33 Tige de fixation des pôles principaux
- 34 Clavette de bout
- 35 Joint
- 36 Carcasse
- 37 Joint
- 38 Couvre roulement intérieur, côté bout d'arbre
- 39 Palier flasque, côté bout d'arbre
- 40 Goujon pour stator
- 41 Rondelle pour 36
- 42 Ecrou pour 36
- 43 Rondelle pour 41
- 44 Couvercle de flasque, côté bout d'arbre
- 45 Joint pour 41
- 46 Ecrou pour 48
- 47 Rondelle pour 45
- 48 Anneau de levage
- 49 Rondelle pour 45
- 50 Vis pour 45
- 51 Roulement, côté bout d'arbre
- 52 Couvre-roulement, côté bout d'arbre
- 53 Rondelle pour 49
- 54 Vis pour 49
- 55 Graisseur
- 56 Vis pour 54
- 57 Couvercle de boîte à bornes
- 58 Joint pour 54
- 59 Plaque à bornes
- 60 Vis pour 56
- 61 Pièces de contact
- 62 Rondelles pour 58
- 63 Ecrou pour 58
- 64 Rondelle pour 56
- 65 Vis pour 56
- 66 Vis pour 65
- 67 Rondelle pour 65
- 68 Butée d'arrêt
- 69 Bornes Entrellec
- 70 Boîte à bornes
- 71 Joint pour 67
- 72 Joint pour 70
- 73 Plaque de boîte à bornes
- 74 Rondelle pour 70
- 75 Vis pour 70
- 76 Isolant pour pôle principal
- 77 Bobinage de pôle principal
- 78 Pôle principal
- 79 Pôle auxiliaire
- 80 Câble pôle auxiliaire
- 81 Barre de pôle auxiliaire
- 82 Vis pour 78
- 83 Pièce d'extrémité
- 84 Console de pôle auxiliaire
- 85 Balais pour 86
- 86 Porte-balais
- 87 Dynamo tachymétrique
- 88 Support D.T.
- 89 Accouplement D.T.
- 90 Axe d'accouplement D.T.
- 91 Sangle de protection D.T.
- 92 Motoventilateur
- 93 Filtre
- 94 Vis pour 92
- 95 Rondelle de précharge roulement
- 96 Circlips
- 97 Vis d'indexation couronne porte-balais
- 98 Rondelle pour 97

D.C. Machines, Types LAK 4200-4280

- 1 Screw for 3
- 2 Washer for 3
- 3 External bearingcover, commutator side
- 4 Grease nipple
- 5 Ball-bearing, commutator side
- 6 Circlips
- 7 Bearing endshield, commutator side
- 8 Gasket for 9
- 9 Solid cover
- 10 Screw for 9
- 11 Gasket for 12
- 12 Grid plate, commutator side
- 13 Screw for 12
- 14 Screw for 15
- 15 Covering plate, commutator side
- 16 Gasket for 15
- 17 Washer for 7
- 18 Nut for 7
- 19 Screw for 7
- 20 Washer for 21
- 21 Lifting ball
- 22 Washer for 21
- 23 Nut for 21
- 24 Internal bearingcover, commutator side
- 25 Brush rocker
- 26 Screw for 25
- 27 Washer for 25
- 28 Nut for 25
- 29 Balancing disc, commutator side
- 30 Commutator
- 31 Complete armature
- 32 Pin screw for stator
- 33 Fixing bars for main poles
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 1 Vis pour 3
- 2 Joint pour 3
- 3 Gasket pour 3
- 4 Joint pour 12
- 5 Vis pour 12
- 6 Vis pour 15
- 7 Vis pour 15
- 8 Vis pour 9
- 9 Vis pour 9
- 10 Vis pour 9
- 11 Vis pour 9
- 12 Vis pour 12
- 13 Vis pour 12
- 14 Vis pour 15
- 15 Vis pour 15
- 16 Vis pour 25
- 17 Vis pour 25
- 18 Vis pour 25
- 19 Vis pour 7
- 20 Vis pour 21
- 21 Vis pour 21
- 22 Vis pour 21
- 23 Vis pour 21
- 24 Vis pour 21
- 25 Vis pour 21
- 26 Vis pour 25
- 27 Vis pour 25
- 28 Vis pour 25
- 29 Vis pour 7
- 30 Vis pour 21
- 31 Vis pour 21
- 32 Vis pour 21
- 33 Vis pour 21
- 34 Vis pour 21
- 35 Vis pour 21
- 36 Vis pour 21
- 37 Vis pour 21
- 38 Vis pour 21
- 39 Vis pour 21
- 40 Vis pour 21
- 41 Vis pour 41
- 42 Vis pour 41
- 43 Vis pour 41
- 44 Vis pour 41
- 45 Vis pour 41
- 46 Vis pour 48
- 47 Vis pour 45
- 48 Vis pour 45
- 49 Vis pour 45
- 50 Vis pour 45
- 51 Bearing, shaftend side
- 52 External bearingcover, shaftend side
- 53 Washer for 49
- 54 Screw for 49
- 55 Grease nipple
- 56 Screw for 54
- 57 Terminal box cover
- 58 Gasket for 54
- 59 Terminal board
- 60 Screw for 56
- 61 Washer for 58
- 62 Washer for 58
- 63 Nut for 58
- 64 Washer for 56
- 65 Screw for 56
- 66 Screw for 65
- 67 Washer for 65
- 68 Plate
- 69 Terminal plate
- 70 Terminal box
- 71 Gasket for 67
- 72 Gasket for 70
- 73 Terminal box cover
- 74 Washer for 70
- 75 Screw for 70
- 76 Insulation for main pole
- 77 Main pole coil
- 78 Main pole
- 79 Interpole coil
- 80 Interpole packing
- 81 Bar for interpole
- 82 Screw for 78
- 83 Spacing piece
- 84 Interpole consol
- 85 Brushes for 86
- 86 Brush holders
- 87 Tacho
- 88 Tacho adapter
- 89 Tacho coupling
- 90 Stube shaft for tacho
- 91 Cover of adapter for tacho
- 92 Ventilation motor
- 93 Filter
- 94 Screw for 92
- 95 Washer pre loading bearing
- 96 Circlips
- 97 Indexing screw brush rocker
- 98 Washer for 97



Gleichstrommotoren Typen LAK 4200-4280

- 1 Schraube für 3
- 2 Scheibe für 3
- 3 Außerer Lagerdeckel BS
- 4 Nachschmierhüppel
- 5 Kugellager BS
- 6 Seegering
- 7 Lagerschild BS
- 8 Dichtung für 9
- 9 Deckel
- 10 Schraube für 9
- 11 Dichtung für 12
- 12 Gitterplatte BS
- 13 Schraube für 12
- 14 Schraube für 15
- 15 Abdeckplatte BS
- 16 Dichtung für 15
- 17 Scheibe für 7
- 18 Mutter für 7
- 19 Schraube für 7
- 20 Scheibe für 21
- 21 Tragöse
- 22 Scheibe für 21
- 23 Mutter für 21
- 24 Innerer Lagerdeckel BS
- 25 Bürstenring
- 26 Schraube für 25
- 27 Scheibe für 25
- 28 Mutter für 25
- 29 Auswuchtscheibe BS
- 30 Kommutator
- 31 Anker komplett
- 32 Stiftschraube für Stator
- 33 Befestigungsstäbe für Hauptpol
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 1 Vis pour 3
- 2 Joint pour 3
- 3 Gasket pour 3
- 4 Joint pour 12
- 5 Vis pour 12
- 6 Vis pour 15
- 7 Vis pour 15
- 8 Vis pour 9
- 9 Vis pour 9
- 10 Vis pour 9
- 11 Vis pour 9
- 12 Vis pour 12
- 13 Vis pour 12
- 14 Vis pour 15
- 15 Vis pour 15
- 16 Vis pour 25
- 17 Vis pour 25
- 18 Vis pour 25
- 19 Vis pour 7
- 20 Vis pour 21
- 21 Vis pour 21
- 22 Vis pour 21
- 23 Vis pour 21
- 24 Vis pour 21
- 25 Vis pour 21
- 26 Vis pour 25
- 27 Vis pour 25
- 28 Vis pour 25
- 29 Vis pour 7
- 30 Vis pour 21
- 31 Vis pour 21
- 32 Vis pour 21
- 33 Vis pour 21
- 34 Vis pour 21
- 35 Vis pour 21
- 36 Vis pour 21
- 37 Vis pour 21
- 38 Vis pour 21
- 39 Vis pour 21
- 40 Vis pour 21
- 41 Vis pour 41
- 42 Vis pour 41
- 43 Vis pour 41
- 44 Vis pour 41
- 45 Vis pour 41
- 46 Vis pour 48
- 47 Vis pour 45
- 48 Vis pour 45
- 49 Vis pour 45
- 50 Vis pour 45
- 51 Lager AS
- 52 Außerer Lagerdeckel AS
- 53 Scheibe für 49
- 54 Schraube für 49
- 55 Nachschmierhüppel
- 56 Schraube für 54
- 57 Kleimantriebendekel
- 58 Dichtung für 54
- 59 Kleimantrieb
- 60 Schraube für 56
- 61 Scheibe für 58
- 62 Scheibe für 58
- 63 Mutter für 56
- 64 Scheibe für 56
- 65 Schraube für 56
- 66 Schraube für 65
- 67 Scheibe für 65
- 68 Platte
- 69 Klemmen
- 70 Klemmenkasten
- 71 Dichtung für 67
- 72 Dichtung für 70
- 73 Klemmenkastendeckel
- 74 Scheibe für 70
- 75 Schraube für 70
- 76 Isolation für Hauptpol
- 77 Hauptpol-Wicklung
- 78 Hauptpol
- 79 Wendepol-Wicklung
- 80 Wendepol Paket
- 81 Stab für Wendepol
- 82 Schraube für 78
- 83 Abstandstück
- 84 Wendepolstütze
- 85 Bürsten für 83
- 86 Bürstenhalter
- 87 Tacho
- 88 Tacho-Adapter
- 89 Tacho-Kupplung
- 90 Wellenstumpf für Tacho
- 91 Abd. für Tacho-Adapter
- 92 Fremdlüfter
- 93 Filter
- 94 Schraube für 92
- 95 Lagerausgleichsscheibe
- 96 Seegering
- 97 Schraube für Bürstenring
- 98 Scheibe für 97

Drives Motors Controls


MOTEUR A COURANT CONTINU
D.C. MOTORS TYPES
GLEICHSTROMMOTOREN

LAK 4112 - LAK 4180
LAK 4112 - LAK 4180
LAK 4112 - LAK 4180

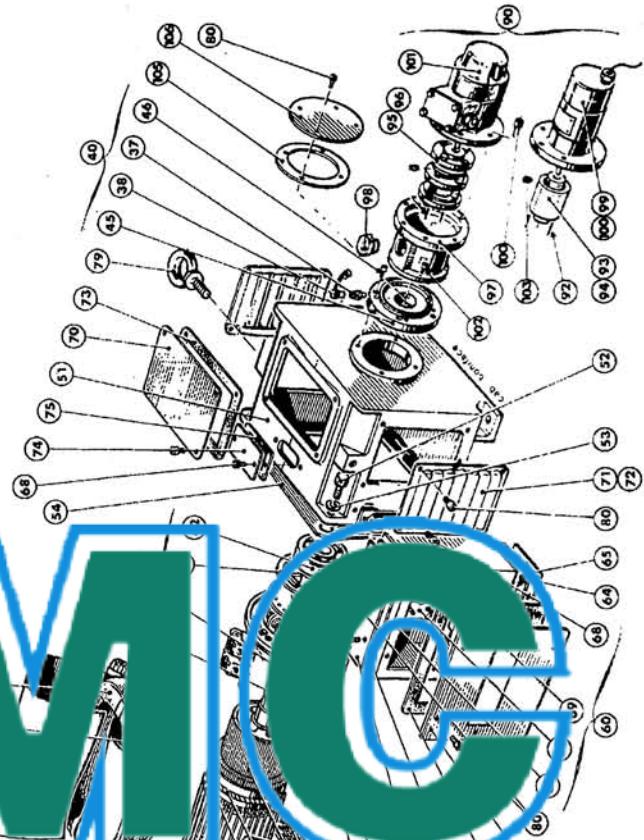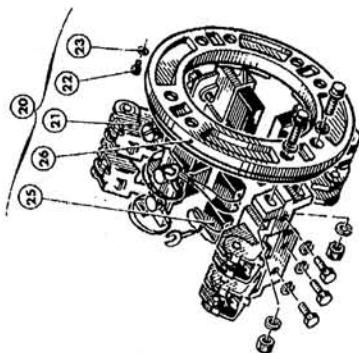

D M C

Drives Motors Controls

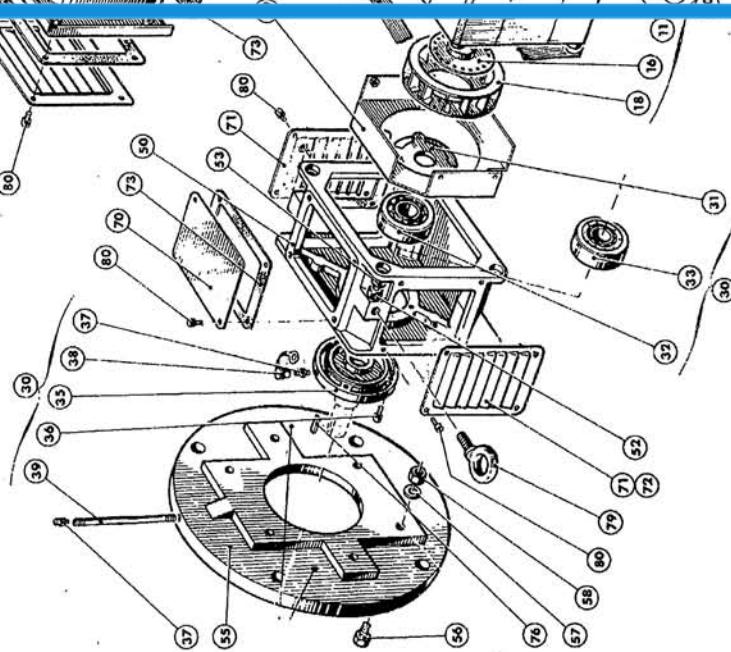

LAK 4112-4180**Légende**

- 1 Stator complet
- 2 Stator
- 3 Bobine de commutation
- 5 Bobine shunt
- 10 Induit complet
- 11 Tôlenié induit
- 12 Collecteur
- 13 Bobine induit
- 15
- 16 Disque d'équilibrage D
- 17 Disque d'équilibrage NDE
- 18 Ventilateur interne pour IC01
- 20 Couronne porte-balais complète
- 21 Porte-balais
- 22 Vis porte-balais
- 23 Rondelle
- 25 Jeu de balais
- 26 Couronne porte-balais
- 30 Roulement palier D
- 31 Couvre roulement intérieur D
- 32 Roulement à billes D
- 33 Roulement à rouleaux
- 35 Couvre roulement extérieur D
- 36 Vis palier
- 37 Graisseur
- 39 Tube graissage
- 40 Roulement palier ND
- 41 Couvre roulement intérieur ND
- 42 Roulement à billes ND
- 43 Rondelle
- 44 Circlips
- 45 Couvre roulement extérieur NDE
- 46 Vis palier
- 50 Palier D
- 51 Palier NDE
- 52 Vis
- 53 Rondelle
- 54 Joint
- 55 Bride palier D
- 56 Vis
- 57 Rondelle
- 58 Ecrou
- 59 Déflecteur d'air
- 60 Boîte à bornes

D.C. machines
LAK 4112-4180

- 1 Stator complete
- 2 Welded stator frame
- 3 Interpole frame
- 5 Shunt field coil
- 10 Armature complete
- 11 Armature core
- 12 Commutator
- 13 Rotor coils
- 15 Slot wedge
- 16 Balancing disk D-end
- 17 Balancing disk ND-end
- 18 Internal cooling fan for cooling form IC01
- 20 Brush device, assembly
- 21 Brush-holder
- 22 Screw for brush-rocker
- 23 Washer
- 25 Set of brushes
- 26 Brush-rocker
- 30 Bearing end-shield, D-end
- 31 Inner bearing cover, D-end
- 32 Oil bearing, D-end
- 33 Oil bearing, ND-end
- 35 Outer bearing cover, D-end
- 36 Locking ring, D-end
- 37 Nut
- 38 Gasket
- 39 Flange
- 40 End-shield, D-end
- 41 End-shield, ND-end
- 42 Locking ring, ND-end
- 43 Washer
- 44 Locking ring
- 45 Outer bearing cover, ND-end
- 46 Screw for end-shield
- 50 End-shield, D-end
- 51 End-shield, ND-end
- 52 Screw
- 53 Washer
- 54 Gasket
- 55 Flange
- 56 Screw
- 57 Washer
- 58 Nut
- 59 Air deflector
- 60 Terminal box

Gleichstrommotoren
LAK 4112-4180

- 1 Stator komplett
- 2 Geschweißter Statorrahmen
- 3 Wendepole
- 5 Nebenschlußspule
- 10 Anker komplett
- 11 Anker
- 12 Kommutator
- 13 Wendepole
- 14 Keilnut
- 16 Auswuchtscheibe
- 17 Auswuchtscheibe BS
- 18 Lüfterrad
- 20 Kohlebürstenhalter komplett
- 21 Büstencarm
- 22 Schraube
- 23 Scheibe
- 25 Bürsten
- 26 Bürtenbrücke
- 30 Lagerschild AS
- 31 Lagerdeckel innen AS
- 32 Lagerdeckel außen AS
- 33 Lagerdeckel innen BS
- 34 Lagerdeckel außen BS
- 35 Schraube
- 36 Schmiernippel
- 37 Schmierknot
- 38 Lagerdeckel
- 42 Kugellager BS
- 43 Scheibe
- 44 Seegering und das Zwischenteil
- 45 Lagerdeckel außen BS
- 46 Schraube
- 51 Lagerschild AS
- 53 Lagerschild BS
- 55 Schraube
- 56 Dichtung
- 55 Flansch
- 56 Schraube
- 57 Dichtung
- 58 Mutter
- 59 Leitblech
- 60 Klemmenkasten



Drives Motors Controls

LAK 4112-4180

Légende

- 61 Boîte à bornes
- 63 Plaque à bornes
- 64 Plaque boîte à bornes
- 65 Joint boîte à bornes
- 66 Couvercle boîte à bornes
- 67 Joint couvercle boîte à bornes
- 68 Vis couvercle boîte à bornes
- 69 Vis plaque à bornes
- 70 Porte de visite
- 71 Persienne montage horizontal
- 72 Persienne montage vertical

- 73 Joint persienne
- 74 Plaque

75 Joint pour 74

76 Clavette

79 Anneau de levage

80 Vis persienne

90 Tachymètre

92 Axe entraînement

93 Accouplement standard type EC ou R

94 Accouplement standard REO

95 Accouplement standard type EC ou R

96 Accouplement mécanique Thomas pour tachymètre renforcé ou générateur d'impulsion

97 Lanterne tachymètre

98 Porte de visite

99 Tachymètre REO 444, collecteur


100 Tachymètre REO 444, collecteur

D.C. machines LAK 4112-4180

- 61 Terminal box housing
- 63 Terminal board
- 64 Covering plate for terminal box
- 65 Gasket for terminal box covering plate
- 66 Front for terminal box cover
- 67 Gasket for terminal box housing & covers
- 68 Screw for terminal box housing & covers
- 69 Screw for terminal board
- 70 Inspection cover
- 71 Louvers for motor in horizontal mounting IC 06
- 72 Louvers for motor in vertical mounting IC 06
- 73 Gasket for louvers & inspection covers
- 74 Cover used when terminal box is mounted
- 75 Gasket for cover (item 44)
- 76 Key on the free shaft end
- 79 Eye bolt
- 80 Screw for louvers & inspection covers
- 90 Tachogenerator
- 91 Seal ring for standard tachogenerator type REO 444, R
- 92 Retaining ring for standard tachogenerator type REO 444, R
- 93 Mechanical coupling Thomas for reinforced tachogenerator or pulse generator
- 97 Intermediate housing
- 98 Inspection cover
- 99 Standard tachogenerator type REO 444, 1 collector
- 100 Standard tachogenerator type REO 444, 1 collector

Gleichstrommotoren LAK 4112-4180

- 61 Klemmenkastengehäuse
- 63 Klemmenbrett
- 64 Abdeckplatte für Klemmenkastengehäuse
- 65 Dichtung
- 66 Deckel
- 67 Dichtung
- 68 Schraube
- 69 Schraube
- 70 Inspektionsöffnung
- 71 Motoröffnung bei waagrechter Einbaulage
- 72 Motoröffnung bei senkrechter Einbaulage
- 73 Dichtung
- 74 Deckel
- 75 Dichtung
- 76 Keil für Welle
- 79 Tragöse
- 80 Sonderausführung
- 81 Generator
- 82 Rotexkupplung für standardtachogenerator
- 83 Rotexkupplung für verstärkten tachogenerator
- 84 Thermoschaltung für standardtachogenerator
- 85 Thermoschaltung für verstärkten tachogenerator
- 97 Zwischenstück
- 98 Verschlußkappe
- 99 Standardtachogenerator, 1 Kommutator
- 100 Standardtachogenerator, 1 Kommutator

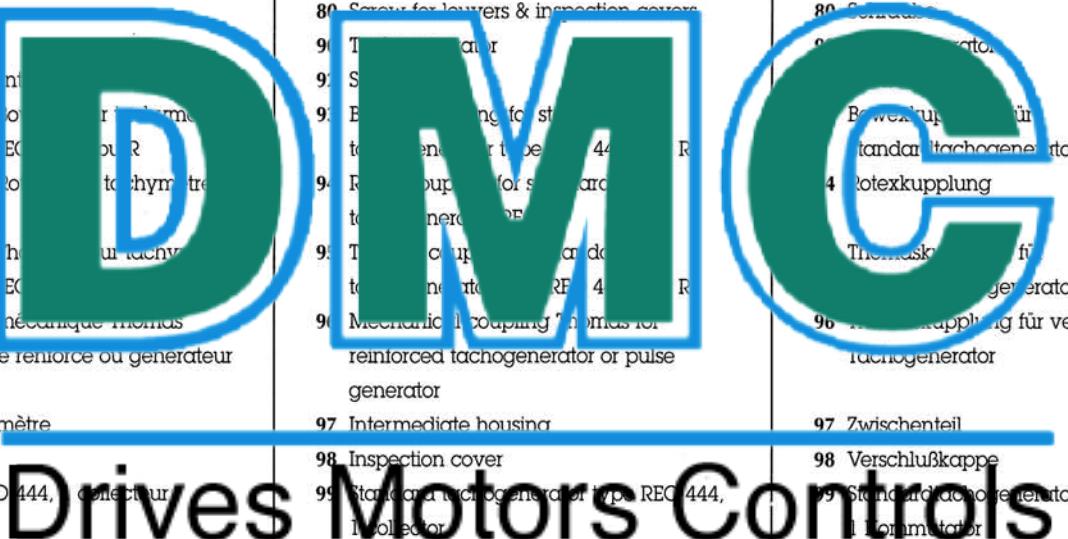

Drives Motors Controls

- 101 Tachymètre renforcé REO 444 1 collecteur
- 102 Vis de fixation tachymètre

103 Vis accouplement

105 Joint

110 Motoventilateur complet

111 Ventilateur

112 Moteur ventilateur

113 Porte aspiration d'air

114 Joint

115 Filtre complet

116 Média filtrant

117 Couvercle filtre

120 DéTECTEUR ventilation

- 101 Tachymètre renforcé REO 444 1 collecteur
- 102 Fixing screw for intermediate housing & for tachogenerator

103 Screw for coupling

105 Gasket

110 Complete motor fan (IC06)

111 Fan unit

112 Fan AC motor

113 Louver for fan unit

114 Gasket

115 Complete filter assembly

116 Filter cartridge

117 Cover for filter cartridge

120 Pressure relay

- 101 Verstärkter tachogenerator, 1 Kommutator
- 102 Schrauben für den Tachogenerator

103 Madenschraube

105 Dichtung

110 Fremdlüfter komplett mit Zubehör

111 Ventilator

112 Lüftermotor

113 Abdeckblech

114 Dichtung

115 Filter

116 Filterpatrone

117 Deckel

120 Druckrelais



Drives Motors Controls

Denmark

T-T Electric
Sælvevej 83
DK-2750 Sælv
Tel: +45 70 100 30
E-mail:salvo@t-telectric.dk

UK

T-T Electric
Unit 7A, Luton Airport Park
Upper Heyford Street
Luton, Bedfordshire, MK1 3BP
Tel: +44 (0) 161 480 0037
Fax: +44 (0) 161 476 4390
E-mail:john.legg@t-telectric.com

Germany

T-T Electric
Holzlandstrasse 67
D-70439 Stuttgart
Tel: +49 (0) 711 58 04 410
Fax: +49 (0) 711 58 04 411
E-mail: info@t-telectric.de

Sweden

Thrige Electric
Lefflersgatan 1
PO Box 1641
S-75146 Uppsala
Tel: +46 (0) 18 657010
Fax: +46 (0) 18 107478
E-mail:info@thrige-electric.se

T-T Electric

France

T-T Electric
22 rue du 8 mai 1945
F-95340 PERSAN

Tel: +33 (0) 1 30 28 62 01
Fax: +33 (0) 1 34 70 21 79
E-mail:info@t-telectric.fr



t-telectric.com